

操作说明书

带化学密封装置的壓力变送器

VEGABAR 51

Foundation Fieldbus



Document ID: 36715



VEGA

目录

1 关于本文献资料	
1.1 功能	4
1.2 对象	4
1.3 使用的标记	4
2 为了您的安全	
2.1 特约操作人员	5
2.2 合规使用	5
2.3 谨防错误使用	5
2.4 一般安全提示	5
2.5 仪表上的安全标记	5
2.6 CE 认证	5
2.7 测量范围 - 允许的过程压力	5
2.8 满足 NAMUR 的推荐	5
2.9 用于防爆区域的安全提示	6
2.10 氧气应用的安全提示	6
2.11 环保说明	6
3 产品简介	
3.1 结构	7
3.2 工作方式	8
3.3 操作	9
3.4 包装、运输和仓储	9
3.5 附件与备件	9
4 安装	
4.1 一般性提示	11
4.2 安装步骤	13
4.3 外部壳体的安装步骤	13
5 与供电装置相连接	
5.1 准备接线	14
5.2 接线步骤	14
5.3 单腔式外壳接线图	16
5.4 双腔式外壳接线图	17
5.5 双腔式外壳防爆 (d) 型接线图	19
5.6 接线图 - IP 66/IP 68 型, 1 bar	20
5.7 针对 IP 68 型的外部壳体接线图	20
5.8 启动阶段	22
6 通过显示和调整模块PLICSOM启动	
6.1 简述	23
6.2 使用显示和调整模块	23
6.3 操作系统	24
6.4 调试步骤	24
6.5 菜单图	31
6.10 对设置的参数数据的存储	32
7 用 PACTware 和其他操作程序来进行调试	
7.1 连接计算机	33
7.2 通过 PACTware 设置参数	34
7.3 用 AMS™ 来设定参数	34
7.4 对设置的参数数据的存储	34
8 仪表维修和故障排除	
8.1 检修	36
8.2 排除故障	36
8.3 更换电子插件	37
8.4 软件升级	37

8.5 需要维修时的步骤38

9 拆卸

9.1 拆卸步骤39

9.2 废物清除39

10 附件

10.1 技术参数40

10.2 有关 Foundation Fieldbus 的数据48

10.3 尺寸50

36715-ZH-141104



补充性文献资料

信息:
根据订购的仪表型式，补充性文献资料属于供货范围，它包含在“产品描述”一章中。

编辑时间：2014-04-24

1 关于本文献资料

1.1 功能

本使用说明书给您提供有关装配、连接和调试方面的必要信息以及有关维护和故障排除方面的重要提示。故请在调试前阅读并将之作为产品的组成部分保存在仪表的近旁，以供随时翻阅。

1.2 对象

此使用说明书针对经过培训的专业人员。他们须能阅读到本使用说明书中的内容并将之付诸实施。

1.3 使用的标记



信息，建议，提示

本标记指很有帮助的附加信息。



小心：若不遵守此警告提示，会导致故障发生或功能失灵。

警告：若不遵守此警告提示，会导致人员受伤和/或仪表严重受损。

危险：若不遵守此警告提示，会导致人员受重伤和/或仪表被毁。



防爆应用

本符号指针对防爆应用的特别提示。



SIL 应用

本图标识有关安全性的提示，在至关安全的应用场合尤其应遵守它们。



列表

前面的点指一份没有强制性顺序的列表。



步骤

此箭头指某一操作步骤。



操作顺序

前面的数字指前后相连的操作步骤。



电池的善后处理

本标记表示对电池和蓄电池善后处理的特殊提示。

2 为了您的安全

2.1 特约操作人员

在本使用说明书中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备营运商特约的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

2.2 合规使用

VEGABAR 51 是用于测量表压，绝压和真空的压力变送器。

有关应用范围的详细说明参见“产品描述”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保证仪表的使用安全性。

为了确保安全和仪表的功能性，只允许由制造商特约人员来完成本使用说明书中描述的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或更改。

2.3 谨防错误使用

不合理使用或违规使用会导致仪表带来危及应用的危险，如容器溢流或因装配或调整错误而导致设备部件受损。

2.4 一般安全提示

在遵守现行条例和准则的前提下，本仪表符合最新的技术水平。只允许在技术完好和运行安全的状态下使用本仪表。营运商对本仪表的无故障运行负责。

此外，营运商有义务，在整个使用期间保证必要的劳动安全措施符合各现行的最新规范，并遵守新制定的条例。

使用者应遵守本使用说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

为了确保安全和仪表的功能性，只允许由制造商特约人员来完成本使用说明书中描述的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或更改。

应继续遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

2.5 仪表上的安全标记

应遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

2.6 CE 认证

本仪表满足相关欧共体准则的法定要求。贴在仪表上的 CE 标志证明 VEGA 成功地通过了检验。CE 符合性声明请参见下载区 "www.vega.com"。

2.7 测量范围 - 允许的过程压力

根据应用，可以安装一个其测量范围比许可的过程接头的压力范围更高的测量元件。许可的过程压力作为“prozess pressure”被标注在铭牌上，参见第 3.1 章“构造”。出于安全原因，不得超过该范围。

2.8 满足 NAMUR 的推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性

其它信息参见 www.namur.de。

2.9 用于防爆区域的安全提示

用于防爆应用领域时，必须注意有关防爆的安全提示。它是本使用说明书的组成部分，随附在拥有防爆许可证的仪表中。

2.10 氧气应用的安全提示

当仪表用于氧气应用场合时，应遵守在 "仓储和运输"、"安装" 章节以及在 "技术参数" 一章的 "过程条件" 下的特殊提示。另外，还应遵守各国现行的专用条例 (如在德国为同业工伤事故保险联合会的规则、实施指令和须知)。

2.11 环保说明

对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改善我们的工作环境的目的。我们的环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001 标准通过了认证。

请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

- 请参见 "包装、运输和仓储" 一章
- " 废物清除 " 一章

3 产品简介

3.1 结构

供货范围

供货包括以下：

- 压力变送器 VEGABAR 51
- 文献资料
 - 本使用说明书
 - 压力变送器的检验证书
 - 防爆专用的安全提示 (针对防爆型), 必要时还有其它证明
 - 操作说明书 27835 "显示和调整模块 PLICSCOM" (可选)
 - 附加说明书 31708 "用于显示和调整模块的加热装置" (可选)
 - 附加说明 "用于连续测量传感器的插头连接" (可选)

部件

VEGABAR 51 由以下部件组成：

- 带测量元件的过程接头
- 带电子部件的外壳, 也可选择带连接插头
- 外壳盖, 可以选带显示和调整模块

有不同结构型式的部件供使用。

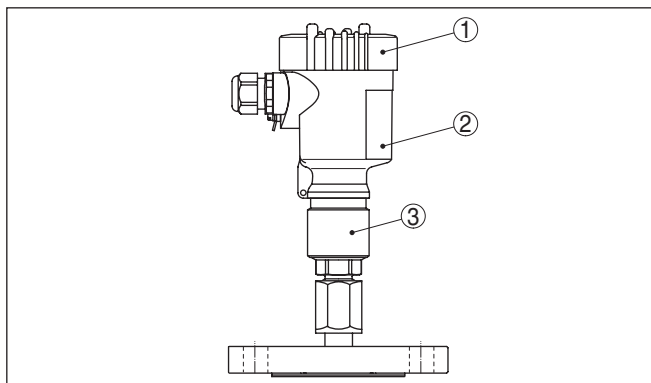


插图. 1: 举例：一个带有法兰接头DN 50 PN 40 和塑料壳体的 VEGABAR 51

- 1 外壳盖连同其下的显示和调整模块 (可选)
- 2 带电子部件的外壳
- 3 带测量元件的过程接头

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的识别和使用的最重要的数据：

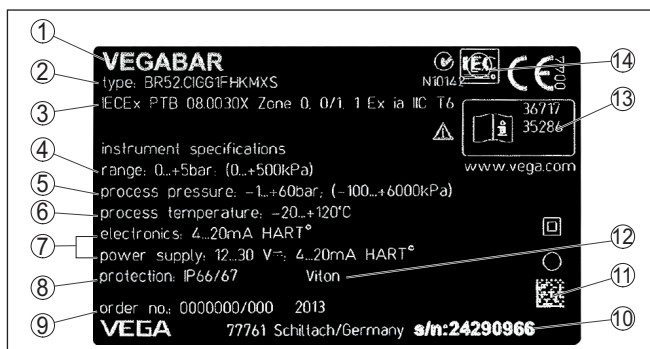


插图. 2: 铭牌的构造 (举例)

- 1 仪表类型
- 2 产品代码
- 3 许可证
- 4 测量范围
- 5 过程压力
- 6 过程温度
- 7 电子部件, 供电装置
- 8 保护方式
- 9 订单号
- 10 系列号
- 11 用于智能手机应用程序的数据矩阵码
- 12 过程密封件的材料
- 13 仪表文献资料的 ID
- 14 CE 标记的指定验证机构

利用系列号, 您可以通过 www.vega.com、"VEGA Tools" 和 "serial number search" 显示仪表在供货时的参数。除了贴在仪表外表面的铭牌外, 还可以在仪表内部找到系列号。

附加标牌

给 "用于氧气应用场合的无油和无脂型" 或 "用于油漆的无油、无脂和无硅胶型" 仪表配备了附加标牌, 其上含有针对仪表上无油、无脂和无硅胶的零部件的提示。

本使用说明书的适用范围

本使用说明书适用于以下类型的仪表:

- 软件从 3.82 版本起

3.2 工作方式

应用领域

VEGABAR 51 是一种带有化学密封装置的压力变送器, 用于在腐蚀性很高的和很热的液体中测量压力。

功能原理

过程压力通过不锈钢膜片和一种内部传输液体作用到传感器元件上。它在那里产生电阻变化, 并将该电阻变化转换成相应的输出信号, 然后作为测量值输出。当测量范围不超过 16 bar 时, 将使用一个耐压电的传感器元件, 当测量范围超过 25 bar 时, 将使用一个应变计 (DMS) 传感器元件。

供电和总线通信

通过 H1-Fieldbus 进行供电。一根符合现场总线规格要求的两芯电缆同时用于为多个传感器供电以及为它们数字式传输数据。该电缆有两种运行方式:

- 通过制导系统中的 H1 接口卡和额外的供电装置
- 通过带 HSE (高速以太网) 和额外的符合 IEC 61158-2 的供电装置的连接设备

DD/CFE

为规划和配置您的 FF (Foundation Fieldbus) 通信网络所需的 DD (设备描述) 和 CFF (容量文件) 文件参见 VEGA 主页 www.vega.com 的 "Services - Downloads - Software - Foundation Fieldbus" 下的下载区域。那里还有相应的证书。您也可以通过给 info@de.vega.com 发邮件或给任何一个 VEGA 代表处致电索取含有相应文件的光盘，注意说明订购号 "DRIVER.S"。

显示和调整模块的背景照明通过传感器得电。在此，前提条件是工作电压要达到一定的高度。

供电装置的参数请参见 "技术参数" 一章。

可选的加热装置需要单独的运行电压。具体参见附加说明书 "显示和调整模块的加热"。

带许可证的仪表不提供这些功能。

3.3 操作

传感器有以下几种调整方式：

- 用显示和调整模块
- 通过适用的 VEGA-DTM 连同符合 FDT/DTM 标准的调试软件，比如：PACTware 和 PC
- 带配置工具

3.4 包装、运输和仓储

包装

您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此，应按照 ISO 4180 标准来检验包装材料，以确保它经得起常见的运输考验。

标准仪表通过纸箱包装，纸箱可回收利用。对于特殊类型，需要使用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收机构。



小心:

用于氧气应用场合的仪表被焊在 PE 薄膜中，并贴有带 "Oxygene! Use no Oil" (氧气！请勿使用油) 字样的揭贴。只有等到要安装仪表时才允许将薄膜揭去！请参见 "安装" 下的提示。

运输

运输时必须遵守运输包装上的提示。违背运输提示会导致仪表受损。

运输检查

收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏或隐藏的缺陷，应作出相应的处理。

仓储

在安装之前，应将包装好的物件封存，同时注意贴在外部的安置和仓储刻度线。

仓储包装物件时应遵守下列条件，除非有其他规定：

- 不得露天保存
- 应保存在干燥和无尘之处
- 不得与侵蚀性的介质接触
- 应免受阳光的照射
- 避免机械式振动

仓储和运输温度

- 仓储和运输温度见 "技术参数 - 环境温度"
- 相对空气湿度 20 ... 85 %

3.5 附件与备件

显示和调整模块 PLICSCOM 用于显示测量值、操作和诊断。随时都可以将它装入传感器中或重新将之取出。

其他信息参见使用说明书 "显示和调整模块 PLICSCOM" (文献资料 ID 27835)。

显示和调整模块

接口适配器	借助接口适配器 VEGACONNECT 4 可以将有通信能力的仪表与一台电脑的 USB 接口相连。要给仪表设置参数时需要一个操作软件如 PACTware 以及 VEGA-DTM。 其它信息请参见使用说明书 "接口适配器 VEGACONNECT" (文献 ID 号为 32628)。
外部显示和调整单元	VEGADIS 61 适用于在外部显示测量值和操作 plics® 传感器，通过一根长至 25 米的经屏蔽的四芯线标准型电缆与传感器相连。 其它相关信息请参见使用说明书 "VEGADIS 61" (文献 ID 号为 27720)。
法兰	有符合以下标准的不同型式的法兰供使用：DIN 2501, EN 1092-1, AN-SI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80。 其他信息参见附加说明书 "符合 DIN-EN-ASME-JIS 标准的法兰" (文献资料 ID 31088)。
测量仪支架	测量仪支架用于将 VEGABAR 80 系列的压力变送器和 VEGAWELL 52 型悬挂式压力变送器安装在墙上/管件上。通过随供的缩径管件可以进行调整以适应不同的仪表直径。使用的材料是 316L。 其它信息参见使用说明书 "压力测量技术的安装配件" (文献标识号 43478)。
保护盖	保护罩能防止传感器外壳受污染和太阳的辐射热。 其它信息参见附加说明书 "保护罩" (文献 ID 号为 34296)。
电子插件	电子插件是用于 VEGABAR 压力变送器的一个更换部件。对于不同的信号输出口都各有一种电子插件的结构型式供使用。 其它信息参见使用说明书 "电子插件 VEGABAR 50 和 60 系列" (文献资料 ID 30175)。

4 安装

4.1 一般性提示

对过程条件的适用性

请确证，仪表上所有处于过程之中的零部件，尤指传感器元件、过程密封件和过程接头都能满足出现的过程条件，其中主要包括过程压力、过程温度和介质的化学性能。

相关的说明请参见“技术参数”一章以及铭牌。

膜片保护

为了保护膜片，过程接头用一个护盖加以封闭。

请直到安装前才去掉护盖，以免膜片受损。建议将护盖保存好，以供在日后仓储或运输时重新安装。

安装位置

请选择一个便于安装和接线，同时也便于以后拆装显示和调整模块的安装位置。外壳可以旋转330°，不需要使用任何工具。此外显示调整模块可以沿4个方向旋转（每90°旋转）。

潮湿

请使用推荐的电缆（见“接电”一章），并拧紧电缆入口螺栓。

您应在进行电缆的螺纹连接之前将连接电缆朝下引，由此额外防止潮气进入仪表。这样，雨水和冷凝水便会往下流。这种方法尤其适用于在将仪表安装在户外、会有潮气进入的室内（如通过清洁过程）或在冷却或加热的容器中时。

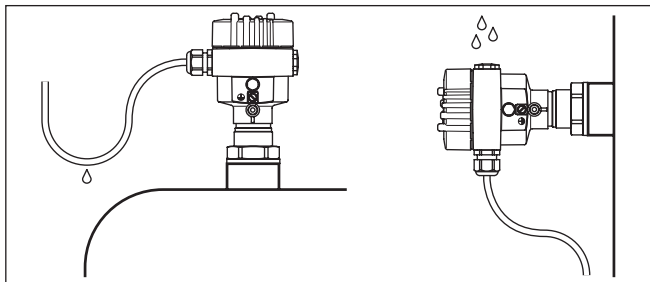


插图. 3: 防止湿气侵入的措施

通风和压力补偿

电子部件壳体的通风以及用于测量元件的大气压力补偿通过一个在电缆螺纹连接范围内的过滤元件得以实现。

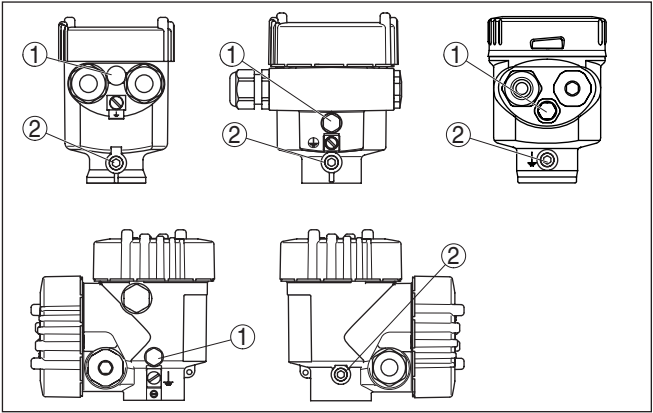


插图. 4: 过滤元件的位置

- 1 过滤元件
- 2 盲塞



小心:

在过滤器的作用下，压力补偿迟后发生。壳体盖快速打开/关闭时，测量值可以在大约 5 秒钟之内发生最大至15 mbar 的变化。



信息:

使用中应注意，过滤器元件上永远不得沾染沉积物，且不得使用高压清洁机进行清洁。

对于保护方式为 IP 66/IP 68, 1 bar 的仪表类型，通风通过在固定相连的电缆中的毛细管来实现。过滤器元件被一个盲塞取代。

温度极限值

过程温度更高也常常意味着环境温度更高。请确保不超过在 "技术参数" 一章中给电子部件壳体和连接电缆的环境规定的温度上限值。

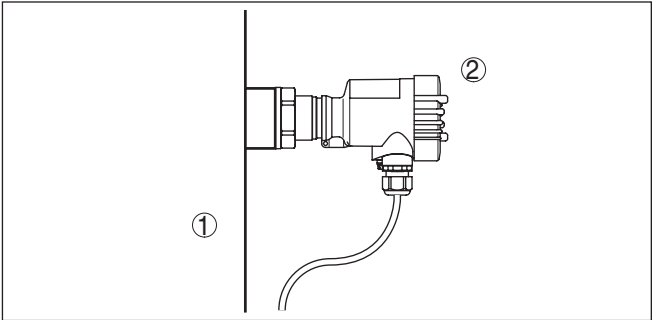


插图. 5: 温度范围

- 1 过程温度
- 2 环境温度

氧气应用

"氧气用无油和无脂型" 仪表应等到安装时才从 PE 薄膜中拆包取出。揭去护盖后可以在过程接口上看到 "O₂" 标志。



危险:

要避免涂抹任何油、脂和污垢，有爆炸危险！

4.2 安装步骤

焊接接管

安装 VEGABAR 51 时需要焊接套管。您可以在附加说明书 "焊接套管和密封件" 中找到部件。

螺纹型的密封 / 拧入

请在过程接头上用耐受性良好的密封材料密封螺纹 1½ NPT。

→ 用一把合适的扳手通过过程接头上的六边形将 VEGABAR 51 拧入焊接套管中。扳手口径参见 "尺寸" 一章。



警告:

不得在外壳上拧螺钉！拧紧会使外壳的旋转机构受损。

4.3 外部壳体的安装步骤

安装在墙体上

1. 按照以下钻孔图标出要钻的孔
2. 视要安装的墙体情况，用 4 个螺钉来固定好墙体安装板

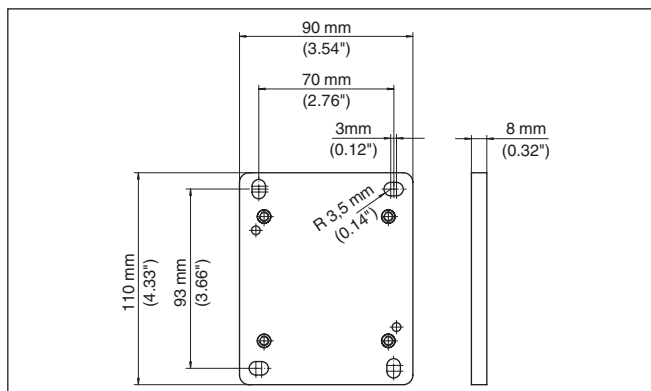


插图. 6: 钻孔图 - 墙体安装板



忠告:

请这样来安装墙体安装板，使得电缆的插座外壳可以旋转180°后被置于墙体安装板上。



警告:

只允许用手将底座壳体的四个紧固螺钉拧紧，拧紧扭矩若 > 5 Nm (3.688 lbf ft)，会使墙体安装板受损。

5 与供电装置相连接

5.1 准备接线

安全提示

原则上请您注意以下安全提示：

- 只允许在断电的状态下进行接线
- 如果预计会出现过电压，应根据基金会现场总线的规格要求安装过电压保护装置。



忠告:

我们建议您在此使用 VEGA 过电压保护装置 B63-32。

在有爆炸危险的区域，必须遵守相应的条例、符合性声明和传感器和供电设备的模型检验证明。

供电

仪表需要的工作电压为 9 ... 32 V DC。工作电压和数字总线信号通过同一根两芯线连接电缆传输。通过 H1 电源装置供电。

连接电缆

根据现场总线规格用经过屏蔽的电缆进行连接。

请使用带有圆截面的电缆。外径为 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in) 的电缆确保电缆螺纹接头的密封性。如果您使用拥有其它直径或横截面的电缆，请更换密封件或使用一个合适的电缆螺纹接头。

请注意，应按照现场总线规格来完成全部安装工作，尤其是应注意通过相应的终止电阻来终结总线。

电缆入口 ½ NPT

对于带 ½ NPT 型电缆入口和塑料壳体的仪表，应将一个金属制 ½" 螺纹插件插入塑料壳体中。



小心:

将 NPT 电缆螺纹接头或钢管拧入该螺纹插件中时，必须确保无油脂。普通油脂一般都含有添加物，会侵蚀螺纹插件和壳体之间的连接部分。这会严重影响连接强度和壳体的密封性。

电缆屏蔽和接地

对于带有电位补偿的设备，请将电缆屏蔽接到供电装置上，接入连接盒中，并在传感器上直接与地电位相连。为此，屏蔽必须在传感器中直接连接到内部的接地端子上。外壳上的外部接线端子必须低阻抗地与电位补偿相连。

在不带电位补偿的设备中，应在供电装置和传感器上将电缆屏蔽直接与地电位相连。在接线盒或 T 形接头中，通往传感器的较短的尾部电缆的屏蔽不得与地电位或另一根电缆屏蔽相连。通往供电装置和下一个接头的屏蔽电缆必须相互连接并通过一个陶瓷电容器（如 1 nF, 1500 V）与地电位相连。这样，低频电位补偿电流便被抑制，对高频干扰信号的保护作用仍然得以保留。



应用于防爆场合时，电缆和所有电容器的总容量不得超过 10 nF。

对于防爆型的应用，需要注意相应的安装规定。尤其应保证不会有电位补偿电流流经电缆屏蔽。在两端接地时，可以通过此前描述的一个电容的使用或通过单独的电位补偿来避免这一现象。

5.2 接线步骤

单腔 / 双腔式壳体

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 通过向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
3. 松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母
4. 剥去连接电缆上约 10 厘米的外包皮，对大约 1 厘米长的芯线末端作绝缘处理
5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中
6. 用螺丝刀抬起接线端子的打开柄（见下图）

7. 按照接线图将芯线末端插入开放的端子中
8. 将端子的打开柄朝下按，可听到端子弹簧的关闭声
9. 可通过轻拉来检查电线在端子中的安置是否正确
10. 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子与电位补偿相连
11. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
12. 拧上壳体盖

电气连接现已完成。



插图. 7: 接线步骤 6 和 7

IP 68 型，带外部壳体

操作步骤如下：

1. 用 4 号内六角扳手拧松壳体底座上的四个螺钉
2. 去掉壳体插座上的安装板

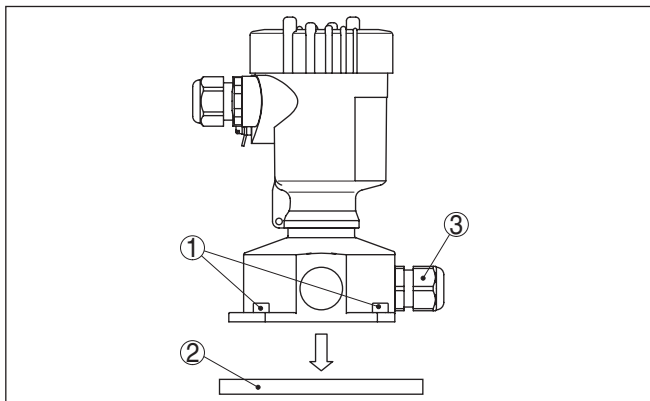


插图. 8: 外部壳体的部件

- 1 螺钉
- 2 墙体安装板
- 3 电缆螺纹接头

3. 请将连接电缆穿过壳体插座的电缆螺纹接头¹⁾

**信息:**

可以以 90° 错位在三个位置安装电缆螺纹连接件。为此，在合适的螺纹孔中简单地用盲塞替代电缆螺纹连接件。

4. 如“单腔 / 双腔式壳体”中所述并按照编号来连接芯线末端
5. 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子在壳体上方与电位补偿相连
6. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
7. 重新将安装板置于其上并拧紧螺钉

这样，传感器与外部壳体的电气连接便告完成。

5.3 单腔式外壳接线图

以下诸图不仅适用于非防爆型，也适用于防爆 (ia) 型。



电子部件腔和接线腔

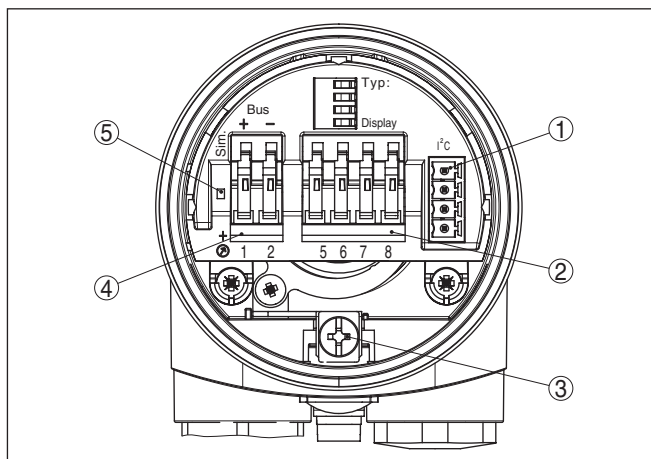


插图. 9: Die PIN im Auslieferungszustand lautet "0000".

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 2 用于连接外部显示器 VEGADIS 61 的弹力端子
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子
- 4 用于 Foundation 现场总线的弹力端子
- 5 模拟开关 ("on" = 用模拟功能运行)

¹⁾ 连接电缆在出厂时已经成型。需要时可以将其长度相应剪短，在此应干净地剪短压力补偿毛细管。剥去大约 5 厘米长的电缆外皮，对大约 1 厘米长的芯线作绝缘处理。剪短电缆后重新将铭牌连同支架固定在电缆上。

接线图

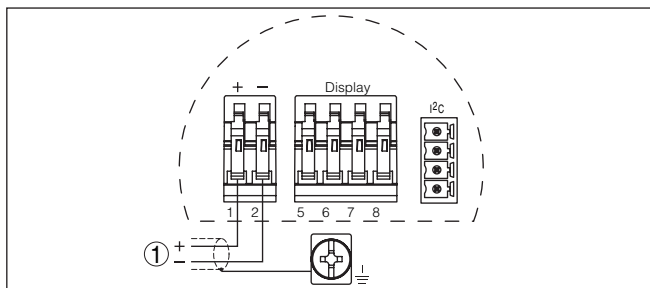


插图. 10: 单腔式外壳接线图

1 供电, 信号输出

5.4 双腔式外壳接线图

以下诸图不仅适用于非防爆型, 也适用于防爆 (ia) 型。



电子部件腔

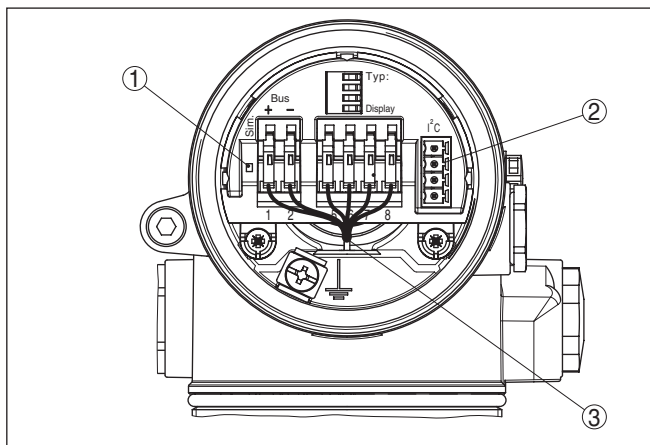


插图. 11: 双腔式外壳的电子部件腔

- 1 模拟开关 ("on" = 用模拟功能运行)
- 2 用于 VEGACONNECT 的接口 (I²C 接口)
- 3 与接线腔的内部连接电线

接线腔

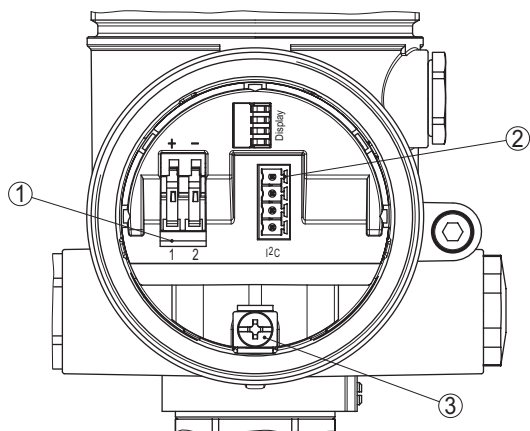


插图. 12: 双腔式外壳的接线腔

- 1 用于供电电源的弹力端子
- 2 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子

接线图

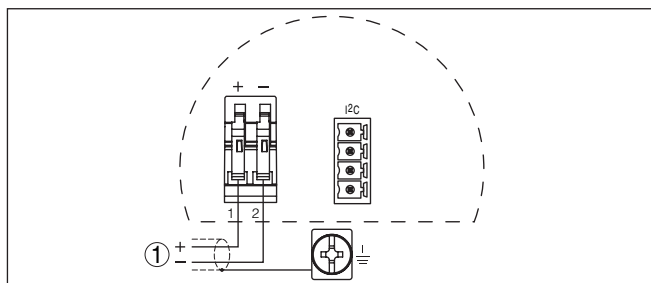


插图. 13: 双腔式外壳接线图

- 1 供电, 信号输出

5.5 双腔式外壳防爆 (d) 型接线图

电子部件腔

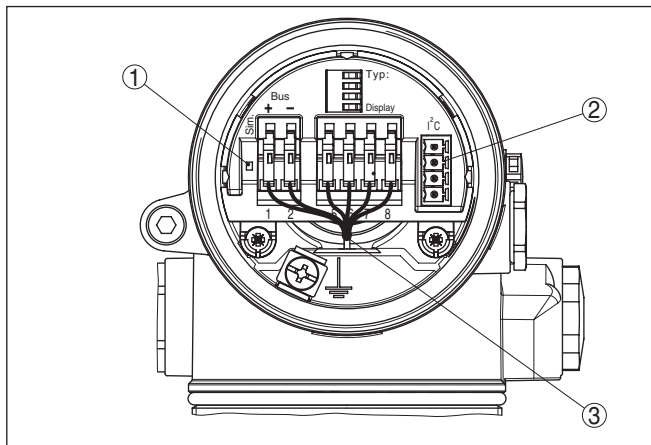


插图. 14: 双腔式外壳的电子部件腔

- 1 模拟开关 ("on" = 用模拟功能运行)
- 2 用于 VEGACONNECT 的接口 (I²C 接口)
- 3 与接线腔的内部连接电线

接线腔

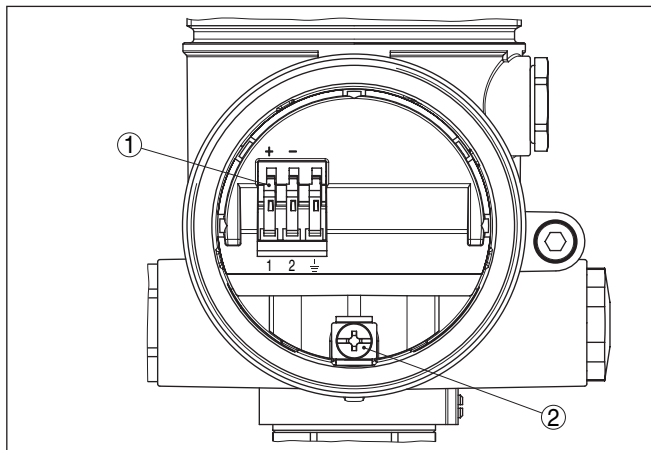


插图. 15: 防爆 (Ex-d-ia) 型两腔式外壳的接线腔

- 1 用于连接供电电压和电缆屏蔽的端子
- 2 用于连接电缆屏蔽的接地端子

接线图

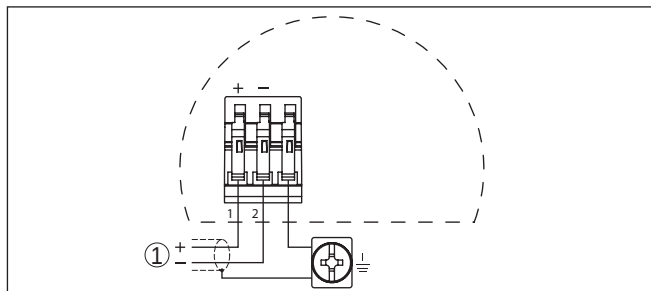


插图. 16: 防爆 (d-ia) 型双腔式外壳的接线图

1 供电, 信号输出

5.6 接线图 - IP 66/IP 68 型, 1 bar

连接电缆的芯线分布

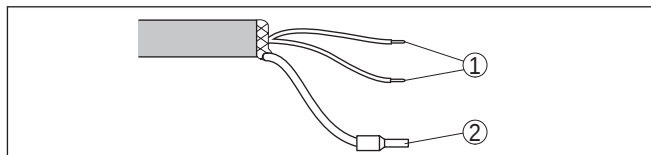


插图. 17: 连接电缆的芯线分布

1 褐色 (+) 和蓝色 (-), 用于连接供电装置或分析处理系统

2 屏蔽

5.7 针对 IP 68 型的外部壳体接线图

概览

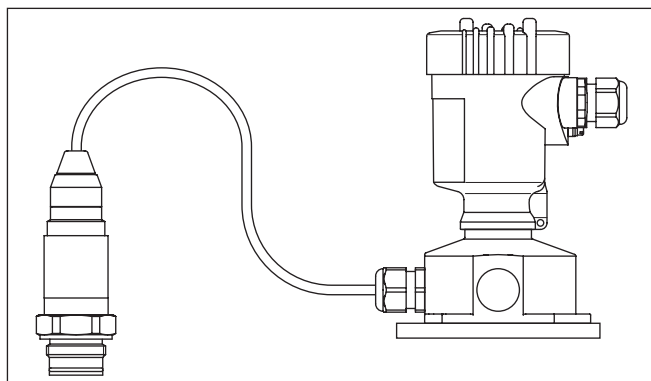


插图. 18: IP 68 型 VEGABAR 51, 25 bar, 轴向电缆出口, 外部壳体

电子部件腔和接线腔

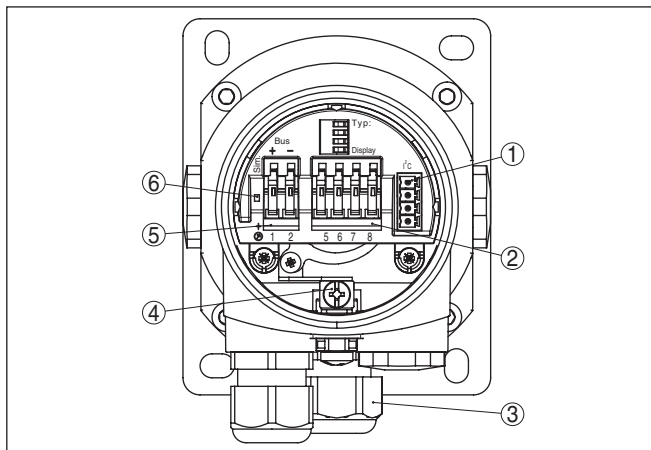


插图. 19: Die PIN im Auslieferungszustand lautet "0000".

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 2 用于连接外部显示器 VEGADIS 61 的弹力端子
- 3 通往传感器的电缆螺纹接头
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子
- 5 用于 Foundation 现场总线的弹力端子
- 6 模拟开关 ("on" = 用模拟功能运行)

壳体底座的接线腔

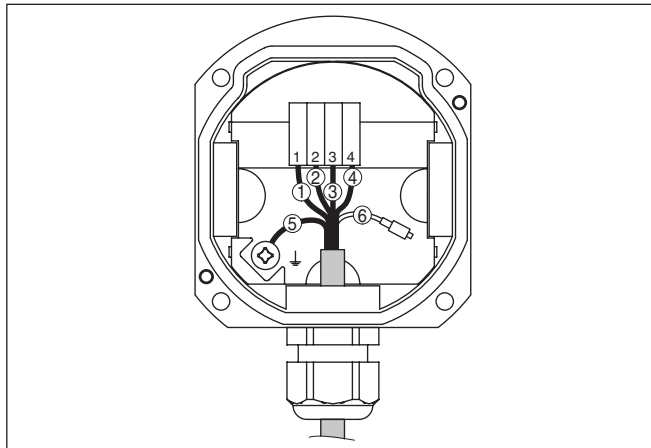


插图. 20: 传感器在壳体底座内的连接情况

- 1 褐色
- 2 蓝色
- 3 黄色
- 4 白色
- 5 屏蔽
- 6 压力补偿毛细管

外部电子部件的接线图

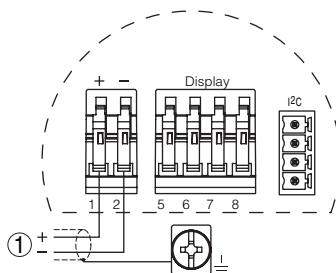


插图. 21: 外部电子部件的接线图

1 供电

启动阶段

5.8 启动阶段

将 VEGABAR 51 与电源装置相连接后或在重新得电后，仪表首先按照以下步骤进行约为时 30 秒钟的自测试：

- 电子部件内部检验
- 显示仪表类型，版本以及传感器位号（如同传感器的名字）
- 状态字节短暂出现故障

随后显示当前测量值并给线路发送相关的数字输出信号。²⁾

²⁾ 这些数值与当前物位以及已经完成的设定，如工厂调整值相符。

6 通过显示和调整模块PLICSCOM启动

6.1 简述

功能/结构

显示和调整模块用于显示测量值、操作和诊断。它可以用于以下外壳类型和仪表表中：

- plics® 仪表系列中的所有传感器，包括单腔式和两腔式外壳 (可以在电子部件或接线腔之间选择)
- 外部显示和调整单元 VEGADIS 61

从显示和调整模块的硬件版本 ...- 01 或更高起，或从各相应的传感器电子部件的硬件版本 ...- 03 或更高起，可通过操作菜单启动集成的背景照明。您可以分别在显示和调整模块或传感器电子部件的铭牌上找到硬件版本。



提示:

有关操作的详细信息参见操作说明书 "显示和调整模块"。

6.2 使用显示和调整模块

安装/拆卸显示和调整模块

显示和调整模块可以随时拆装。无须断电。

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 将显示和调整模块安装在电子部件相应的位置上 (可以选择4个方向，每 90°旋转)
3. 将显示和调整模块安装在电子部件上，并轻轻向右旋转，直到模块完全卡在槽内
4. 拧紧带视窗的外壳罩盖

拆卸的顺序与之相反。

显示和调整模块通过传感器得电，不需要其他接线。



插图. 22: 使用显示和调整模块



提示:
如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值，则需带有视窗的加高的盖子。

6.3 操作系统

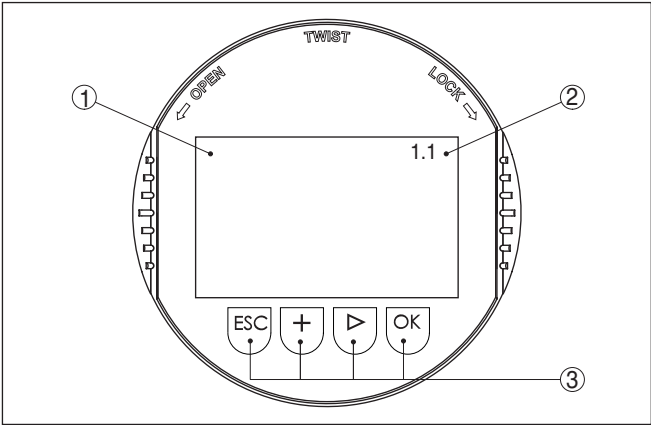


插图. 23: 显示和调整元件

- 1 液晶显示器
- 2 显示菜单代码
- 3 操作钮

按钮功能

- **[OK]键：**
 - 切换至菜单概览
 - 确认所选菜单
 - 编辑参数
 - 储存数值
- **[->]键，用于选择：**
 - 更换菜单
 - 选择列表中的条目
 - 选择编辑位置
- **[+]键：**
 - 改变参数值
- **[ESC]键：**
 - 中断输入
 - 跳回到上一级菜单中

操作系统

您可以通过显示和调整模块的四个按键进行调试。液晶显示器可以显示各个菜单项。各个按键的功能见前面的介绍。最后一次通过按键操作10分钟后会自动回到测量值显示。那些没有通过**[OK]**确认的设定会丢失。

6.4 调试步骤

物位或过程压力测量

可以将 VEGABAR 51 用于物位或过程压力测量。出厂时设置的是物位测量。可以在操作菜单中进行切换。

因此。根据您的应用情况，只有各相应的物位或过程压力测量子章节的内容较为重要，在那里可以找到各个操作步骤。

物位测量

物位测量的参数化

按照以下步骤将 VEGABAR 51 投入使用：

1. 选择调整单位 / 密度单位
2. 进行位置修正
3. 进行最小调整
4. 进行最大调整

在菜单项 "调整单位" 中选出应用于进行调整的物理单位，如 mbar, bar, psi... 通过位置修正可以弥补安装位置或静压对测量结果的影响。但它对调整值没有影响。



信息:

对于在出厂时就已经按照客户的要求进行过调整的仪表，可以省去第 1 步、第 3 步和第 4 步！

这些数据请参见仪表上的铭牌以及最小/最大调整菜单项。

显示和调整模块使您能够在不带填充料或没有压力的情况下进行调整。这样，就可以无需安装仪表，在车间里就进行设置。

 
在最小 / 最大调整菜单项中，还额外显示当前的测量值。

选择单位


在此菜单项中选择调整单位以及用于在显示器中显示温度的单位。

选择调整单位 (必须从 bar 切换到 mbar) 时请按照如下步骤进行:³⁾

1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。



 2. 用 **[OK]** 确认菜单 "基本设置"，随后将显示菜单项 "单位"。



3. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择 "调整单位"。
4. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 mbar)。
5. 用 **[OK]** 确认并用 **[->]** 进入位置修正。

调整单位由此即从 bar 切换至 mbar。



 
信息:

切换至一个高度调整单位 (比如从 bar 到 m) 时必须额外输入密度。


操作步骤如下：

1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。
2. 用 **[OK]** 确认菜单 "基本设置"，随后将显示菜单项 "调整单位"。
3. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 m)。
4. 用 **[OK]** 确认，随后显示子菜单 "密度单位"。

³⁾ 选择可能性：mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH₂O, mm-H₂O。



 5. 用 [->] 选择所希望的单位，比如 kg/dm³ 并用 [OK] 加以确认，随后出现子菜单“密度”。



6. 用 [->] 和 [+] 输入所希望的密度值，用 [OK] 加以确认，并用 [->] 进入位置修正。

调整单位由此即从 bar 切换至 m。

选择温度单位时请按照如下步骤进行：⁴⁾

 
1. 用 [OK] 激活选择并用 [->] 选择“温度单位”。
2. 用 [OK] 激活选择并用 [->] 选择所要的单位 (比如 °F)。
3. 用 [OK] 加以确认。

温度单位由此从 °C 切换至 °F。


进行位置修正

操作步骤如下：

1. 在菜单项“位置修正”中用 [OK] 激活选择。



2. 用 [->] 选择，比如接受当前的测量值。

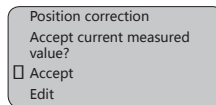


3. 用 [OK] 加以确认并用 [->] 进入最小(zero) (设定的起始点) 调整过程。

进行最小调整

操作步骤如下：

 1. 在菜单项“最小调整”中用 [OK] 编辑百分比值。



2. 用 [+] 和 [->] 来设定所要的百分比值。
3. 用 [OK] 加以确认并编辑所希望的 mbar 值。
4. 用 [+] 和 [->] 来设定所希望的 mbar 值。
5. 用 [+] 加以确认并用 [->] 进入最大值调整。

由此，最小调整告结束。



信息:

用充填料进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

 
⁴⁾ 选择可能性：°C, °F。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示“没有遵守极限值”。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

进行最大调整

操作步骤如下：

1. 在菜单项“最大值调整”中用 **[OK]** 编辑百分比值。



信息:

显示的 100 % 的压力相当于传感器的额定测量范围 (比如上面的 1 bar = 1000 mbar)。

2. 用 **[->]** 和 **[OK]** 来设定所希望的百分比值。
 3. 用 **[OK]** 加以确认并编辑所希望的 mbar 值。
 4. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所希望的 mbar 值。
 5. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[ESC]** 进入菜单概览。
- 由此，最大值调整过程告终。



信息:

用充填料进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示“没有遵守极限值”。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

过程压力测量

过程压力测量的参数化

按照以下步骤将 VEGABAR 51 投入使用：

1. 选择过程压力测量应用
2. 选择调整单位
3. 进行位置修正
4. 进行零调整
5. 进行范围调整

在菜单项“调整单位”中选出应用于进行调整的物理单位，如 mbar, bar, psi... 通过位置修正可以弥补安装位置或静压对测量结果的影响。但它对调整值没有影响。

您在菜单项“zero” (设定的起始点) 和“span” (设定的最大值) 中确定传感器的量程，span 相当于最终值。



信息:

对于在出厂时就已经按照客户的要求进行过调整的仪表，可以省去第 1 步、第 3 步和第 4 步！

这些数据请参见仪表上的铭牌以及 Zero / Span (设定的起始点 / 设定的最大值) 调整菜单项。

 
显示和调整模块使您能够在不带充填料或没有压力的情况下进行调整。这样，就可以无需安装仪表，在车间里就进行设置。

在 Zero / Span (设定的起始点 / 设定的最大值) 调整菜单项中，还额外显示当前的测量值。

在出厂时给 VEGABAR 51 设置的用途为物位测量。需要切换到过程压力测量时请入下进行：

1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。
2. 用 **[->]** 选择菜单“服务”并用 **[OK]** 加以确认。

选择过程压力测量应用



3. 用 [->] 选择菜单项 "应用" 并用 [OK] 编辑选择。



警告:

注意警告提示: "输出口可能会改变"。

4. 用 [->] 选择 "OK" 并用 [OK] 加以确认。

 
5. 在选择清单中选择 "过程压力" 并用 [OK] 加以确认。

选择单位

在此菜单项中选择调整单位以及用于在显示器中显示温度的单位。

选择调整单位 (必须从 bar 切换到 mbar) 时请按照如下步骤进行:⁵⁾

1. 在测量值显示器中按下 [OK], 随后将显示菜单概览。



2. 用 [OK] 确认菜单 "基本设置", 随后将显示菜单项 "单位"。



3. 用 [OK] 激活选择并用 [->] 选择 "调整单位"。

4. 用 [OK] 激活选择并用 [->] 选择所要的单位 (比如 mbar)。

5. 用 [OK] 确认并用 [->] 进入位置修正。

调整单位由此即从 bar 切换至 mbar。

选择温度单位时请按照如下步骤进行:⁶⁾

1. 用 [OK] 激活选择并用 [->] 选择 "温度单位"。

2. 用 [OK] 激活选择并用 [->] 选择所要的单位 (比如 °F)。

 
3. 用 [OK] 加以确认。

温度单位由此从 °C 切换至 °F。


进行位置修正

操作步骤如下:

1. 在菜单项 "位置修正" 中用 [OK] 激活选择。



2. 用 [->] 选择, 比如接受当前的测量值。

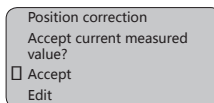

⁵⁾ 选择可能性: mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH₂O, mm-H₂O。

 
⁶⁾ 选择可能性: °C, °F。

进行零调整

3. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[->]** 进入最小(zero) (设定的起始点) 调整过程。

操作步骤如下：

1. 在菜单项 "Zero" (设定的起始点) 中用 **[OK]** 来编辑 mbar 值。



2. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所希望的 mbar 值。
 3. 用 **[+]** 加以确认并用 **[->]** 进入 Span (设定的最大值) 的调整过程。
- 由此，Zero (量程的起始零点) 的调整过程告终。



信息:

通过对 Zero (量程起始零点) 进行调整将移动 Span (量程最大值) 的数值。设定的量程，也即在这两个值之间的差值保持不变。



信息:

 
用压力进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示 "没有遵守极限值"。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

进行范围调整

操作步骤如下：

1. 在菜单项 "span" (设定的最大值) 中用 **[OK]** 来编辑 mbar 值。



信息:

显示的 100 % 的压力相当于传感器的额定测量范围 (比如上面的 1 bar = 1000 mbar)。

2. 用 **[->]** 和 **[OK]** 来设定所希望的 mbar 值。
3. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[ESC]** 进入菜单概览。

由此，Span (设定的最大值) 的调整过程告终。



信息:

用压力进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示 "没有遵守极限值"。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

拷贝传感器数据

通过此功能可以读取设置的参数数据，并通过显示和调整模块将传感器数据写入传感器内。具体的功能描述参见 "显示和调整模块" 操作说明书。

可以利用此功能来读写以下数据：

- 测量值的显示
- 调整过程
- 抑制
- 线性化曲线
- 传感器标记
- 显示值
- 调整单位
- 语言

以下与安全相关的数据 **不能** 被读写：

- PIN

● 应用

Copy sensor data

Copy sensor data?

复位

复位功能将由用户设置的参数复位至供货状态，并将拖拽指示器复位至当前值。

Reset

Select reset? ▼

Reset

原始设置

拖拽指示器测量值

拖拽指示器温度

原始设置

"复位" "基本设置" 将以下菜单项的值复位：

菜单范围	功能	复位数据
原始设置	零 / 最小调整	测量范围的起始点
	量程最大值 / 最大值调整	测量范围的终结点
	密度	1 kg/l
	Density unit	kg/l
	抑制	0 s
	线性化	线性
	Sensor-TAG	Sensor
显示器	显示值	AI-Out

用 "复位" **不能** 将以下菜单项的值复位：

菜单范围	功能	复位数据
原始设置	调整单位	无复位
	温度用单位	无复位
	位置修正	无复位
显示器	照明	无复位
维修服务	语言	无复位
	应用	无复位

出厂预设

如原始设置，此外，专用参数被复位至默认值。⁷⁾

拖拽指示器

最大和最小距离值被复位至当前值。

⁷⁾ 专用参数是那些用操作软件 PACTware 根据客户的具体需要在服务层面上设置的参数。

可选的设置


额外的调节和诊断可能性，如显示的缩放、模拟或趋势曲线的显示在以下菜单图中用图形来显示。对这些菜单项的进一步描述参见 "显示和调整模块" 操作说明书。

6.5 菜单图




信息:
用浅色显示的菜单窗口的功能是否可用取决于配置和应用。


原始设置

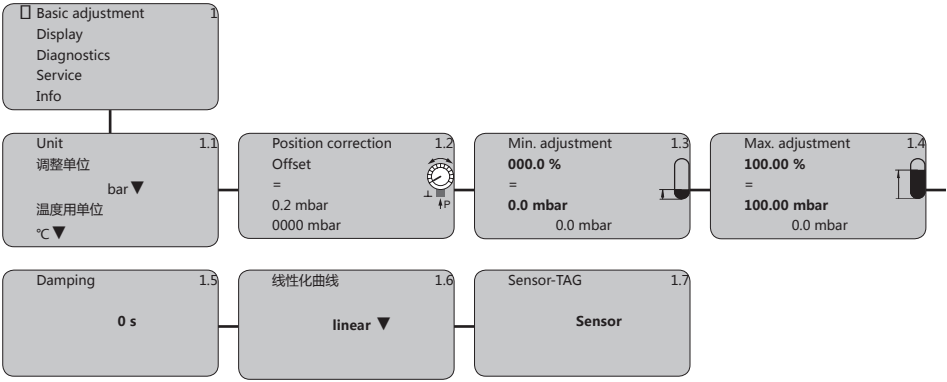

显示器

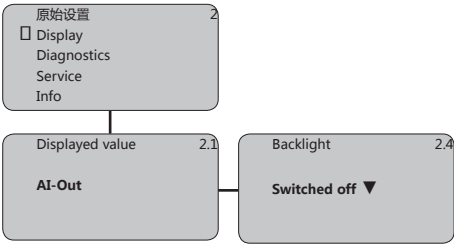


诊断

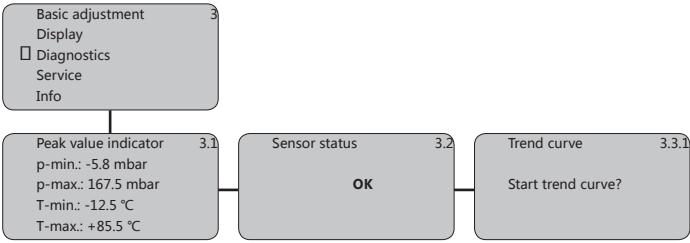


36715-ZH-141104

维修服务

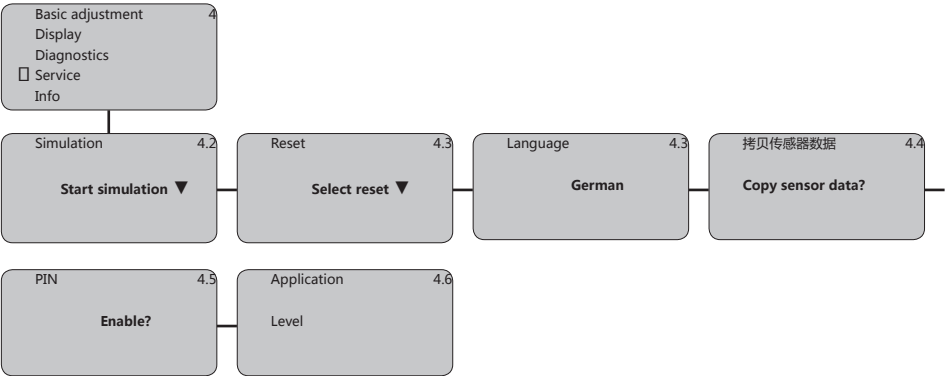

信息

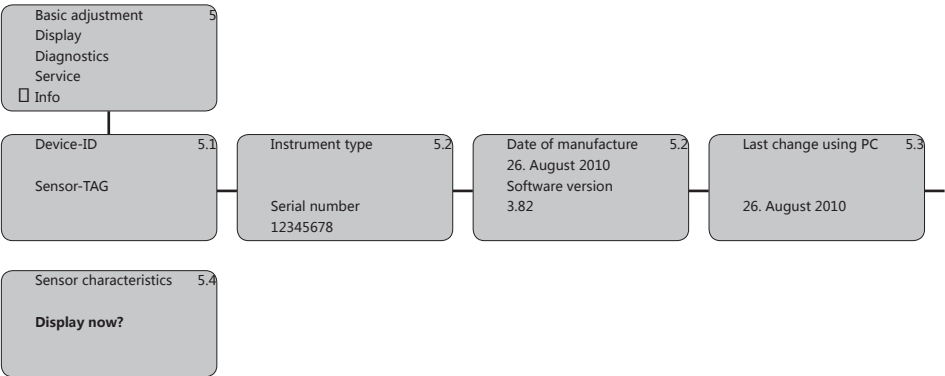

6.10 对设置的参数数据的存储

建议记录设置的参数，如在使用说明书中并加以存档。这样，它们就可供多次使用或为提供服务时所用。

如果 VEGABAR 51 配备有显示和调整模块，则可以将这些数据从传感器读入显示和调整模块中。有关操作方式的描述参见操作说明书“显示和调整模块”的菜单项“复制传感器数据”。即使传感器的电源被切断，这些数据依然会在那里得到长期储存。

若需更换传感器，则显示和调整模块被插入更换仪表中，数据同样在菜单项“复制传感器数据”中被写入传感器中。

7 用 PACTware 和其他操作程序来进行调试

7.1 连接计算机

VEGACONNECT 直接与传感器相连

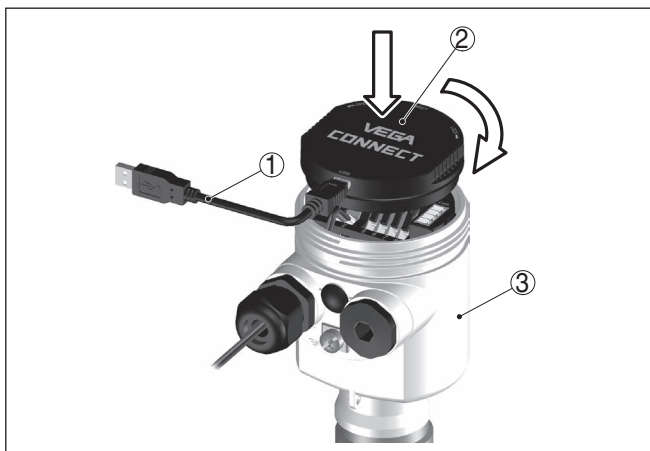


插图. 24: 通过 VEGACONNECT 将电脑直接与传感器相连

- 1 从 USB 电缆到 PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 传感器

外部 VEGACONNECT

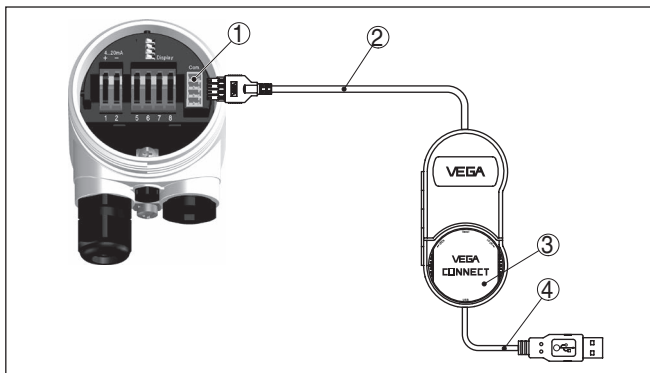


插图. 25: 通过外部 VEGACONNECT 连接

- 1 传感器上的 I²C 总线 (Com.) 接口
- 2 VEGACONNECT 的 I²C 连接电缆
- 3 VEGACONNECT
- 4 从 USB 电缆到 PC

需要的组件：

- VEGABAR 51
- 安装有 PACTware 和 VEGA-DTM 的电脑
- VEGACONNECT
- 供电装置或分析系统

前提条件

7.2 通过 PACTware 设置参数

为能通过一台 Windows 电脑对仪表进行参数化，需要符合 FDT 标准的配置软件 PACTware 和一个合适的仪表驱动器 (DTM)。各现行的 PACTware 版本以及所有可用的 DTM 都收集在 DTM 系列中。此外，还可以按照 FDT 标准将 DTM 纳入其它框架应用中。



提示:

为能确保得到所有仪表功能的支持，您始终应使用最新的 DTM 系列。此外，所有描述的功能并非都包含在旧的固件版本中。您可以从我们的网站上下载最新的仪表软件。互联网站中还有关于升级截止日期的说明。

进一步的调试请参见“DTM 系列/PACTware”使用说明书，该说明书随附在每个 DTM 系列中，也可以通过互联网站下载。进一步的描述可以在 PACTware 和 DTM 的在线帮助中找到。

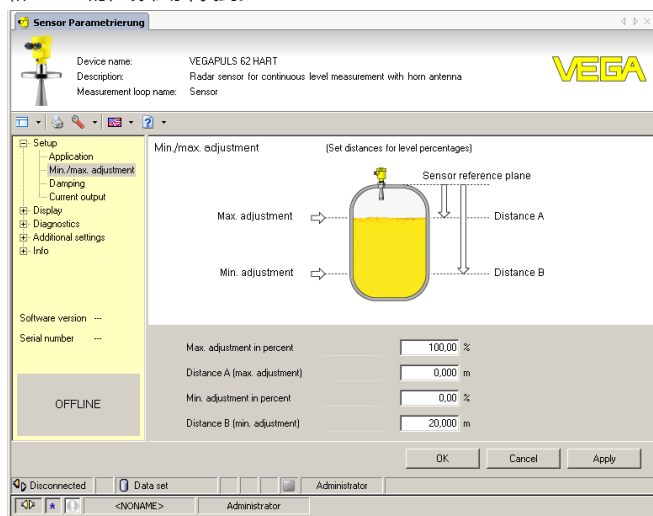


插图. 26: DTM 视图举例

标准版 / 完整版

仪表 DTM 有免费的标准版本和收费的完整版本供使用。所有用于全面调试的功能都已包含在标准版本中了。帮助简化立项的助手可大大简化操作工作。标准版本还包括项目的储存/打印功能以及导入/导出功能。

完整版中额外还包括全部项目资料的打印功能以及测量值和回波曲线的储存功能。此外，这里还有一个槽罐核算程序以及一个用于显示和分析储存的测量值和回波曲线的多功能显示器。

标准版本可以通过 www.vega.com/downloads 和 "Software" 下载。您可以向您的主管代表索取完整版的光盘。

7.3 用 AMS™ 来设定参数

对于 VEGA 传感器，也有仪表描述作为 DD 文件供操作程序 AMS™ 使用。当前最新版本的 AMS™ 已经包括这些仪表描述。对于老版本的 AMS™，您可以从 VEGA 的网站上免费下载这些文件。

打开 www.vega.com，选择 "Downloads" 下面的 "Software"。

7.4 对设置的参数数据的存储

我们建议记录或储存设置的参数数据，以便于日后反复使用或供在服务时使用。

获得许可的专业版 VEGA DTM 系列和 PACTware 可以给您提供用于系统化储存和记录项目的工具。

8 仪表维修和故障排除

8.1 检修

维护

合规使用时，在正常运行时无须特别维护。
在某些应用中，附着在膜片上的介质黏附物会影响测量结果。因此，请根据传感器和应用情况来采取预防措施，以避免出现严重的黏附，尤其是硬化现象。

清洗

必要时应清洗膜片，在此要确保材料不会受到清洗液的腐蚀，请参见 "www.vega.com" 上 "服务" 下的耐受性清单。化学密封装置的应用多样性要求为每一种应用提供专门的清洗说明。相关事宜请咨询主管的 VEGA 代表。



小心:
在带有化学密封装置的仪表上，切勿用硬质物品，如工具来机械式清洁分离膜片！这会导致膜片受损且充填油流出。

8.2 排除故障

出现故障时的操作方法

设备营运商有责任采取合适的措施去消除出现的故障。

故障原因

VEGABAR 51 能为您提供最高的功能安全性。尽管如此，依然可能在运行期间出现故障。可能的原因有如：

- 传感器
- 过程
- 供电
- 信号分析处理

排除故障

头一批措施是检查输出信号和通过显示和调整模块来分析错误信息，具体的操作步骤如下所述。其他广泛的诊断可能性由一台带有 PACTware 软件和相应的 DTM 的电脑为您提供。在许多情形下，可以通过这一途径来确认原因和排除故障。

24 小时维修服务热线

如果这些措施依然不能带来结果，在紧急情况下请致电 VEGA 维修服务热线，电话：**+49 1805 858550**。
即便在常规工作时间以外，在一周 7 天内的任何时候您都可以联系我们的服务热线。因为我们的维修服务热线使用英语为全世界的客户服务。此服务免费，您只需要支付正常的电话费用即可。

检查基金会现场总线

下表描述可能的错误并为纠错提供帮助：

错误	原因	纠正
连接另一台仪表时 H1 区段将失效	超过了分段耦合器的最大供电电流	测量耗用电流，缩小区段
显示和调整模块上显示的测量值与在可编程逻辑控制器中的不一致	菜单项 "显示器 - 显示值" 没有设定成 "AI-Out"	检查数值，必要时纠正
建立连接时仪表未出现	Profibus-DP 线路反极连接了	检查线路，必要时纠正
	终端不正确	检查总线的开端和末端的终端，必要时按照规格要求来端接
	仪表未与区段相连	检查，必要时纠正



对于防爆应用，需要注意有关本安电路的规定。

通过显示和调整模块来显示故障信息

Error code	Cause	Rectification
E013	没有测量值 ⁸⁾	– 更换仪表或将之寄去维修
E017	调整范围太小	– 用更改了的数值重复
E036	没有可以运行的传感器软件	– 进行软件升级或将仪表寄去维修
E041	硬件故障，电子部件损坏	– 更换仪表或将之寄去维修
E113	通信冲突	– 更换仪表或将之寄去维修

排除故障后的操作

根据故障原因和所采取的措施，必要时应按照“调试”一章中的规定再次完成所述的步骤。

8.3 更换电子插件

电子插件失灵时，可以由使用者更换一个同类型的。如果现场没有电子插件，可以通过您的主管代表处订购。

无论 **有** 或 **没有** 传感器系列号都可以进行订购和更换。**带** 系列号的电子插件含有 **任务专用** 的数据，如出厂调整、密封材料等。这些数据不包含在 **不带** 系列号的电子插件中。

系列号位于 VEGABAR 51 的铭牌上或位于供货单上。

8.4 软件升级

VEGABAR 51 的软件版本可以采用以下方法确定：

- 根据电子部件的铭牌
- 通过显示和调整模块
- 通过 PACTware

在我们的网页 www.vega.com 上您可以找到关于软件的历史记录。请注册，并通过 E-Mail 获得有关软件升级的信息。

升级传感器软件时您需要以下部件：

- 传感器
- 供电
- VEGACONNECT
- 带有 PACTware 的电脑
- 当前的传感器软件作为文件

将传感器软件载入电脑中

为此请通过 "www.vega.com/downloads" 进入 "Software"。在 "plics-Sensoren und -Geräte", "Firmwareupdates" 下选择相应的仪表系列和软件版本。请通过鼠标右键用 "Ziel speichern unter" 将压缩文件载入比如您的电脑的桌面上。用鼠标右键进入文件夹，选择 "Alle extrahieren"。在比如桌面上储存解压的文件。

准备升级

请将传感器与电源装置相连，并通过接口适配器建立电脑与仪表的连接。启动 PACTware，并通过菜单 "项目" 进入 VEGA 项目助手。选择 "USB" 和 "让仪表上网"。用 "开始" 激活项目助手，他将自动建立与传感器连线，并打开参数窗口 "传感器 # 在线参数化"。在进行后续步骤前请关闭该参数窗口。

将软件载入传感器

用鼠标右键在项目中选择传感器，并进入 "其他功能"。随后点击 "软件升级"。窗口 "传感器 # 软件升级" 打开。PACTware 现在检查传感器数据并显示传感器的最新硬件和软件版本。此过程持续大约 60 秒钟。

⁸⁾ 如果压力大于额定测量范围，可能也会出现故障报告。

用按钮 "升级软件" 加以确认，并选择此前解压的 hex 文件。由此启动软件的升级过程，其他文件将自动安装。根据不同的传感器，此过程可能最多耗时 1 小时。最后出现信息 "软件已成功升级"。

8.5 需要维修时的步骤

维修表格和有关操作步骤的详细信息参见 www.vega.com/downloads 和 "Formulare und Zertifikate"。

这样我们就可以尽快帮助修理，不需要再询问其他信息。

如果仪表需要维修，请按照以下步骤进行：

- 应给每一个仪表打印一份表格并进行填写
- 清洗仪表并确保包装时仪表不会破裂
- 将填写好的表格，可能还有安全规范贴到包装的外部
- 请向主管您的代表处询问回寄地址。代表处的联系方式请参见我们的主页 www.vega.com。

9 拆卸

9.1 拆卸步骤

**警告:**

在拆卸前应注意危险的过程条件，比如：容器或管道内的压力、高温、腐蚀性的或有毒的介质等等。

请参照“装配”和“与供电装置相连接”章节中的说明，以相反的顺序合理完成那里规定的步骤。

9.2 废物清除

仪表用可由专业回收企业再利用的材料制成。为此，我们将电子部件设计成便于分拆式，并使用可以回收的材料。

WEEE 准则 2002/96/EG

本仪表不受 WEEE 准则 2002/96/EG 和相应的国家法规的制约。请将本仪表直接送给专业回收厂家回收，而非送往当地的社区收集站，这些收集站只允许按照 WEEE 准则收集供私人使用的产品。

合理回收可以避免对人和环境带来不良影响，并使有价值的原材料能重新得到利用。

材料：参见“技术参数”一章

如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物清除事宜与我们联系。

10 附件

10.1 技术参数

一般数据	
压力性质	过压或绝对压力
测量原理	视测量范围为陶瓷电容式或应变计 (DMS) 式，分别带有化学密封系统
通信接口	I ² C 总线
材料和重量	
材料 316L 相当于 1.4404 或 1.4435	
与介质接触的材料	
- 过程接头	316L
- 膜片	316L, 哈氏合金 C276, 钽, PTFE, 1.4435, 带黄金涂层
无菌接头的典型表面品质	
- 典型的表面品质	R _a < 0.8 µm
不与介质接触的材料	
- 电子部件壳体	塑料 PBT (聚酯), 铝压铸, 经粉末涂层, 316L
- 外部壳体	塑料 PBT (聚酯), 316L
- 底座, 外部壳体的墙式安装板	塑料 PBT (聚酯), 316L
- 在底座和墙式安装板之间的密封件	EPDM (固定连接)
- 在墙式安装板下的密封件	EPDM (只有在 3A 许可证时)
- 壳体盖密封环	NBR (不锈钢外壳), 硅 (铝/塑料外壳)
- 外壳盖中用于显示和调整模块的视窗	聚碳酸酯 (UL746-C 列出)
- 接地端子	316Ti/316L
- 导电式连接	在接地端子和过程接头之间
- IP 68 型上在测量值记录仪和外部电子部件壳体之间的连接电缆	PUR
- 固定在连接电缆上的铭牌支架	PE 硬
- IP 68 1 bar 型上的连接电缆	PE, PUR
重量约为	0.8 ... 8 kg (1.764 ... 17.64 lbs), 视过程接头而定
输出变量	
出口	
- 信号	数字输出信号, 基金会现场总线协议
- 物理层	根据 IEC 61158-2
Channel Numbers	
- Channel 1	Primary value
- Channel 2	Secondary value 1
- Channel 3	Secondary value 2
- Channel 4	Temperature value
传输率	31.25 Kbit/s
电流值	10 mA, ±0.5 mA

输出动态表现

启动时间约 10 s

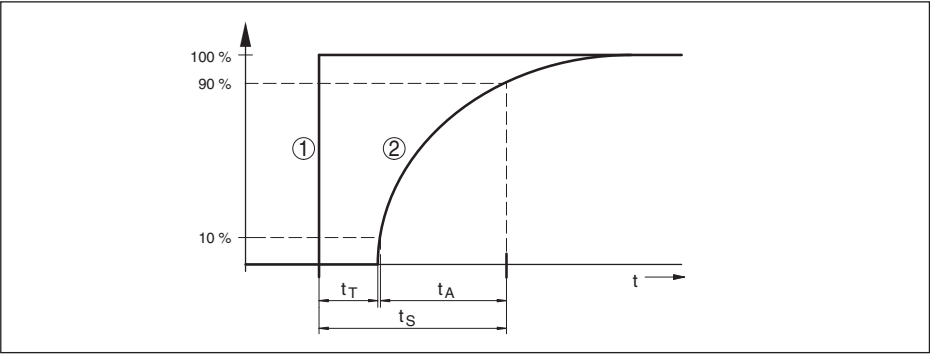


插图. 27: 过程变量的跳跃式变化, 死亡时间 t_T , 上升时间 t_A 和跳跃式回音时间 t_S

- 1 过程值
- 2 输出信号

- 死亡时间 $\leq 150 \text{ ms}$
- 上升时间 $\leq 100 \text{ ms}$ (10 ... 90 %)
- 跳跃响应时间 $\leq 250 \text{ ms}$ (t_i : 0 s, 10 ... 90 %)

再加上化学密封系统的反应时间。该时间有差异，如果是紧凑型化学密封装置，则该时间 $< 1 \text{ s}$ ；如果是毛细管系统，则该时间最多可达数秒钟。

举例：法兰化学密封装置 DN 80，填料为硅胶油 KN 2.2，毛细管长度 10 m，测量范围 1 bar

过程温度	反应时间
40 °C	约 2 s
20 °C	约 3 s
-20 °C	约 11 s

阻尼 (输入参数的 63 %) 0 ... 999 s, 可调

输入变量

调整

最小值 / 最大值调整的设定范围针对的是额定测量范围：

- 百分比值 -10 ... 110 %
- 压力值 -20 ... 120 %

Zero /Span (量程的起始零点/量程的最大值) 的设定范围针对的是额定测量范围：

- Zero (设定的起始点) -20 ... +95 %
- 量程范围 -120 ... +120 % ⁹⁾
- 在zero (设定的起始点) 和 span (设定的最大为额定测量范围的 120 % 最大值) 之间的差异

当额定测量范围大于 100 bar 时，调整过程的设定范围：

- Zero (设定的起始点) / 最小： -5 ... +95 %

⁹⁾ 不能设置小于 -1 bar 的值。

- Span (设定的最大值) / 最大 : -5 ... +105 %
 推荐的最大 Turn down (量程比) 10 : 1 (无极限)

额定测量范围和过载能力, 以 bar/kPa 为单位

数据便于提供概览, 且针对测量元件。可能会因材料和过程连接的结构形式而有所限制。各铭牌上的数据适用。

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
表压		
0 ... +0.4 bar/0 ... +40 kPa	+2 bar/+200 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +1 bar/0 ... +100 kPa	+10 bar/+1000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +2.5 bar/0 ... +250 kPa	+35 bar/+3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +100 bar/0 ... +10 MPa	+200 bar/+20 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +250 bar/0 ... +25 MPa	+500 bar/+50 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +400 bar/0 ... +40 MPa	+1200 bar/+80 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +5 bar/0 ... +500 kPa	+35 bar/+3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +10 bar/0 ... +1000 kPa	+80 bar/+8000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa	+80 bar/+8000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +40 bar/0 ... +4000 kPa	+80 bar/+8000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +60 bar/0 ... +6000 kPa	+200 bar/+20 MPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 0 bar/-100 ... 0 kPa	+10 bar/+1000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +1.5 bar/-100 ... +150 kPa	+35 bar/+3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +5 bar/-100 ... +500 kPa	+35 bar/+3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +10 bar/-100 ... +1000 kPa	+80 bar/+8000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +25 bar/-100 ... +2500 kPa	+80 bar/+8000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +60 bar/-100 ... +6000 kPa	+200 bar/+12000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-0.2 ... +0.2 bar/-20 ... +20 kPa	+2 bar/+200 kPa	-1 bar/-100 kPa
-0.5 ... +0.5 bar/-50 ... +50 kPa	+10 bar/+1000 kPa	-1 bar/-100 kPa
绝压		
0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa	10 bar/1000 kPa	0 bar abs.
0 ... 2.5 bar/0 ... 250 kPa	35 bar/3500 kPa	0 bar abs.
0 ... 5 bar/0 ... 500 kPa	35 bar/3500 kPa	0 bar abs.
0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa	80 bar/8000 kPa	0 bar abs.
0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa	80 bar/8000 kPa	0 bar abs.

额定测量范围和过载能力, 用 psi 计

数据便于提供概览, 且针对测量元件。可能会因材料和过程连接的结构形式而有所限制。各铭牌上的数据适用。

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
表压		
0 ... +5.801 psig	+29.00 psig	-14.50 psig
0 ... +14.50 psig	+145.0 psig	-14.50 psig
0 ... +36.26 psig	+507.6 psig	-14.50 psig

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
0 ... +1450 psig	+2901 psig	-14.50 psig
0 ... +3626 psig	+7252 psig	-14.50 psig
0 ... +5802 psig	+17404 psig	-14.50 psig
0 ... +72.52 psig	+507.6 psig	-14.5 psig
0 ... +145.0 psig	+1160 psig	-14.50 psig
0 ... +362.6 psig	+1160 psig	-14.50 psig
0 ... +580.2 psig	+1160 psig	-14.50 psig
0 ... +870.2 psig	+2901 psig	-14.50 psig
-14.50 ... 0 psig	+145.0 psig	-14.50 psig
-14.50 ... +1.5 psig	+311.8 psig	-14.50 psig
-14.50 ... +362.6 psig	+507.6 psig	-14.50 psig
-14.50 ... +145.0 psig	+1160 psig	-14.50 psig
-14.50 ... +362.6 psig	+1160 psig	-14.50 psig
-14.50 ... +870.2 psig	+2901 psig	-14.50 psig
-2.901 ... +2.901 psig	+2.901 psig	-14.50 psig
-7.252 ... +7.252 psig	+145.0 psig	-14.50 psig
绝压		
0 ... 14.50 psi	145.0 bar	0 psi
0 ... 36.26 bar	507.6 psi	0 psi
0 ... 72.52 psi	507.6 psi	0 psi
0 ... 145.0 bar	1160 psi	0 psi
0 ... 362.6 psi	1160 bar	0 psi

参考条件和影响变量 (根据 DIN EN 60770-1)

根据 DIN EN 61298-1 的参考条件

- 温度 +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- 相对空气湿度 45 ... 75 %
- 气压 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)

特征曲线的确定 设置符合 IEC 61298-2 的极限点

特性曲线的特征 线性

参考安装位置 直立，膜片向下

安装位置的影响 取决于化学密封装置的类型

根据符合 IEC 60770 的极限点方法来计算测量偏差¹⁰⁾

适用于 **数字式** 信号输出口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口，且针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

测量偏差

- Turn down 1 : 1 < 0.2 %

¹⁰⁾ 含非线性化、滞后和不可重复性。

- Turn down (量程比) 至 5 : 1 < 0.2 %
- Turn down (量程比) 至 10 : 1 < 0.3 %

介质或环境温度的影响

零信号和输出范围的热变化

适用于 **数字式** 信号输出口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口, 且针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

零信号和输出范围的热变化, 参考温度 20 °C (68 °F) :

- 在得到补偿的 0 ... +100 °C < 0.05 %/10 K x TD
(+32 ... +212 °F) 这一温度范围内
- 在得到补偿的温度范围之外 典型式 < 0.05 %/10 K x TD

电流输出的热变化

额外适用于**模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口, 且针对设定的量程。

电流输出的热变化 < 0.05 %/10 K, 最大 < 0.15 %, 分别在 -40 ... +80 °C
(-40 ... +176 °F)

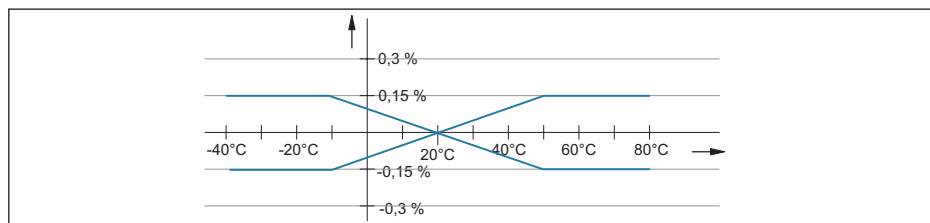


插图. 28: 电流输出的热变化

长期稳定性 (根据 DIN 16086 和 IEC 60770-1)

适用于 **数字式** 接口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口。相关说明针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

零点的长期漂移 < (0.1 % x TD)/每年

环境条件

环境、仓储和运输温度

- 标准款型 -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- 用于氧气中的结构型式¹¹⁾ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
- IP 66/IP 68 (1 bar) 型和 IP 68 (25 bar) 型, 连接电缆 PUR -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F)
- IP 66/IP 68 (1 bar) 型, 连接电缆 PE -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

化学密封装置带来的额外的对温度的影响

这些说明针对膜片材料 "316L" 以及化学密封装置用的液体 "硅胶油"。它们仅用于估计。实际值取决于膜片的直径、材料和强度以及化学密封装置用的液体。需要时可以提供。

在以下条件下化学密封装置的温度系数, 以 mbar/10 K 为单位

- 法兰 DN 50 PN 40, C 形, DIN 2501 1.2 mbar/10 K
- 法兰 DN 80 PN 40, C 形, DIN 2501 0.25 mbar/10 K

¹¹⁾ 至 60 °C (140 °F)。

- 法兰 DN 80 PN 40 , C 形 , DIN 2501 带管 50 mm	1.34 mbar/10 K
- 法兰 2" 150 lbs RF, ANSI B16.5	1.2 mbar/10 K
- 法兰 3" 150 lbs RF, ANSI B16.5	0.25 mbar/10 K
- 法兰 3" 150 lbs RF, ANSI B16.5 带管 2 "	1.34 mbar/10 K
一个冷却元件的温度系数, 取决于膜片直径	0.1 ... 1.5 mbar/10 K
一个 1 m 长的毛细管管路的温度系数, 取决于膜片直径	0.1 ... 15 mbar/10 K

过程条件

有关压力等级和介质温度的数据旨在为用户提供概览。适用的则是各个铭牌上的数据。

压力等级

- 拧入螺纹	PN 160 ... PN 600
- 法兰	PN 16 ... PN 100
- 无菌接头	PN 16 ... PN 40

介质温度取决于化学密封装置用的液体 (温度 : $p_{abs} > 1 \text{ bar}/14.5 \text{ psi}$ / $p_{abs} < 1 \text{ bar}/14.5 \text{ psi}$)¹²⁾

- 硅油 KN2.2	-40 ... +150 °C/-40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F/-40 ... +302 °F)
- 硅油 KN2.2 和冷却元件或毛细管	-40 ... +200 °C/-40 ... +150 °C (-40 ... +392 °F/-40 ... +302 °F)
- 高温油 KN3.2 和冷却元件	-10 ... +300 °C/-10 ... +200 °C (+14 ... +572 °F/+14 ... +572 °F)
- 高温油 KN3.2 和冷却元件 300 mm 或毛细管	-10 ... +400 °C/-10 ... +200 °C (+14 ... +752 °F/+14 ... +572 °F)
- 硅油 KN17	-90 ... +180 °C/-90 ... +80 °C (-130 ... +356 °F/-130 ... +176 °F)
- 卤烃油 KN21	-40 ... +150 °C/-40 ... +80 °C (-40 ... +302 °F/-40 ... +176 °F)
- 卤烃油 KN21, 用于氧气应用场合	-40 ... +60 °C/-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F/-40 ... +140 °F)
- 无硅胶的液体 KN70	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F), 无真空
- 医用白油 KN92 (FDA)	-10 ... +150 °C/-10 ... +160 °C (+14 ... +302 °F/+14 ... +320 °F)
- 医用白油 KN92 (FDA) 和冷却元件	-10 ... +250 °C/-10 ... +160 °C (+14 ... +482 °F/+14 ... +320 °F)
- 医用白油 KN92 (FDA) 和冷却元件 300 mm	-10 ... +400 °C/-10 ... +160 °C (+14 ... +482 °F/+14 ... +320 °F)

抗振性 频率为 4 g 和 5 ... 100 Hz 的机械式振动¹³⁾

耐冲击性 加速度 100 g/6 ms¹⁴⁾

¹²⁾ 用于氧气应用的类型, 至 60 °C (140 °F).
¹³⁾ 通过了德国劳埃德准则的检验, GL 特性曲线 2.
¹⁴⁾ 已按照 EN 60068-2-27 经过审核。

机电数据 - IP 66/IP 67 型

电缆入口 / 插头¹⁵⁾

- 单腔式壳体	- 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆 : $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT 或: - 1 个插头 (视仪表型式而定), 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 2 个盲塞 M20 x 1.5
- 两腔式外壳	- 1 个电缆螺纹连接件 M20 x 1,5 (电缆 : $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5 ; 插头 M12 x 1 用于外部显示和调整单元 (选购件) 或: - 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT, 插头 M12 x 1, 用于外部显示和调整单元 (选购件) 或: - 1 个插头 (视型式而定), 1 个盲塞 M20 x 1.5 ; 插头 M12 x 1, 用于外部显示和调整单元 (选购件) 或: - 2 个盲塞 M20 x 1.5 ; 插头 M12 x 1, 用于外部显示和调整单元 (选购件)
用于电缆横截面的弹力端子	< 2.5 mm ² (AWG 14)

机电数据 - IP 66/IP 68 (1 bar) 型

电缆入口

- 单腔式壳体	- 1 个 IP 68 电缆螺纹接头 M20 x 1.5; 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT
---------	---

连接电缆

- 结构	四根芯线, 一根提携绳, 一根压力补偿毛细管, 屏蔽编织物, 金属膜片, 套管
- 电缆横截面	0.5 mm ² (AWG 20)
- 芯线电阻	< 0.036 Ω /m (0.011 Ω /ft)
- 抗拉强度	> 1200 N (270 pounds force)
- 标准长度	5 m (16.4 ft)
- 最大长度	1000 m (3281 ft)
- 当温度为 25 °C/77 °F 时的最小弯曲半径	25 mm (0.985 in)
- 直径约	8 mm (0.315 in)
- 颜色 - 非防爆型	黑色
- 颜色 - 防爆型	蓝色

机电数据 - IP 68 型

在 IP 68 型仪表和外部可体之间的连接电缆 :

- 结构	四根芯线, 一根提携绳, 一根压力补偿毛细管, 屏蔽编织物, 金属膜片, 套管
------	---

¹⁵⁾ 视 M12 x 1 型式而定, 符合 ISO 4400 , Harting, 7/8" FF.

- 电缆横截面	0.5 mm ² (AWG 20)
- 芯线电阻	< 0.036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
- 标准长度	5 m (16.40 ft)
- 最大长度	180 m (590.5 ft)
- 当温度为 25 °C/77 °F 时的最小弯曲半径	25 mm (0.985 in)
- 直径约	8 mm (0.315 in)
- 颜色	蓝色

电缆引入口 / 插头¹⁶⁾

- 外部壳体	- 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆 : ø 5 ... 9 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 1 个插头 (视仪表型式而定), 1 个盲塞 M20 x 1.5
--------	--

电缆横截面用的弹力端子至	2.5 mm ² (AWG 14)
--------------	------------------------------

显示和调整模块

电压供应与数据传输	通过传感器
显示	采用Dot 矩阵的液晶显示器
调整元件	4 个按钮
保护方式	
- 散装	IP 20
- 安装在不带罩盖的传感器上	IP 40
材料	
- 壳体	ABS
- 视窗	聚酯薄膜

供电

工作电压	
- 非防爆型仪表	9 ... 32 V DC
- 防爆 (Ex ia) 型仪表	9 ... 24 V DC
- 防爆 (Ex d) 型仪表	16 ... 32 V DC

带有带照明的显示和调整模块的工作电压

- 非防爆型仪表	12 ... 32 V DC
- 防爆 (ia) 型仪表	12 ... 24 V DC
- 防爆 (Ex d) 型仪表	20 ... 32 V DC

供电通过/最大传感器数量

- 现场总线	最多 32 个 (最多 10 个, 针对防爆型)
--------	--------------------------

电气保护措施

保护方式	
- 标准壳体	IP 66/IP 67 ¹⁷⁾
- 铝和不锈钢外壳, 可选	IP 68 (1 bar) ¹⁸⁾

¹⁶⁾ 视 M12 x 1 型式而定, 符合 ISO 4400, Harting, 7/8" FF.

¹⁷⁾ 带有过压测量范围的仪表在潜入水中等时便不再能测量环境压力。这会导致测量值被伪造。

¹⁸⁾ 只在带有绝对压力测量范围的仪表上有。

- IP 68 型过程组件	IP 68 (25 bar)
- 外部壳体	IP 65, IP 66/IP 68 (0.2 bar)
过电压等级	III
保护等级	II

许可证

视结构型式不同，有许可证的仪表的技术参数可能有偏差。

因此，对于这些仪表，应注意相关的许可文件，它们随同仪表一起供货或可以在 www.vega.com 上通过 "VEGA 工具" 和 "仪表搜索" 以及通过 "下载" 和 "许可证" 下载。

10.2 有关 Foundation Fieldbus 的数据

测量值处理方块图

下图以简化的形式显示传感器组和功能组。

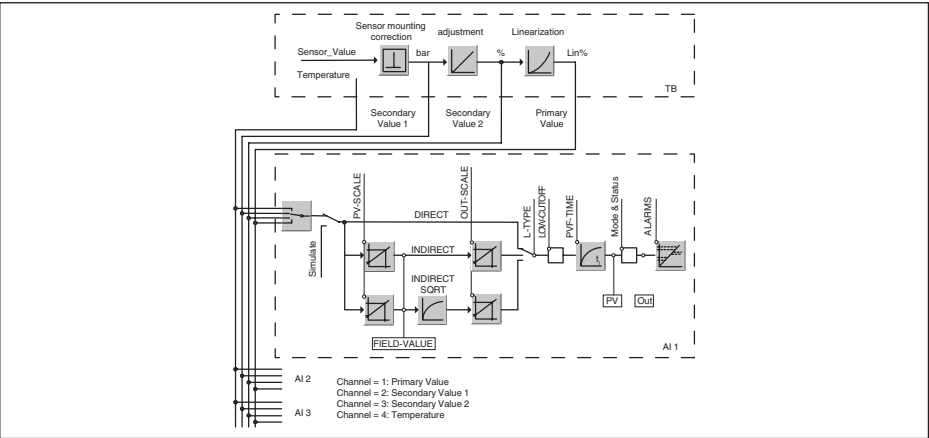


插图. 29: Transducer Block VEGABAR 51

TB Transducer Block

AI Function Block (AI = Analogue Input)

图表调整

下图显示调整功能：

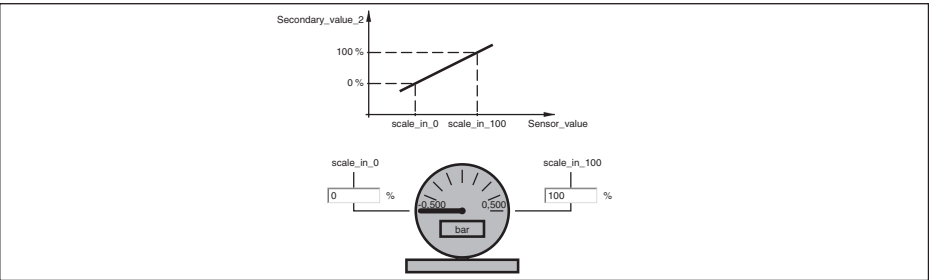


插图. 30: VEGABAR 51 的调整

参数表

下表含有最重要的参数及其含义：

- primary_value
 - Process Value after min/max-adjustment and linearization. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 1. Unit derives from 'Primary_value_unit'
- primary_value_unit
 - Unit code of 'Primary_value'
 - %
- secondary_value_1
 - Process pressure. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 2. Unit derives from 'Secondary_value_1_unit'
- secondary_value_1_unit
 - Unit code of 'Secondary_value_1'
 - bar, PSI, ..., m, ft, ...; in case of length type engineering unit and access to parameters the corresponding values will be converted by density factor
- secondary_value_2
 - Value after min/max-adjustment. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 3. Unit derives from 'Secondary_value_2_unit'
- secondary_value_2_unit
 - Selected unit code for "secondary_value_2"
- sensor_value
 - Raw sensor value, i.e. the uncalibrated measurement value from the sensor. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- sensor_range
 - "Sensor_range.unit" refers to 'Sensor_value', 'Max/Min_peak_sensor_value', 'Cal_point_hi/lo'
 - includes sensor unit: bar, PSI ...; only unit part of DS-68 is writable
- simulate_primary_value
- simulate_secondary_value_1
- simulate_secondary_value_2
- device status
 - "0: ""OK"" 13: ""non-specific error"" 17: ""Cal span too small"" 34: ""EEPROM memory fault"" 36: ""ROM memory fault"" 37: ""RAM memory fault"" 40: ""non-specific hardware fault"" 41: ""Sensor element not found"" 42: ""No leaking pulse"" 43: ""No trigger signal"" 44: ""EMI error"" 113: ""Communication hardware fault"""
- linearization type
 - Possible types of linearization are: linear, user defined, cylindrical lying container, spherical container
 - "0: ""Linear"" 1: ""User def"" 20: ""Cylindrical lying container"" 21: ""Spherical container"""
- curve_points_1_10
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve_points_11_20
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve_points_21_30
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve_points_31_33
 - X and Y values for the user defined linearization curve
- curve status
 - Result of table plausibility check
 - "0: ""Uninitialized"" 1: ""Good"" 2: ""Not monotonous increasing"" 3: ""Not monotonous decreasing"" 4: ""Not enough values transmitted"" 5: ""Too many values transmitted"" 6: ""Gradient of edge too high"" 7: ""Values not excepted"" 8: ""Table currently loaded"" 9: ""Sorting and checking table"""
- SUB_DEVICE_NUMBER
- SENSOR_ELEMENT_TYPE
 - 0: "non-specific"
- display_source_selector
 - Selects the type of value that is displayed on the indication-/adjustment-module
 - "0: ""Physical value"" 1: ""Percent value"" 2: ""Lin percent value"" 6: ""Out(A11)"" 7: ""Level"" 8: ""Out(A12)"" 9: ""Out(A13)"""
- max_peak_sensor_value

- Holds the maximum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- Write access resets to current value
- min_peak_sensor_value
 - Holds the minimum sensor value. Write access resets to current value. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
 - Write access resets to current value
- CAL_POINT_HI
 - Highest calibrated value. For calibration of the high limit point you give the high measurement value (pressure) to the sensor and transfer this point as HIGH to the transmitter. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- CAL_POINT_LO
 - Lowest calibrated value. For calibration of the low limit point you give the low measurement value (pressure) to the sensor and transfer this point as LOW to the transmitter. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- CAL_MIN_SPAN
 - Minimum calibration span value allowed. Necessary to ensure that when calibration is done, the two calibrated points (high and low) are not too close together. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- SCALE_IN
 - Min/max-adjustment: Upper and lower calibrated points of the sensor. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- trimmed_value
 - Sensor value after the trim processing. Unit derives from 'Sensor_range.unit'
- sensor_sn
 - Sensor serial number
- temperature
 - Process temperature. Selected as input to AIFB by setting 'Channel' = 4. Unit derives from 'Temperature.unit'
- temperature_unit
 - Unit code of 'Temperature', 'Max/Min_peak_temperature_value'
 - °C, °F, K, °R
- max_peak_temperature_value
 - Holds the maximum process temperature. Write access resets to current value. Unit derives from 'Temperature.unit'
 - Write access resets to current value
- min_peak_temperature_value
 - Holds the minimum process temperature. Write access resets to current value. Unit derives from 'Temperature.unit'
 - Write access resets to current value

10.3 尺寸

以下尺寸图只是可以提供的型式中的一部分。详细的尺寸图可以在 www.vega.com 的 "Downloads" 和 "Zeichnungen" 下下载。

带有信号输出口 4 ... 20 mA 的仪表上没有两腔式壳体

塑料壳体

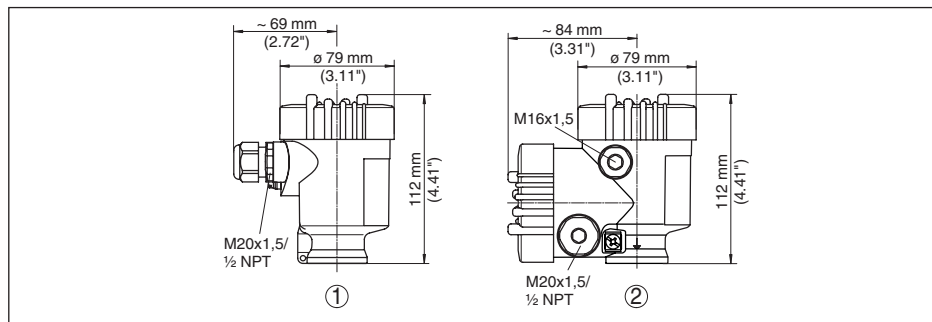


插图. 31: 采用保护方式为 IP 66/IP 68 (0.2 bar) 的外壳型式 - 内装显示和调整模块后, 外壳高度增加了 9 mm/0.35 in

- 1 单腔型式
- 2 两腔型式

铝外壳

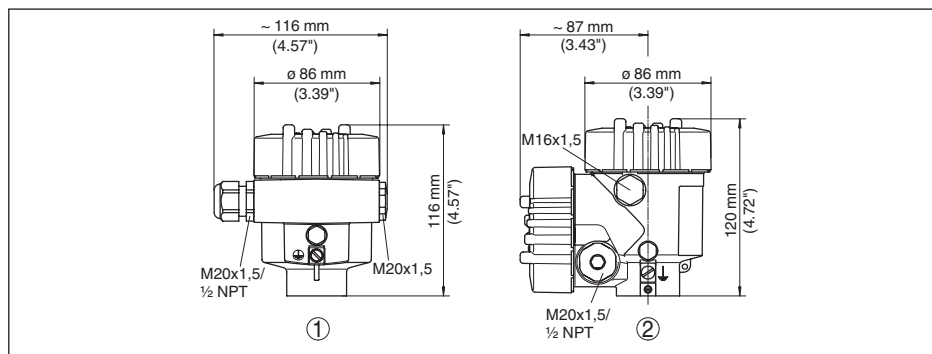


插图. 32: 采用保护方式为 IP 66/IP 68 (0.2 bar) 的外壳型式 - 内装显示和调整模块后, 外壳高度增加了 9 mm/0.35 in

- 1 单腔型式
- 2 两腔型式

铝外壳，保护方式为 IP 66/IP 68 (1 bar)

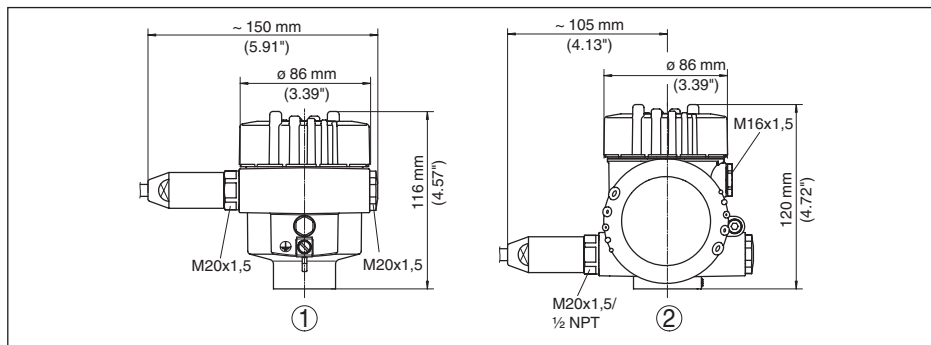


插图. 33: 采用保护方式为 IP 66/IP 68 (1 bar) 的外壳型式 - 内装显示和调整模块后，外壳高度增加了 9 mm/0.35 in

- 1 单腔型式
- 2 两腔型式

不锈钢壳体

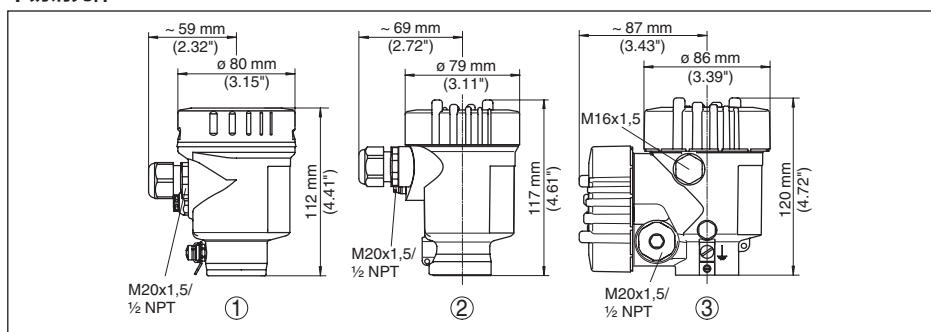


插图. 34: 采用保护方式为 IP 66/IP 68 (0.2 bar) 的外壳型式 - 内装显示和调整模块后，外壳高度增加了 9 mm/0.35 in

- 1 单腔式，经电解抛光
- 2 单腔式，精密铸件
- 2 两腔式，精密铸件

采用保护方式为 IP 66/IP 68 (1 bar) 的不锈钢外壳

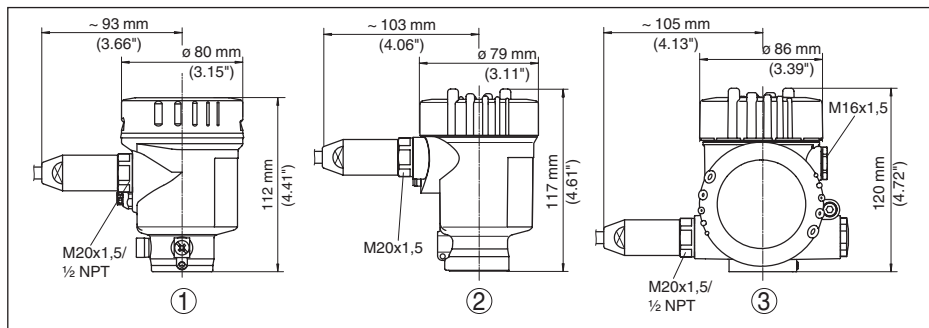


插图. 35: 采用保护方式为 IP 66/IP 68 (1 bar) 的外壳型式 - 内装显示和调整模块后，外壳高度增加了 9 mm/0.35 in

- 1 单腔式，经电解抛光
- 2 单腔式，精密铸件
- 2 两腔式，精密铸件

IP 68 型上的外部壳体

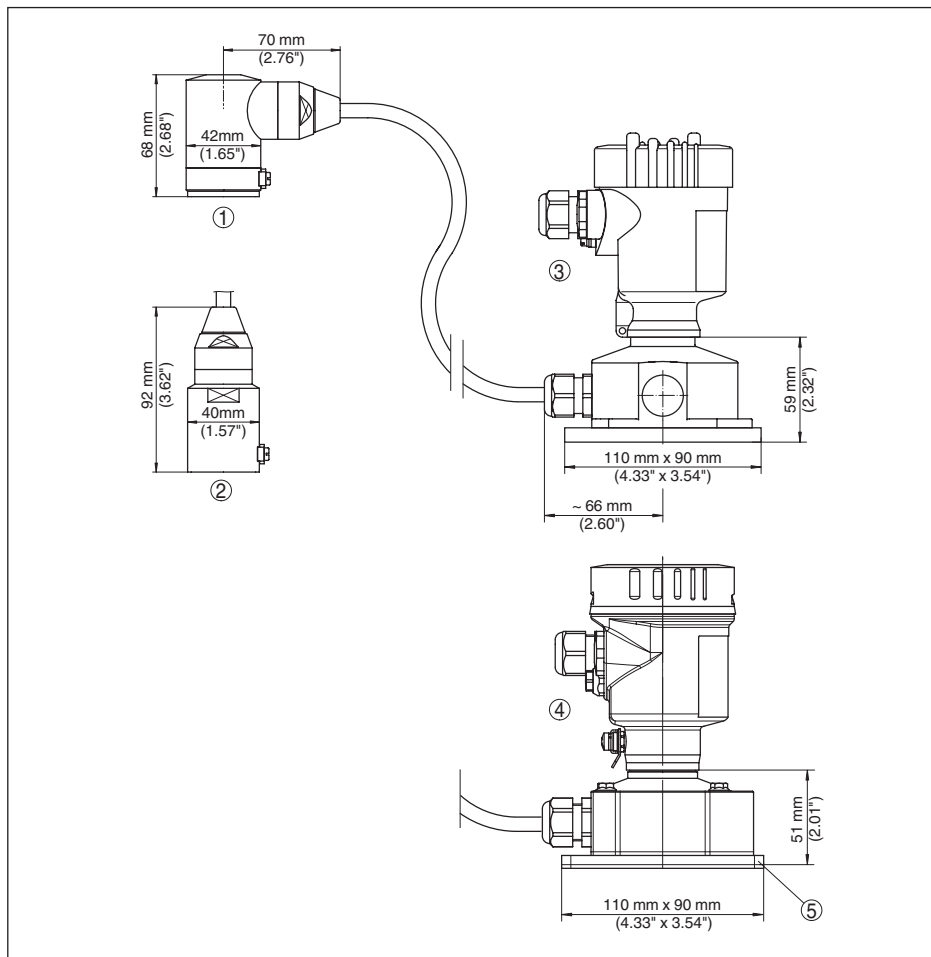


插图. 36: 带有外部壳体的 IP 68 型 - 塑料型

- 1 电缆侧面出口
- 2 电缆轴向出口


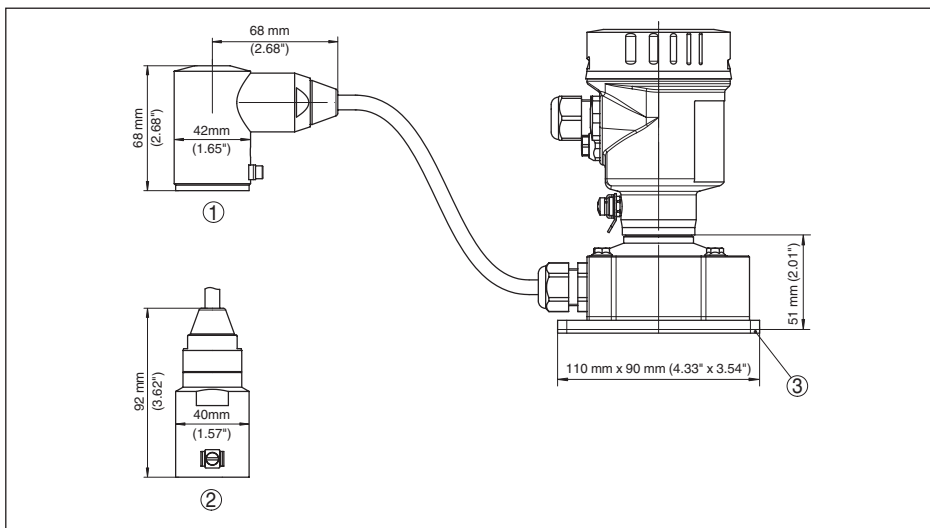


插图. 37: 外部壳体 - 不锈钢型

- 1 电缆侧面出口
- 2 电缆轴向出口
- 3 密封件 2 mm (0.079 in) - 只有在 3A 许可证时

VEGABAR 51, 法兰化学密封装置

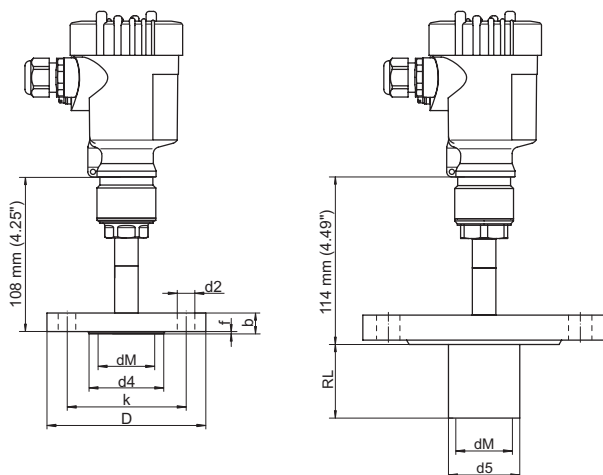


①	DN	PN	D	b	k	d2	d4	f	RL	d5	dM ③
	20	40	105	18	75	4 x ø14	58	2	-	-	-
	25	40	115	18	85	4 x ø14	68	2	-	-	32
	32	40	140	18	100	4 x ø18	78	2	-	-	-
	40	40	150	18	110	4 x ø18	88	2	-	-	45
	50	40	165	20	125	4 x ø18	102	2	-	-	59
	50	40	165	20	125	4 x ø18	102	2	50	48,3	47
	50	40	165	20	125	4 x ø18	102	2	100	48,3	47
	50	40	165	20	125	4 x ø18	102	2	200	48,3	47
	80	40	200	24	160	8 x ø18	138	2	-	-	89
	80	40	200	24	160	8 x ø18	138	2	50	76	72
	80	40	200	24	160	8 x ø18	138	2	100	76	72
	80	40	200	24	160	8 x ø18	138	2	200	76	72
	100	40	235	24	190	8 x ø22	162	2	100	94	89

②	"	lbs	D	b	k	d2	d4	f	RL	d5	dM ③
	1"	150	110	14,5	79,4	4 x ø16	51	2	-	-	-
	2"	150	150	19,5	120,7	4 x ø19	92	2	-	-	-
	2"	150	150	19,5	120,7	4 x ø19	92	2	50	48,3	47
	3"	150	190	24,3	152,4	4 x ø19	127	2	-	-	-
	3"	150	190	24,3	152,4	4 x ø19	127	2	152,5	76	72

插图. 38: VEGABAR 51, 法兰型, 尺寸, 以 mm 为单位

- 1 符合 DIN 2501 的法兰接头
 2 符合 ANSI B16.5 的法兰接头
 3 膜片直径

VEGABAR 51, 法兰化学密封装置

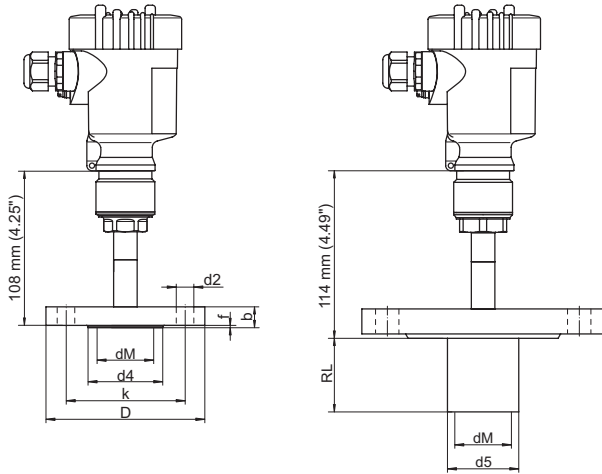

①	DN	PN	D	b	k	d2	d4	f	RL	d5	dM ③
	20	40	4.13"	0.71"	2.95"	4 x ø0.55"	2.28"	0.08"	-	-	-
	25	40	4.53"	0.71"	3.35"	4 x ø0.55"	2.68"	0.08"	-	-	1.26"
	32	40	5.51"	0.71"	3.94"	4 x ø0.71"	3.07"	0.08"	-	-	-
	40	40	5.91"	0.71"	4.33"	4 x ø0.71"	3.47"	0.08"	-	-	1.77"
	50	40	6.5"	0.79"	4.92"	4 x ø0.71"	4.02"	0.08"	-	-	2.32"
	50	40	6.5"	0.79"	4.92"	4 x ø0.71"	4.02"	0.08"	1.97"	1.9"	1.85"
	50	40	6.5"	0.79"	4.92"	4 x ø0.71"	4.02"	0.08"	3.94"	1.9"	1.85"
	50	40	6.5"	0.79"	4.92"	4 x ø0.71"	4.02"	0.08"	7.87"	1.9"	1.85"
	80	40	7.87"	0.95"	6.3"	8 x ø0.71"	5.43"	0.08"	-	-	3.5"
	80	40	7.87"	0.95"	6.3"	8 x ø0.71"	5.43"	0.08"	1.97"	2.99"	2.84"
	80	40	7.87"	0.95"	6.3"	8 x ø0.71"	5.43"	0.08"	3.94"	2.99"	2.84"
	80	40	7.87"	0.95"	6.3"	8 x ø0.71"	5.43"	0.08"	7.87"	2.99"	2.84"
	100	40	9.25"	0.95"	7.48"	8 x ø0.87"	6.38"	0.08"	3.94"	3.70"	3.5"

②	"	lbs	D	b	k	d2	d4	f	RL	d5	dM ③
	1"	150	4.33"	0.57"	3.13"	4 x ø0.63"	2.01"	0.08"	-	-	-
	2"	150	5.91"	0.77"	4.75"	4 x ø0.75"	3.62"	0.08"	-	-	-
	2"	150	5.91"	0.77"	4.75"	4 x ø0.75"	3.62"	0.08"	2"	1.9"	1.85"
	3"	150	7.48"	0.96"	6"	4 x ø0.75"	5"	0.08"	-	-	-
	3"	150	7.48"	0.96"	6"	4 x ø0.75"	5"	0.08"	6"	2.99"	2.84"

插图. 39: VEGABAR 51, 法兰型, 尺寸, 以英寸为单位

- 1 符合 DIN 2501 的法兰接头
- 2 符合 ANSI B16.5 的法兰接头
- 3 膜片直径

VEGABAR 51, 管化学密封装置 1

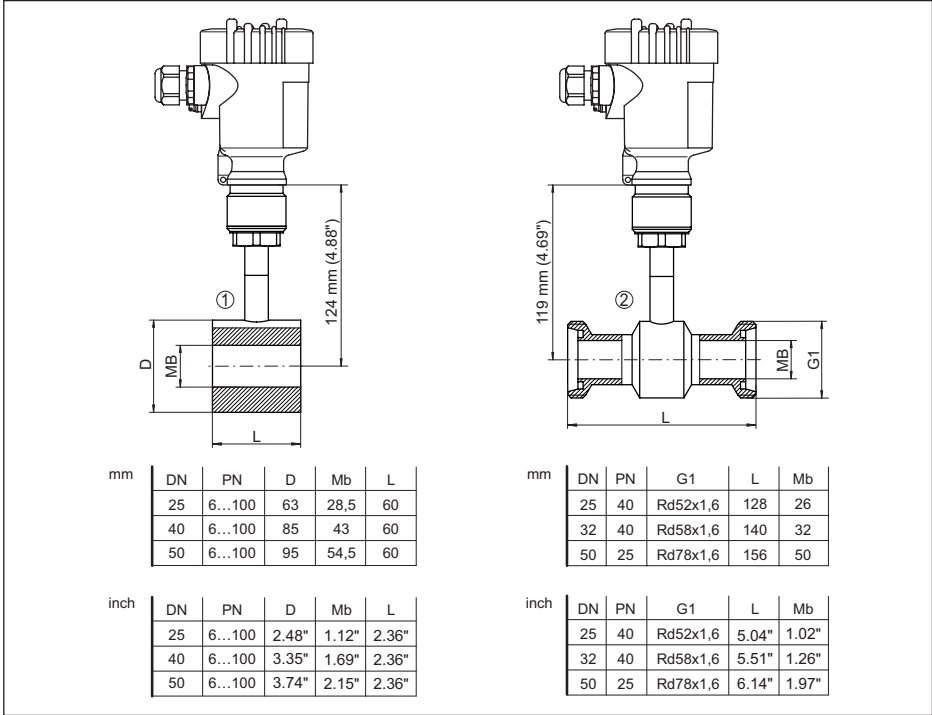


插图. 40: VEGABAR 51, 管化学密封装置

- 1 管化学密封装置, 用于安装在法兰之间
2 符合 DIN 11851 的管化学密封装置

VEGABAR 51, 管化学密封装置 2

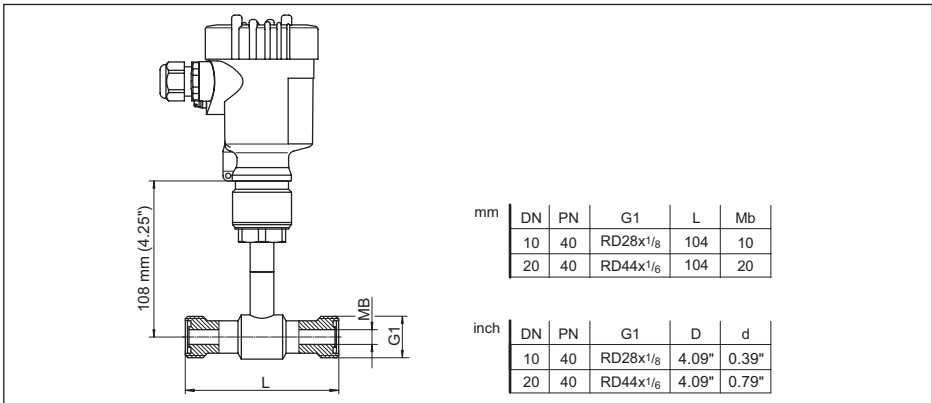


插图. 41: VEGABAR 51, 符合 DIN 11864 的管化学密封装置

VEGABAR 51, 管化学密封装置 3

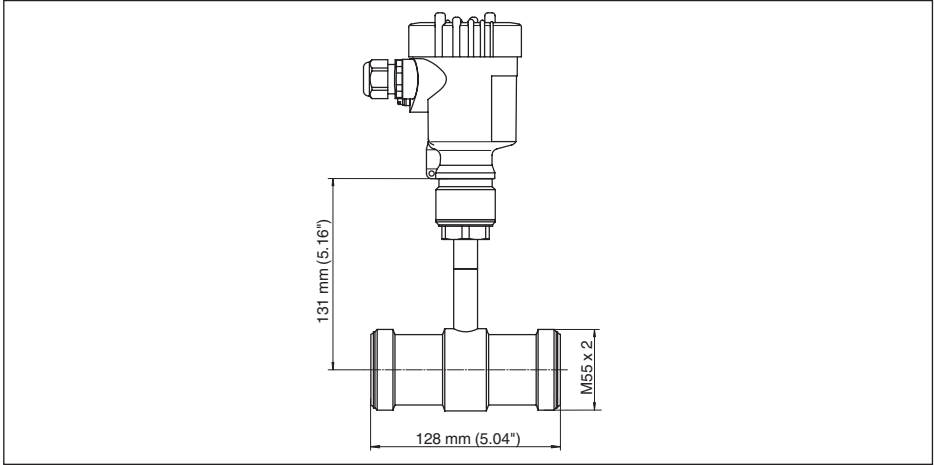


插图. 42: VEGABAR 51, 管化学密封装置 - ECO

VEGABAR 51, 无菌连接

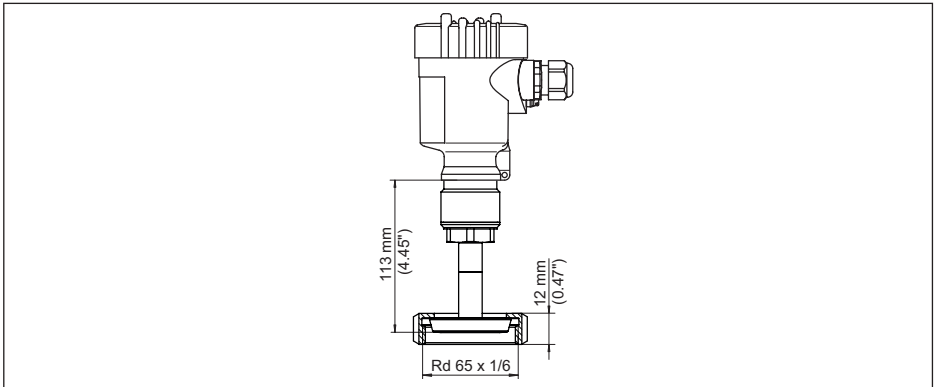


插图. 43: VEGABAR 51, 符合 DIN 11851 的管螺纹接头

VEGABAR 51, 带法兰化学密封装置的毛细管管路

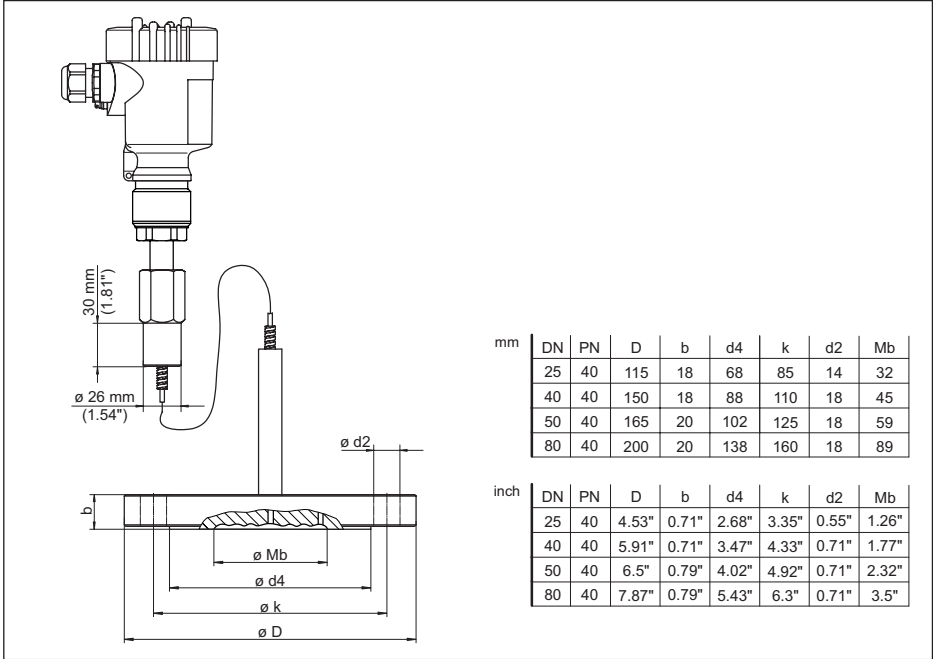


插图. 44: VEGABAR 51, 带法兰化学密封装置的毛细管管路

VEGABAR 51, 带元件化学密封装置的毛细管管路

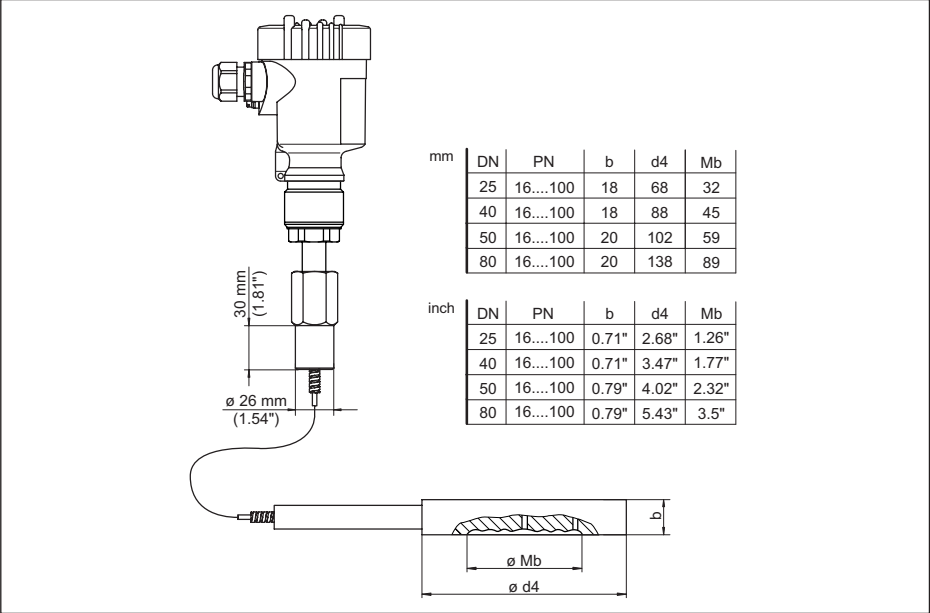


插图. 45: VEGABAR 51, 带元件化学密封装置的毛细管管路

VEGABAR 51, 螺纹型

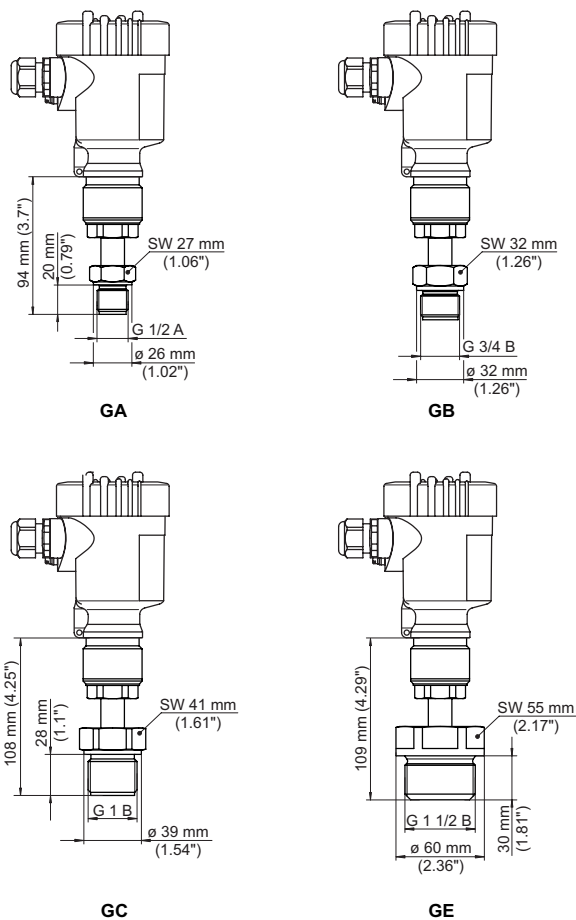


插图. 46: VEGABAR 51, 螺纹型, GA = G $\frac{1}{2}$ A 符合 ISO 228-1, GB = G $\frac{3}{4}$ A 符合 DIN 3852-E, GC = G1 A 符合 DIN 3852-E, GD = G1 $\frac{1}{2}$ A 符合 DIN 3852-A

VEGABAR 51, 带温度适配器的螺纹型

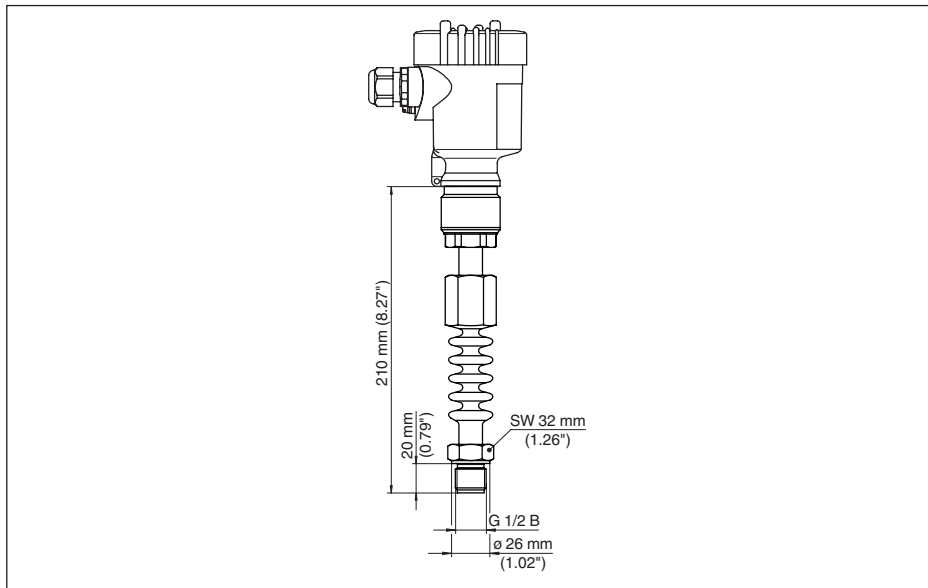


插图. 47: VEGABAR 51, 带温度适配器的螺纹型

10.4 企业知识产权保护

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com。

10.5 商标

使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。

INDEX

Symbols

位置修正 26, 28

压力补偿 11

回收 39

备件

– 电子插件 10

复位 30

外部壳体的安装 13

安装位置 11

密封 13

应用领域 8

拧入 13

排除故障 36

接线图

– 两腔式外壳 18

– 单腔式壳体 17

– 外部电子部件 22

接线腔 19

– 两腔 18

最大调整 27

最小调整 26

检查信号 36

氧气应用 12

温度极限值 12

潮湿 11

热线 36

电子部件腔

– 两腔 17, 19

电子部件腔和接线腔 16

维修 38

维修服务热线 36

范围调整 29

调整单位 25, 28

过程条件 11

配件

– 保护盖 10

– 外部显示和调整单元 10

– 接口适配器 10

– 显示和调整模块 9

– 法兰 10

– 测量仪支架 10

铭牌 7

零调整 29

D

DD/CFF 9

V

VEGACONNECT 的连接

– 外部 33

– 直接与传感器相连 33

W

WEEE 准则 39

Printing date:

VEGA

中国VEGA技术销售 www.ainstru.com
电话: 0755-82221901
邮箱: sales@ainstru.com

关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2014



36715-ZH-141104

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany 德国

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com