

操作说明书

带有金属测量元件的压力变送器

VEGABAR 53

Profibus PA



Document ID: 36723



VEGA

目录

1 关于本文献资料4

1.1 功能4

1.2 对象4

1.3 使用的标记4

2 为了您的安全5

2.1 特约操作人员5

2.2 合规使用5

2.3 谨防错误使用5

2.4 一般安全提示5

2.5 仪表上的安全标记5

2.6 CE 认证5

2.7 测量范围 - 允许的过程压力5

2.8 满足 NAMUR 的推荐5

2.9 用于防爆区域的安全提示6

2.10 氧气应用的安全提示6

2.11 环保说明6

3 产品说明7

3.1 结构7

3.2 工作方式9

3.3 操作10

3.4 包装、运输和仓储10

3.5 附件与备件10

4 安装12

4.1 一般性提示12

4.2 安装提示14

4.3 安装步骤14

4.4 外部壳体的安装步骤14

5 与供电装置相连接16

5.1 准备接线16

5.2 接线步骤16

5.3 单腔式外壳接线图18

5.4 双腔式外壳接线图19

5.5 双腔式外壳防爆 (d) 型接线图21

5.6 接线图 - IP 66/IP 68 型, 1 bar22

5.7 针对 IP 68 型的外部壳体接线图23

5.8 启动阶段24

6 通过显示和调整模块PLICSCOM启动25

6.1 简述25

6.2 使用显示和调整模块25

6.3 操作系统26

6.4 调试步骤26

6.5 菜单图33

6.10 对设置的参数数据的存储35

7 用 PACTware 和其他操作程序来进行调试36

7.1 通过 VEGACONNECT 与电脑相连36

7.2 通过 PACTware 设置参数37

7.3 用 PDM 来设定参数37

7.4 对设置的参数数据的存储38

8 仪表维修和故障排除39

8.1 检修39

8.2 排除故障39

8.3 更换电子插件40

8.4 软件升级40

8.5 需要维修时的步骤41

9 拆卸

9.1 拆卸步骤42

9.2 废物清除42

10 附件

10.1 技术数据43

10.2 Profibus PA 的数据50

10.3 尺寸53

36723-ZH-150616



补充性文献资料

信息:
根据订购的仪表型式，补充性文献资料属于供货范围，它包含在"产品描述"一章中。

编辑时间：2015-04-29

1 关于本文献资料

1.1 功能

本使用说明书给您提供有关装配、连接和调试方面的必要信息以及有关维护和故障排除方面的重要提示。故请在调试前阅读并将之作为产品的组成部分保存在仪表的近旁，以供随时翻阅。

1.2 对象

此使用说明书针对经过培训的专业人员。他们须能阅读到本使用说明书中的内容并将之付诸实施。

1.3 使用的标记



信息，建议，提示

本标记指很有帮助的附加信息。



小心：若不遵守此警告提示，会导致故障发生或功能失灵。



警告：若不遵守此警告提示，会导致人员受伤和/或仪表严重受损。



危险：若不遵守此警告提示，会导致人员受重伤和/或仪表被毁。



防爆应用

本符号指针对防爆应用的特别提示。



SIL 应用

本符号标识有关安全性的提示，在至关安全的应用场合尤其应遵守它们。



列表

前面的点指一份没有强制性顺序的列表。



步骤

此箭头指某一操作步骤。



操作顺序

前面的数字指前后相连的操作步骤。



电池的善后处理

本标记表示对电池和蓄电池善后处理的特殊提示。

2 为了您的安全

2.1 特约操作人员

在本使用说明书中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备营运商特约的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

2.2 合规使用

VEGABAR 53 是用于测量表压，绝压和真空的压力变送器。

有关应用范围的详细说明参见“产品描述”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保证仪表的使用安全性。

为了确保安全和仪表的功能性，只允许由制造商特约人员来完成本使用说明书中描述的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或更改。

2.3 谨防错误使用

不合理使用或违规使用会导致仪表带来危及应用的危险，如容器溢流或因装配或调整错误而导致设备部件受损。

2.4 一般安全提示

在遵守现行条例和准则的前提下，本仪表符合最新的技术水平。只允许在技术完好和运行安全的状态下使用本仪表。营运商对本仪表的无故障运行负责。

此外，营运商有义务，在整个使用期间保证必要的劳动安全措施符合各现行的最新规范，并遵守新制定的条例。

使用者应遵守本使用说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

为了确保安全和仪表的功能性，只允许由制造商特约人员来完成本使用说明书中描述的操作之外的操作。明确强调不允许擅自改装或更改。

应继续遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

2.5 仪表上的安全标记

应遵守贴在仪表上的安全标记和提示。

2.6 CE 认证

本仪表满足相关欧共体准则的法定要求。贴在仪表上的 CE 标志证明 VEGA 成功地通过了检验。CE 符合性声明请参见下载区 "www.vega.com"。

2.7 测量范围 - 允许的过程压力

根据应用，可以安装一个其测量范围比许可的过程接头的压力范围更高的测量元件。许可的过程压力作为“prozess pressure”被标注在铭牌上，参见第 3.1 章“构造”。出于安全原因，不得超过该范围。

2.8 满足 NAMUR 的推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性

其它信息参见 www.namur.de。

2.9 用于防爆区域的安全提示

用于防爆应用领域时，必须注意有关防爆的安全提示。它是本使用说明书的组成部分，随附在拥有防爆许可证的仪表中。

2.10 氧气应用的安全提示

当仪表用于氧气应用场合时，应遵守在 "仓储和运输"、"安装" 章节以及在 "技术参数" 一章的 "过程条件" 下的特殊提示。另外，还应遵守各国现行的专用条例 (如在德国为同业工伤事故保险联合会的规则、实施指令和须知)。

2.11 环保说明

对自然生存环境的保护刻不容缓，故我们引入了环境管理系统，以达到不断改善我们的工作环境的目的。我们的环境管理系统按照 DIN EN ISO 14001 标准通过了认证。

请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

- 请参见 "包装、运输和仓储" 一章
- " 废物清除 " 一章

3 产品说明

3.1 结构

供货范围

供货包括以下：

- 过程压力变送器 VEGABAR 53
- 文献资料
 - 本使用说明书
 - 压力变送器的检验证书
 - 操作说明书 27835 "显示和调整模块 PLICSCOM" (可选)
 - 附加说明书 31708 "用于显示和调整模块的加热装置" (可选)
 - 附加说明 "用于连续测量传感器的插头连接" (可选)
 - 防爆专用的 "安全提示" (针对防爆型)
 - 必要时还有其他证明

部件

VEGABAR 53 由以下部件组成：

- 带测量元件的过程接头
- 带电子部件的外壳，也可选择带连接插头
- 外壳盖，可以选带显示和调整模块

有不同结构型式的部件供使用。

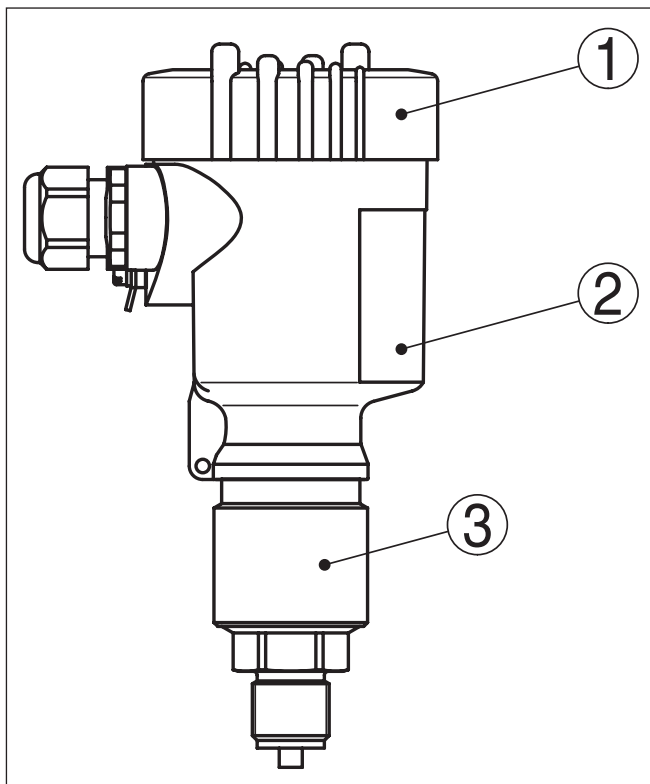


插图. 1: 举例说明一个带有符合 EN 837 标准的压力计接头 G $\frac{1}{2}$ A 和塑料壳体的 VEGABAR 53

- 1 外壳盖连同其下的显示和调整模块 (可选)
- 2 带电子部件的外壳
- 3 带测量元件的过程接头

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的识别和使用的最重要的数据：

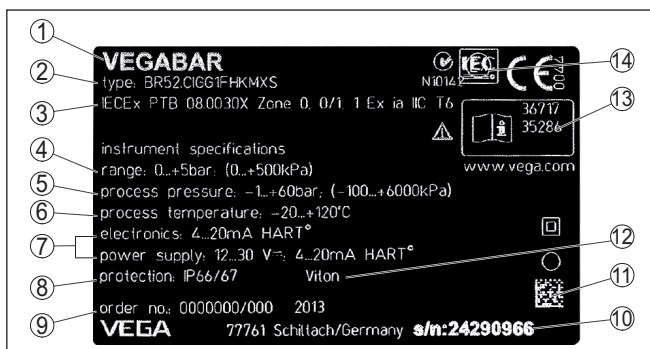


插图. 2: 铭牌的构造 (举例)

- 1 仪表类型
- 2 产品代码
- 3 许可证
- 4 测量范围
- 5 过程压力
- 6 过程温度
- 7 电子部件, 供电装置
- 8 保护方式
- 9 订单号
- 10 系列号
- 11 用于智能手机应用程序的数据矩阵码
- 12 过程密封件的材料
- 13 仪表文献资料的 ID
- 14 CE 标记的指定验证机构

利用系列号, 您可以通过 www.vega.com、"VEGA Tools" 和 "serial number search" 显示仪表在供货时的参数。除了贴在仪表外表面的铭牌外, 还可以在仪表内部找到系列号。

本使用说明书的适用范围

本使用说明书适用于以下类型的仪表：

- 软件从 3.82 版本起

3.2 工作方式

应用领域

VEGABAR 53 是一种压力变送器, 用于测量过压、绝对压力或真空。测量介质是至 4000 bar (400 MPa) 的气体、蒸汽和液体。对于与前壁齐平型, 测量介质也可以是测量范围至 600 bar (60 MPa) 的粘性液体。

功能原理

过程压力通过不锈钢膜片和一种内部传输液体作用到传感器元件上。它在那里产生电阻变化, 并将该电阻变化转换成相应的输出信号, 然后作为测量值输出。当测量范围不超过 16 bar 时, 将使用一个耐压电的传感器元件, 当测量范围超过 25 bar 时, 将使用一个应变计 (DMS) 传感器元件。

供电和总线通信

通过 Profibus-DP-/PA 分段耦合器或 VEGALOG 571 EP 卡来进行供电。符合 Profibus 规格的两芯线电线同时用于供电和给多个传感器供电数字式传输数据。VEGABAR 53 的仪表特征符合 Profil 规格版本 3.0。

显示和调整模块的背景照明通过传感器得电。在此, 前提条件是工作电压要达到一定的高度。

供电装置的参数请参见 "技术参数" 一章。

可选的加热装置需要单独的运行电压。具体参见附加说明书 "显示和调整模块的加热"。

带许可证的仪表不提供这些功能。

GSD/EDD

为规划您的 Profibus-DP-(PA)-通信网络所需的 GSD (设备主文件) 和位图文件参见 VEGA 主页 www.vega.com 的 "Services - Downloads - Software - Profibus" 下的下载区域。那里还有相应的证书。在 PDM 环境下, 要获得传感器的全部功能, 还额外需要一个 EDD (Electronic Device Description - 电子设备描述), 它同样供下载。您也可以通过给 info@de.vega.com 发电子邮件或给任何一个 VEGA 代表处致电索取一张带有相应文件的光盘, 索取时请注明或说明订购号 "DRIVER.S"。

3.3 操作

传感器有以下几种调整方式:

- 用显示和调整模块
- 通过适用的 VEGA-DTM 连同符合 FDT/DTM 标准的调试软件, 比如: PACTware 和 PC
- 带操作程序 PDM

3.4 包装、运输和仓储**包装**

您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此, 应按照 ISO 4180 标准来检验包装材料, 以确保它经得起常见的运输考验。

标准仪表通过纸箱包装, 纸箱可回收利用。对于特殊类型, 需要使用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收机构。

**小心:**

用于氧气应用场合的仪表被焊在 PE 薄膜中, 并贴有带 "Oxygene! Use no Oil" (氧气! 请勿使用油) 字样的揭贴。只有等到要安装仪表时才允许将薄膜揭去! 请参见 "安装" 下的提示。

运输

运输时必须遵守运输包装上的提示。违背运输提示会导致仪表受损。

运输检查

收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏或隐藏的缺陷, 应作出相应的处理。

仓储

在安装之前, 应将包装好的物件封存, 同时注意贴在外部的安置和仓储刻度线。

仓储包装物件时应遵守下列条件, 除非有其他规定:

- 不得露天保存
- 应保存在干燥和无尘之处
- 不得与侵蚀性的介质接触
- 应避免阳光的照射
- 避免机械式振动

仓储和运输温度

- 仓储和运输温度见 "技术参数 - 环境温度"
- 相对空气湿度 20 ... 85 %

3.5 附件与备件**PLICSCOM**

显示和调整模块 PLICSCOM 用于显示测量值、操作和诊断。随时都可以将它装入传感器中或重新将之取出。

其他信息参见使用说明书 "显示和调整模块 PLICSCOM" (文献资料 ID 27835)。

VEGACONNECT

借助接口适配器 VEGACONNECT 可以将有通信能力的仪表与一台电脑的 USB 接口相连。要给仪表设置参数时需要一个操作软件如 PACTware 以及 VEGA-DTM。

其它信息请参见使用说明书 "接口适配器 VEGACONNECT" (文献 ID 号为 32628)。

外部显示和调整单元

VEGADIS 61 适用于在外部显示测量值和操作 plics® 传感器，通过一根长至 25 米的经屏蔽的四芯线标准型电线与传感器相连。

其它相关信息请参见使用说明书 "VEGADIS 61" (文献 ID 号为 27720)。

法兰

有符合以下标准的不同型式的法兰供使用：DIN 2501, EN 1092-1, ANSI B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80。

其他信息参见附加说明书 "符合 DIN-EN-ASME-JIS 标准的法兰" (文献资料 ID 31088)。

测量仪支架

测量仪支架用于将 VEGABAR 80 系列的压力变送器和 VEGAWELL 52 型悬挂式压力变送器安装在墙上/管件上。通过随供的缩径管件可以进行调整以适应不同的仪表直径。使用的材料是 316L。

其它信息参见使用说明书 "压力测量技术的安装配件" (文献标识号 43478)。

保护盖

保护罩能防止传感器外壳受污染和太阳的辐射热。

其它信息参见附加说明书 "保护罩" (文献 ID 号为 34296)。

电子插件

电子插件是用于 VEGABAR 压力变送器的一个更换部件。对于不同的信号输出口都各有一种电子插件的结构型式供使用。

其它信息参见使用说明书 "电子插件 VEGABAR 50 和 60 系列" (文献资料 ID 30175)。

4 安装

4.1 一般性提示

对过程条件的适用性

请确证，仪表上所有处于过程之中的零部件，尤指传感器元件、过程密封件和过程接口都能满足出现的过程条件，其中主要包括过程压力、过程温度和介质的化学性能。

相关的说明请参见“技术参数”一章以及铭牌。

膜片保护

为了保护膜片，过程接头用一个护盖加以封闭。

请直到安装前才去掉护盖，以免膜片受损。建议将护盖保存好，以供在日后仓储或运输时重新安装。

安装位置

请选择一个便于安装和接线，同时也便于以后拆装显示和调整模块的安装位置。外壳可以旋转330°，不需要使用任何工具。此外显示调整模块可以沿4个方向旋转（每90°旋转）。

潮湿

请使用推荐的电缆（见“接电”一章），并拧紧电缆入口螺栓。

您应在进行电缆的螺纹连接之前将连接电缆朝下引，由此额外防止潮气进入仪表。这样，雨水和冷凝水便会往下流。这种方法尤其适用于在将仪表安装在户外、会有潮气进入的室内（如通过清洁过程）或在冷却或加热的容器中时。

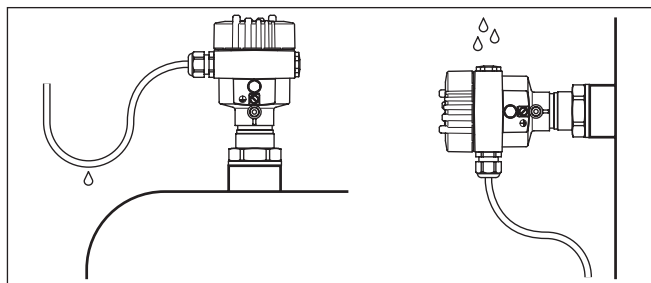


插图. 3: 防止湿气侵入的措施

通风和压力补偿

电子部件壳体的通风以及用于测量元件的大气压力补偿通过一个在电缆螺纹连接范围内的过滤元件得以实现。

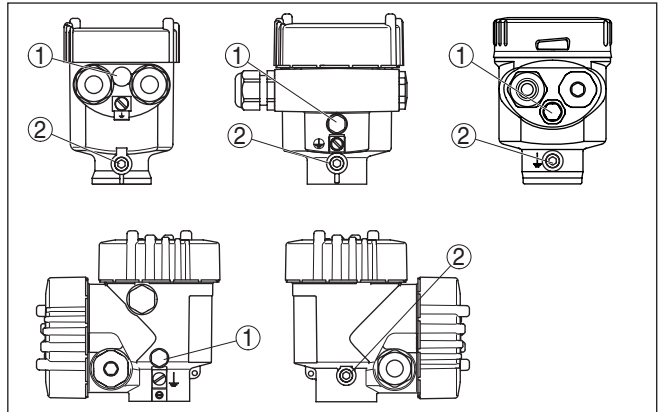


插图. 4: 过滤元件的位置

- 1 过滤元件
- 2 盲塞



小心:

在过滤器的作用下, 压力补偿迟后发生。壳体盖快速打开/关闭时, 测量值可以在大约 5 秒钟之内发生最大至15 mbar 的变化。



信息:

使用中应注意, 过滤器元件上永远不得沾染沉积物, 且不得使用高压清洁机进行清洁。

对于保护方式为 IP 66/IP 68, 1 bar 的仪表类型, 通风通过在固定相连的电缆中的毛细管来实现。过滤器元件被一个盲塞取代。

温度极限值

过程温度更高也常常意味着环境温度更高。请确保不超过在 "技术参数" 一章中给电子部件壳体和连接电缆的环境规定的温度上限值。

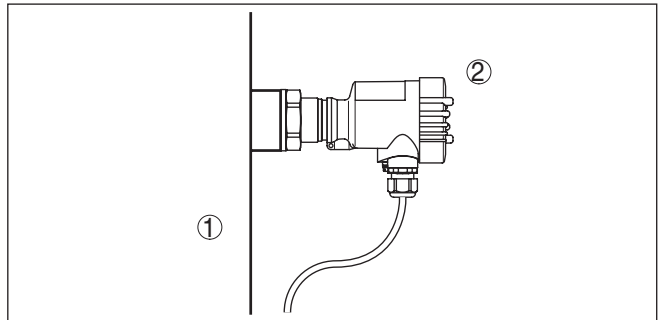


插图. 5: 温度范围

- 1 过程温度
- 2 环境温度

氧气应用

"氧气用无油和无脂型" 仪表应等到安装时才从 PE 薄膜中拆包取出。揭去护盖后可以在过程接口上看到 "O₂" 标志。



危险:

要避免涂抹任何油、脂和污垢, 有爆炸危险!

4.2 安装提示

检查膜片

在安装和调试仪表前请目检膜片是否受损，是否有流出的液体。请注意，在安装过程中不能损坏膜片。



小心:

只允许在膜片完好无损且其安全技术状态毫无问题的情况下使用本仪表。

安装位置

VEGABAR 53 可以安装在任何位置上。它的安装和气压计接管安装符合相同的规定 (DIN EN 839-2)。



信息:

我们建议使用我们的安装配件系列中的锁紧元件，支架和虹吸管。

4.3 安装步骤

焊接接管

安装 VEGABAR 53 时需要焊接套管。您可以在附加说明书 "焊接套管和密封件" 中找到部件。

密封/紧固

请使用属于各仪表的密封件：

- 过程连接 GV, GF, GC：在螺纹前密封

- 或者 -

请用耐用的密封材料来密封螺纹：

- 过程连接 GN

→ 用一把合适的扳手通过过程接头上的六边形将 VEGABAR 53 拧入焊接套管中。扳手口径参见 "尺寸" 一章。



警告:

不得在壳体上拧螺钉！拧紧会使壳体的旋转机构受损。

4.4 外部壳体的安装步骤

安装在墙体上

1. 按照以下钻孔图标出要钻的孔
2. 视要安装的墙体情况，用 4 个螺钉来固定好墙体安装板

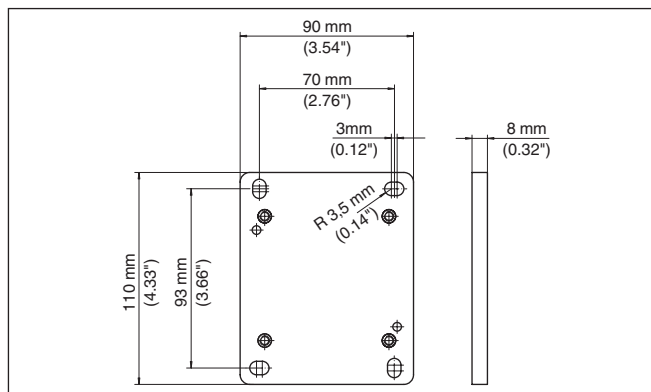


插图. 6: 钻孔图 - 墙体安装板



忠告:

请这样来安装墙体安装板，使得电缆的插座外壳可以旋转180° 后被置于墙体安装板上。

**警告:**

只允许用手将底座壳体的四个紧固螺钉拧紧，拧紧扭矩若 $> 5 \text{ Nm}$ (3.688 lbf ft)，会使墙体安装板受损。

5 与供电装置相连接

5.1 准备接线

安全提示

原则上请您注意以下安全提示：



警告:

只允许在断电的状态下进行接线。

- 只允许由接受过培训和获得设备营运商授权的专业人士来进行电气连接。
- 如果可能出现过电压，请安装过电压保护仪表。

供电

通过一个 Profibus-DP-/PA 区段耦合器进行供电。

供电范围根据仪表的不同型式有别。有关电源装置的参数参见“技术参数”一章。

连接电缆

用经屏蔽的电缆按照 Profibus 规格进行连接。在此，供电和数字总线信号的传输通过同一根两芯线的连接电缆进行。

在带有外壳和电缆螺纹接头的仪表上请使用带有圆形横截面的电缆。请检查，该电缆螺纹接头适用于何种电缆外径，以确保电缆螺纹接头 (IP 保护方式) 的密封作用。

请使用一种与电缆直径匹配的电缆螺纹接头。

请注意，应按照 Profibus 规格来完成您的安装工作，尤其是应注意通过相应的终止电阻来终结总线。

有关电缆规格的详细信息、安装和布局参见 www.profibus.com 的 "Profibus PA - 用户与安装指南"。

电缆引入口 ½ NPT

对于带 ½ NPT 型电缆引入口和塑料壳体的仪表，应将一个金属制 ½" 螺纹插件插入塑料壳体中。



小心:

将 NPT 电缆螺纹接头或钢管拧入该螺纹插件中时，必须确保无油脂。普通油脂一般都含有添加物，会侵蚀螺纹插件和壳体之间的连接部分。这会影响到连接强度和壳体的密封性。

电缆屏蔽和接地

对于带有电位补偿的设备，请将电缆屏蔽接到供电装置上，接入连接盒中，并在传感器上直接与地电位相连。为此，屏蔽必须在传感器中直接连接到内部的接地端子上。外壳上的外部接线端子必须低阻抗地与电位补偿相连。

在不带电位补偿的设备中，应在供电装置和传感器上将电缆屏蔽直接与地电位相连。在接线盒或 T 形接头中，通往传感器的较短的尾部电缆的屏蔽不得与地电位或另一根电缆屏蔽相连。通往供电装置和下一个接头的屏蔽电缆必须相互连接并通过一个陶瓷电容器 (如 1 nF, 1500 V) 与地电位相连。这样，低频电位补偿电流便被抑制，对高频干扰信号的保护作用仍然得以保留。



应用于防爆场合时，电缆和所有电容器的总容量不得超过 10 nF。

对于防爆型的应用，需要注意相应的安装规定。尤其应保证不会有电位补偿电流流经电缆屏蔽。在两端接地时，可以通过此前描述的一个电容的使用或通过单独的电位补偿来避免这一现象。

5.2 接线步骤

单腔 / 双腔式壳体

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 通过向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
3. 松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母

4. 剥去连接电缆上约 10 厘米的外包皮，对大约 1 厘米长的芯线末端作绝缘处理
 5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中
 6. 用螺丝刀抬起接线端子的打开柄 (见下图)
 7. 按照接线图将芯线末端插入开放的端子中
 8. 将端子的打开柄朝下按，可听到端子弹簧的关闭声
 9. 可通过轻拉来检查电线在端子中的安置是否正确
 10. 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子与电位补偿相连
 11. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
 12. 拧上外壳盖
- 电气连接现已完成。

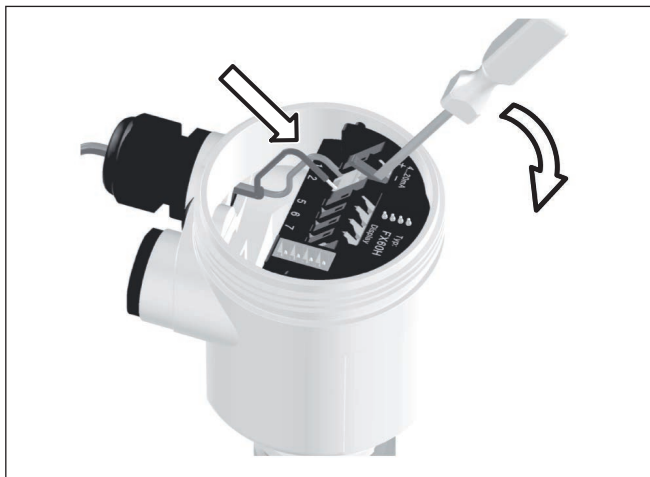


插图. 7: 接线步骤 6 和 7

IP 68 型，带外部壳体

操作步骤如下：

1. 用 4 号内六角扳手拧松壳体底座上的四个螺钉
2. 去掉壳体插座上的安装板

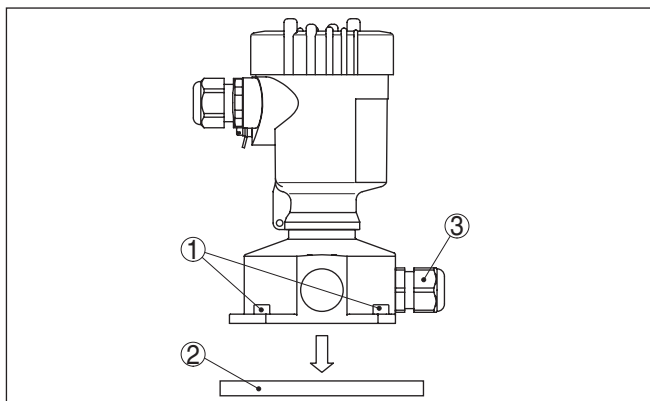


插图. 8: 外部壳体的部件

- 1 螺钉
- 2 墙体安装板
- 3 电缆螺纹接头

3. 请将连接电缆穿过壳体插座的电缆螺纹接头¹⁾



信息:

可以以 90° 错位在三个位置安装电缆螺纹连接件。为此，在合适的螺纹孔中简单地用盲塞替代电缆螺纹连接件。

- 4. 如“单腔 / 双腔式壳体”中所述并按照编号来连接芯线末端
- 5. 将屏蔽与内地线端子相连，外地线端子在壳体上方与电位补偿相连
- 6. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母，密封环必须完全围住环绕电缆
- 7. 重新将安装板置于其上并拧紧螺钉

这样，传感器与外部壳体的电气连接便告完成。

5.3 单腔式外壳接线图



以下诸图不仅适用于非防爆型，也适用于防爆 (ia) 型。

¹⁾ 连接电缆在出厂时已经成型。需要时可以将其长度相应剪短，在此应干净地剪短压力补偿毛细管。剥去大约 5 厘米长的电缆外皮，对大约 1 厘米长的芯线作绝缘处理。剪短电缆后重新将铭牌连同支架固定在电缆上。

电子部件腔和接线腔

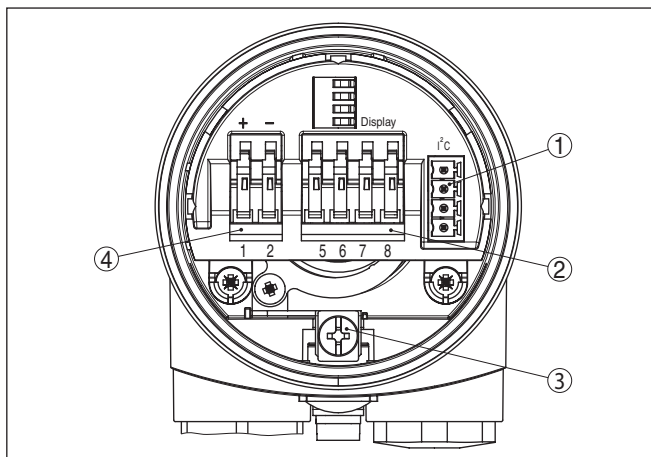


插图. 9: Die PIN im Auslieferungszustand lautet "0000".

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 2 用于连接外部显示器 VEGADIS 61 的弹性端子
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子
- 4 用于供电电源的弹性端子

接线图

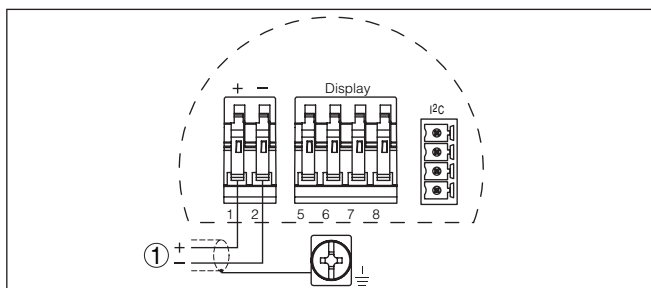


插图. 10: 单腔式外壳接线图

- 1 供电，信号输出

5.4 双腔式外壳接线图



以下诸图不仅适用于非防爆型，也适用于防爆 (ia) 型。

电子部件腔

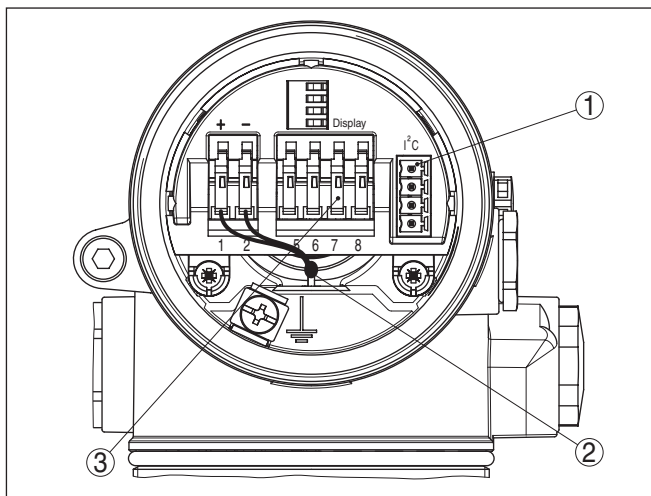


插图. 11: 双腔式外壳的电子部件腔

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 2 与接线腔的内部连接电线
- 3 用于 VEGADIS 81 的接线端子

接线腔

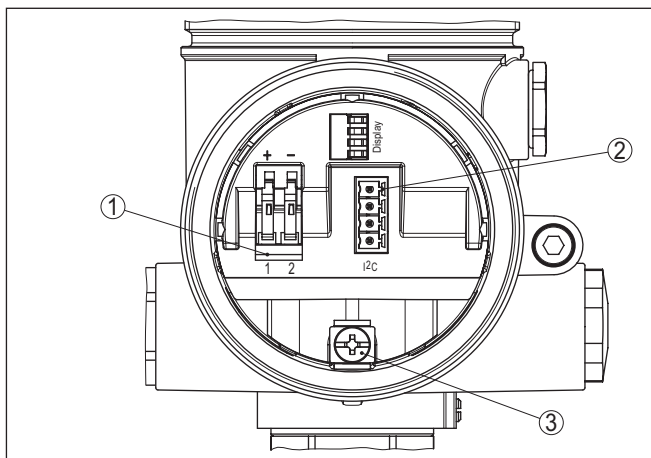


插图. 12: 双腔式外壳的接线腔

- 1 用于供电电源的弹性端子
- 2 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子

接线图

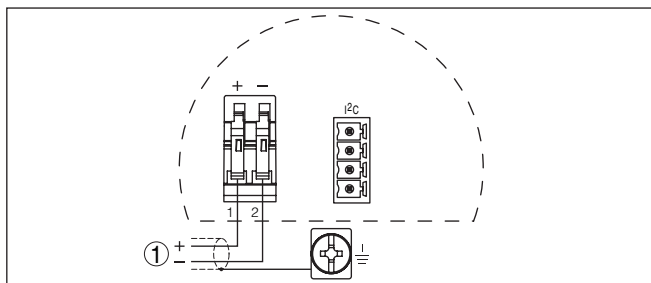


插图. 13: 双腔式外壳接线图

1 供电, 信号输出

5.5 双腔式外壳防爆 (d) 型接线图

电子部件腔

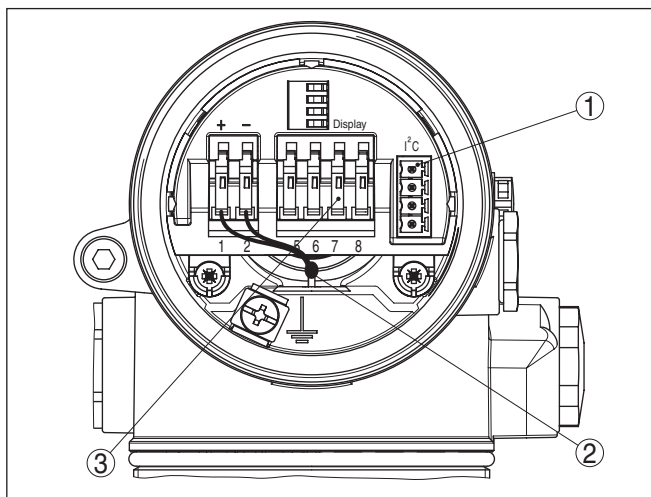


插图. 14: 双腔式外壳的电子部件腔

- 1 用于 VEGACONNECT (I²C 接口) 的插头连接
- 2 与接线腔的内部连接电线
- 3 用于 VEGADIS 81 的接线端子

接线腔

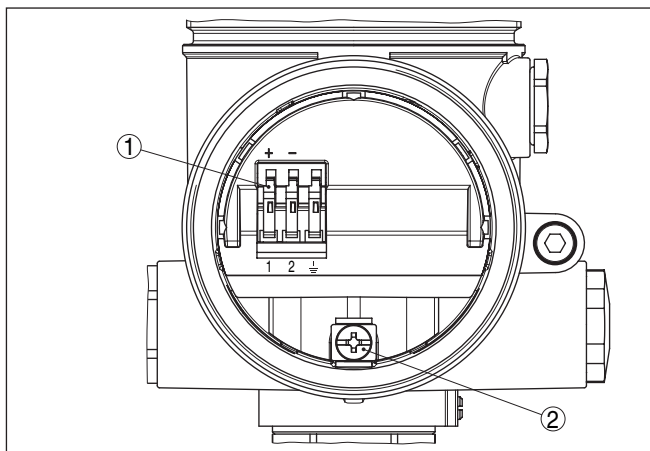


插图. 15: 防爆 (Ex-d-ia) 型两腔式外壳的接线腔

- 1 用于连接供电电压和电缆屏蔽的端子
- 2 用于连接电缆屏蔽的接地端子

接线图

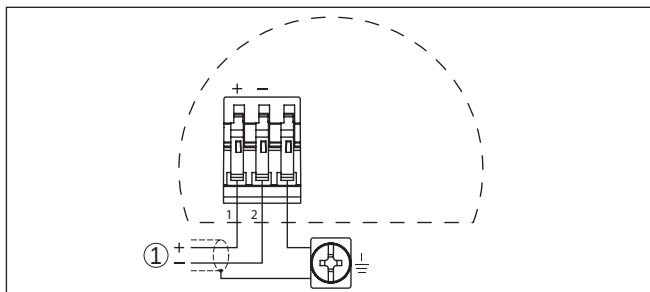


插图. 16: 防爆 (d-ia) 型双腔式外壳的接线图

- 1 供电，信号输出

5.6 接线图 - IP 66/IP 68 型，1 bar

连接电缆的芯线分布

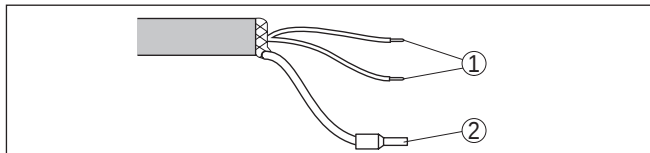


插图. 17: 连接电缆的芯线分布

- 1 褐色 (+) 和蓝色 (-)，用于连接供电装置或分析处理系统
- 2 屏蔽

5.7 针对 IP 68 型的外部壳体接线图

概览

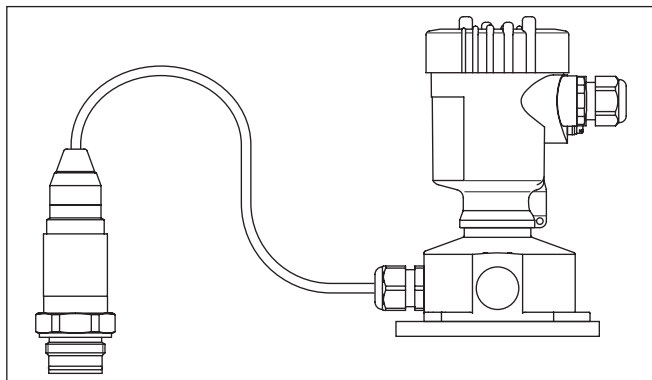


插图. 18: IP 68 型 VEGABAR 53, 25 bar, 轴向电缆出口, 外部壳体

用于供电的电子部件和接线腔

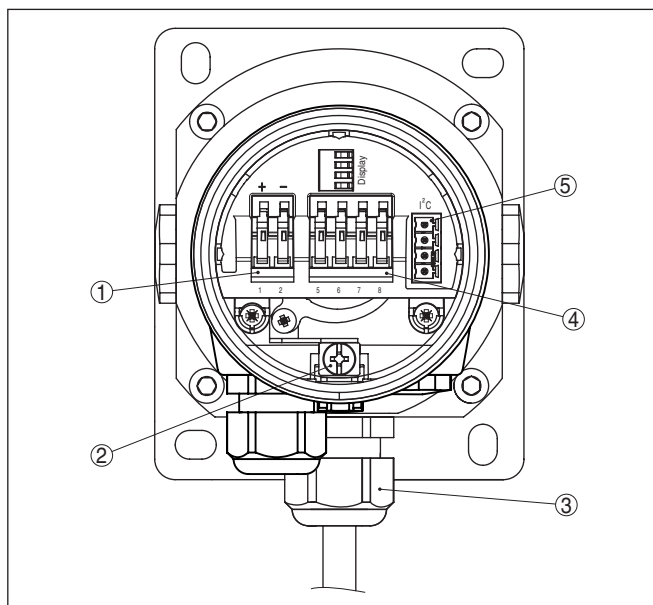


插图. 19: 电子部件腔和接线腔

- 1 用于供电电源的弹力端子
- 2 用于连接电缆屏蔽的接地端子
- 3 通往过程组件的电缆螺纹连接件
- 4 用于外部显示和调整单元, 从属传感器
- 5 用于服务界面的连接器

壳体底座的接线腔

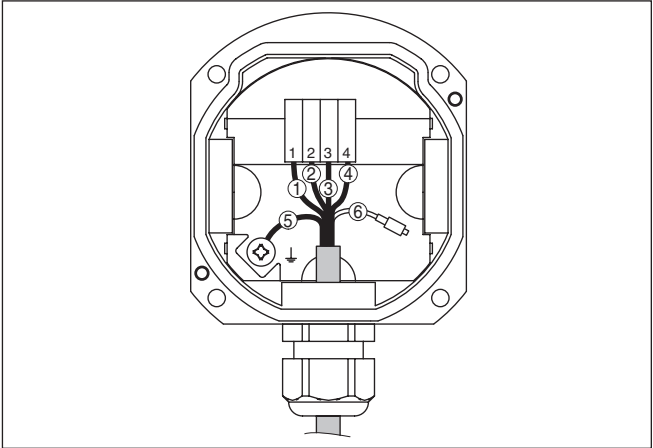


插图. 20: 传感器在壳体底座内的连接情况

- 1 褐色
- 2 蓝色
- 3 黄色
- 4 白色
- 5 屏蔽
- 6 压力补偿毛细管

外部电子部件的接线图

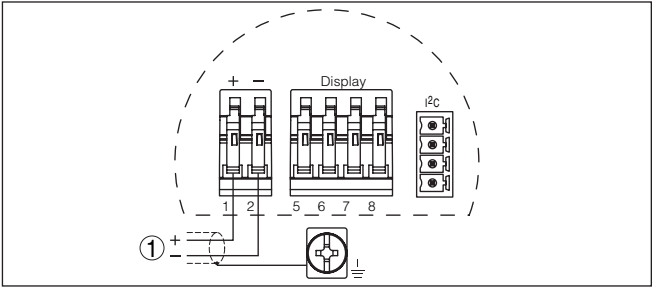


插图. 21: 外部电子部件的接线图

- 1 供电

5.8 启动阶段

启动阶段

将 VEGABAR 53 与电源装置相连接后或在重新得电后，仪表首先按照以下步骤进行约为时 30 秒钟的自测试：

- 电子部件内部检验
- 显示仪表类型，版本以及传感器位号（如同传感器的名字）
- 状态字节短暂出现故障

随后显示当前测量值并给线路发送相关的数字输出信号。²⁾

²⁾ 这些数值与当前物位以及已经完成的设定，如工厂调整值相符。

6 通过显示和调整模块PLICSCOM启动

6.1 简述

功能/结构

显示和调整模块用于显示测量值、操作和诊断。它可以用于以下外壳类型和仪表中：

- plics® 仪表系列中的所有传感器，包括单腔式和两腔式外壳 (可以在电子部件或接线腔之间选择)
- 外部显示和调整单元 VEGADIS 61

6.2 使用显示和调整模块

安装/拆卸显示和调整模块

显示和调整模块可以随时拆装。无须断电。

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 将显示和调整模块安装在电子部件相应的位置上 (可以选择4个方向，每90°旋转)
3. 将显示和调整模块安装在电子部件上，并轻轻向右旋转，直到模块完全卡在槽内
4. 拧紧带视窗的外壳罩盖

拆卸的顺序与之相反。

显示和调整模块通过传感器得电，不需要其他接线。



插图. 22: 使用显示和调整模块



提示:

如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值，则需带有视窗的加高的盖子。

6.3 操作系统

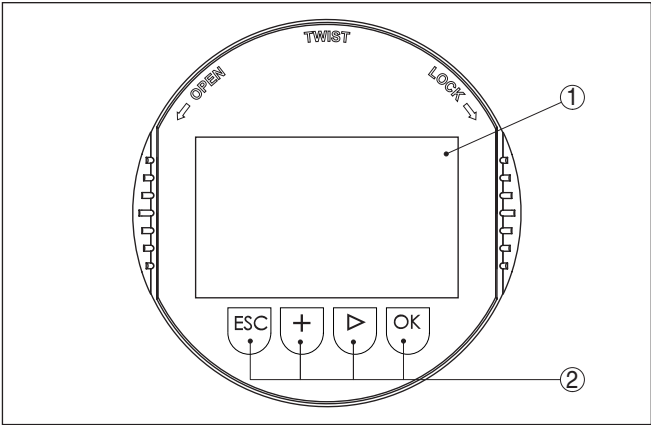


插图. 23: 显示和调整元件

- 1 液晶显示器
- 2 显示菜单代码
- 3 操作钮

按钮功能

- **[OK]键：**
 - 切换至菜单概览
 - 确认所选菜单
 - 编辑参数
 - 储存数值
- **[->]键，用于选择：**
 - 更换菜单
 - 选择列表中的条目
 - 选择编辑位置
- **[+]键：**
 - 改变参数值
- **[ESC]键：**
 - 中断输入
 - 跳回到上一级菜单中

操作系统

可以通过显示和调整模块的四个按钮来操作仪表。在 LC 显示器上会显示各个菜单项。各个按钮的功能请参见此前的显示。

时间功能

按下一次 **[+]**- 和 **[->]** 按钮时，编辑值或光标会改变一位。按住盖按钮 1 s 以上时，会发生持续改变。
同时按下并按住 **[OK]**- 和 **[ESC]** 按钮长于 5 s 将跳回到基本菜单中。在此，菜单语言切换至“英文”。
在最后一次按下按钮大约 60 分钟后，自动跳回到测量值显示。在此，尚未用 **[OK]** 确认的数值将丢失。

6.4 调试步骤

设定地址

在对 Profibus-PA 传感器本身设定参数前须先设定地址。相关的详细描述参见显示和调整模块的操作说明书或 PACTware 或 DTM 的在线帮助。

物位或过程压力测量

可以将 VEGABAR 53 用于物位或过程压力测量。出厂时设置的是物位测量。可以在操作菜单中进行切换。

因此。根据您的应用情况，只有各相应的物位或过程压力测量子章节的内容较为重要，在那里可以找到各个操作步骤。

物位测量

物位测量的参数化

按照以下步骤将 VEGABAR 53 投入使用：

1. 选择调整单位 / 密度单位
2. 进行位置修正
3. 进行最小调整
4. 进行最大调整

在菜单项 "调整单位" 中选出应用于进行调整的物理单位，如 mbar, bar, psi... 通过位置修正可以弥补安装位置或静压对测量结果的影响。但它对调整值没有影响。



信息:

对于在出厂时就已经按照客户的要求进行过调整的仪表，可以省去第 1 步、第 3 步和第 4 步！

这些数据请参见仪表上的铭牌以及最小/最大调整菜单项。

显示和调整模块使您能够在不带充填料或没有压力的情况下进行调整。这样，就可以无需安装仪表，在车间里就进行设置。

 
在最小 / 最大调整菜单项中，还额外显示当前的测量值。

选择单位


在此菜单项中选择调整单位以及用于在显示器中显示温度的单位。

选择调整单位 (必须从 bar 切换到 mbar) 时请按照如下步骤进行：³⁾

1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。



 2. 用 **[OK]** 确认菜单 "基本设置"，随后将显示菜单项 "单位"。



3. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择 "调整单位"。
4. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 mbar)。
5. 用 **[OK]** 确认并用 **[->]** 进入位置修正。

调整单位由此即从 bar 切换至 mbar。



信息:

 
切换至一个高度调整单位 (比如从 bar 到 m) 时必须额外输入密度。

操作步骤如下：


1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。
2. 用 **[OK]** 确认菜单 "基本设置"，随后将显示菜单项 "调整单位"。
3. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 m)。

³⁾ 选择可能性：mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH₂O, mm-H₂O。

4. 用 **[OK]** 确认，随后显示子菜单 "密度单位"。



 5. 用 **[->]** 选择所希望的单位，比如 kg/dm^3 并用 **[OK]** 加以确认，随后出现子菜单 "密度"。



6. 用 **[->]** 和 **[+]** 输入所希望的密度值，用 **[OK]** 加以确认，并用 **[->]** 进入位置修正。

调整单位由此即从 bar 切换至 m。

选择温度单位时请按照如下步骤进行：⁴⁾

 
1. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择 "温度单位"。
2. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 $^{\circ}\text{F}$)。
3. 用 **[OK]** 加以确认。

温度单位由此从 $^{\circ}\text{C}$ 切换至 $^{\circ}\text{F}$ 。


进行位置修正

操作步骤如下：

1. 在菜单项 "位置修正" 中用 **[OK]** 激活选择。



 2. 用 **[->]** 选择，比如接受当前的测量值。




3. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[->]** 进入最小(zero) (设定的起始点) 调整过程。

进行最小调整

操作步骤如下：

 1. 在菜单项 "最小调整" 中用 **[OK]** 编辑百分比值。



2. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所要的百分比值。
3. 用 **[OK]** 加以确认并编辑所希望的 mbar 值。
4. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所希望的 mbar 值。
5. 用 **[+]** 加以确认并用 **[->]** 进入最大值调整。

由此，最小调整告结束。

⁴⁾ 选择可能性： $^{\circ}\text{C}$, $^{\circ}\text{F}$ 。

**信息:**

 
用充填料进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示“没有遵守极限值”。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

进行最大调整

操作步骤如下：

1. 在菜单项“最大值调整”中用 **[OK]** 编辑百分比值。

**信息:**

显示的 100 % 的压力相当于传感器的额定测量范围 (比如上面的 1 bar = 1000 mbar)。

2. 用 **[->]** 和 **[OK]** 来设定所希望的百分比值。
3. 用 **[OK]** 加以确认并编辑所希望的 mbar 值。
4. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所希望的 mbar 值。
5. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[ESC]** 进入菜单概览。

由此，最大值调整过程告终。

**信息:**

用充填料进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示“没有遵守极限值”。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

过程压力测量**过程压力测量的参数化**

按照以下步骤将 VEGABAR 53 投入使用：

1. 选择过程压力测量应用
2. 选择调整单位
3. 进行位置修正
4. 进行零调整
5. 进行范围调整

在菜单项“调整单位”中选出应用于进行调整的物理单位，如 mbar, bar, psi... 通过位置修正可以弥补安装位置或静压对测量结果的影响。但它对调整值没有影响。

您在菜单项“zero” (设定的起始点) 和“span” (设定的最大值) 中确定传感器的量程，span 相当于最终值。

**信息:**

对于在出厂时就已经按照客户的要求进行过调整的仪表，可以省去第 1 步、第 3 步和第 4 步！

这些数据请参见仪表上的铭牌以及 Zero / Span (设定的起始点 / 设定的最大值) 调整菜单项。

 
显示和调整模块使您能够在不带充填料或没有压力的情况下进行调整。这样，就可以无需安装仪表，在车间里就进行设置。

在 Zero / Span (设定的起始点 / 设定的最大值) 调整菜单项中，还额外显示当前的测量值。

选择过程压力测量应用

在出厂时给 VEGABAR 53 设置的用途为物位测量。需要切换到过程压力测量时请入下进行：

1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。
2. 用 **[->]** 选择菜单 "服务" 并用 **[OK]** 加以确认。



3. 用 **[->]** 选择菜单项 "应用" 并用 **[OK]** 编辑选择。



警告:

 
注意警告提示："输出口可能会改变"。

4. 用 **[->]** 选择 "OK" 并用 **[OK]** 加以确认。
5. 在选择清单中选择 "过程压力" 并用 **[OK]** 加以确认。

选择单位

在此菜单项中选择调整单位以及用于在显示器中显示温度的单位。
选择调整单位 (必须从 bar 切换到 mbar) 时请按照如下步骤进行:⁵⁾

1. 在测量值显示器中按下 **[OK]**，随后将显示菜单概览。



2. 用 **[OK]** 确认菜单 "基本设置"，随后将显示菜单项 "单位"。



3. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择 "调整单位"。
4. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 mbar)。
5. 用 **[OK]** 确认并用 **[->]** 进入位置修正。

调整单位由此即从 bar 切换至 mbar。

选择温度单位时请按照如下步骤进行:⁶⁾

 
1. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择 "温度单位"。
2. 用 **[OK]** 激活选择并用 **[->]** 选择所要的单位 (比如 °F)。
3. 用 **[OK]** 加以确认。

温度单位由此从 °C 切换至 °F。

进行位置修正

操作步骤如下：


1. 在菜单项 "位置修正" 中用 **[OK]** 激活选择。



2. 用 **[->]** 选择，比如接受当前的测量值。

⁵⁾ 选择可能性：mbar, bar, psi, Pa, kPa, MPa, inHg, mmHg, inH₂O, mm-H₂O。

 ⁶⁾ 选择可能性：°C, °F。




3. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[->]** 进入最小(zero) (设定的起始点) 调整过程。

进行零调整

操作步骤如下：

 1. 在菜单项 "Zero" (设定的起始点) 中用 **[OK]** 来编辑 mbar 值。



2. 用 **[+]** 和 **[->]** 来设定所希望的 mbar 值。

3. 用 **[+]** 加以确认并用 **[->]** 进入 Span (设定的最大值) 的调整过程。

由此，Zero (量程的起始零点) 的调整过程告终。



信息:

通过对 Zero (量程起始零点) 进行调整将移动 Span (量程最大值) 的数值。设定的量程，也即在这两个值之间的差值保持不变。



信息:

 
用压力进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示 "没有遵守极限值"。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

进行范围调整

操作步骤如下：

1. 在菜单项 "span" (设定的最大值) 中用 **[OK]** 来编辑 mbar 值。



信息:

显示的 100 % 的压力相当于传感器的额定测量范围 (比如上面的 1 bar = 1000 mbar)。

2. 用 **[->]** 和 **[OK]** 来设定所希望的 mbar 值。

3. 用 **[OK]** 加以确认并用 **[ESC]** 进入菜单概览。

由此，满程调整过程告终。



 
信息:

用压力进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

一旦超过调节范围，则通过显示器显示提示 "没有遵守极限值"。可以用 **[ESC]** 中断编辑或用 **[OK]** 接受显示的极限值。

基本设置 - 线性化曲线

对所有其容器容积与物位高度不呈线性增长的容器，如一个横卧的圆形储罐或球形储罐，如果需要显示或输出其容积的话，均需进行线性化。此类容器有对应的线性化曲线，它们给出了物位高度的百分比值和容器容积之比例。通过激活合适的曲线将正确显示容器容积的百分比值。如果容积不应以百分比值，而应以升或公斤等显示，则应额外在菜单项 "显示" 中设置一缩放功能。



请通过相应的按钮输入所要的参数，储存输入值，然后用 [->] 按钮跳入下一个菜单项。



小心:
使用带有相应的许可证 (作为符合水资源法规的溢流保护的一部分) 的 VEGABAR 53 时应注意以下规定：

如果选择了线性化曲线，则不再强制性要求测量信号与充填高度成线性比例，这一点尤其在在极限信号传感器上设置开关点时需要得到用户的兼顾。

拷贝传感器数据

 
通过此功能可以读取设置的参数数据，并通过显示和调整模块将传感器数据写入传感器内。具体的功能描述参见 “显示和调整模块” 操作说明书。

可以利用此功能来读写以下数据：

- 测量值的显示
- 调整过程
- 抑制
- 线性化曲线
- 传感器标记
- 显示值
- 缩放单位 (Out-Scale 单位)
- 小数点后的位数 (已缩放)
- PA/Out-Scale 4 个数值的缩放
- 调整单位
- 语言



以下与安全相关的数据 **不能** 被读写：

- 传感器地址
- PIN
- 应用



复位

  复位功能将由用户设置的参数复位至供货状态，并将拖拽指示器复位至当前值。



原始设置
"复位" "基本设置" 将以下菜单项的值复位：

菜单范围	功能	复位数据
原始设置	传感器地址	126
	零 / 最小调整	测量范围的起始点
	量程最大值 / 最大值调整	测量范围的终结点
	密度	1 kg/l
	Density unit	kg/l
	抑制	0 s
	线性化	线性
	Sensor-TAG	Sensor
显示器	显示值	PA-Out
维修服务	附加的 PA 值	Secondary Value 1
	外展单位	容积 / l
	缩放	0.00 到 100.0
	显示小数点	8888.8

用 "复位" 不能 将以下菜单项的值复位：

菜单范围	功能	复位数据
原始设置	调整单位	无复位
	温度用单位	无复位
	位置修正	无复位
显示器	照明	无复位
维修服务	语言	无复位
	应用	无复位

出厂预设
如原始设置，此外，专用参数被复位至默认值。⁷⁾

拖拽指示器
最大和最小距离值被复位至当前值。

可选的设置

额外的调节和诊断可能性，如显示的缩放、模拟或趋势曲线的显示在以下菜单图中用图形来显示。对这些菜单项的进一步描述参见 "显示和调整模块" 操作说明书。


6.5 菜单图




信息:
用浅色显示的菜单窗口的功能是否可用取决于配置和应用。

⁷⁾ 专用参数是那些用操作软件 PACTware 根据客户的具体需要在服务层面上设置的参数。


原始设置

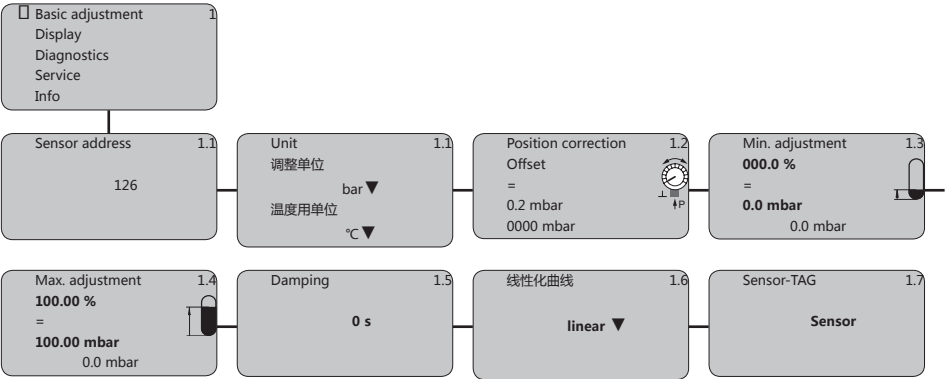


显示器

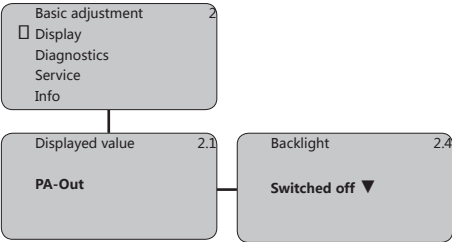


诊断

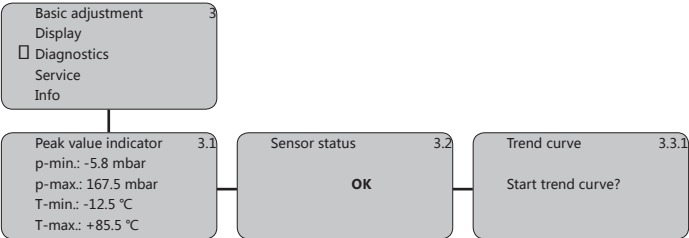

维修服务

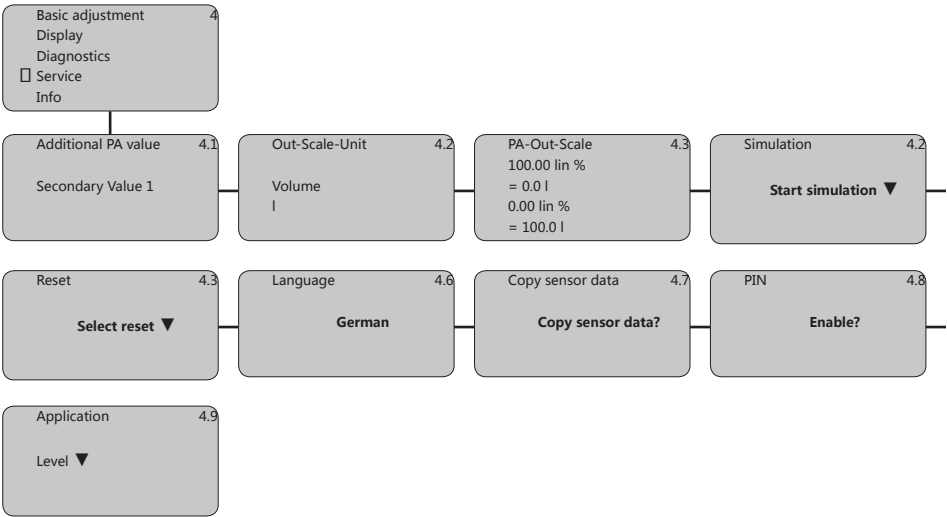

信息

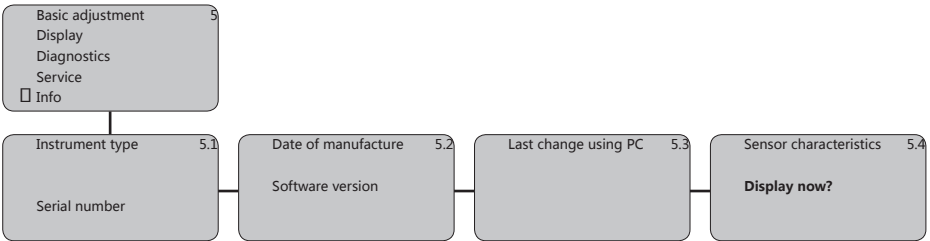

6.10 对设置的参数数据的存储

建议记录设置的参数，如在使用说明书中并加以存档。这样，它们就可供多次使用或为提供服务时所用。

如果 VEGABAR 53 配备有显示和调整模块，则可以将这些数据从传感器读入显示和调整模块中。有关操作方式的描述参见操作说明书“显示和调整模块”的菜单项“复制传感器数据”。即使传感器的电源被切断，这些数据依然会在那里得到长期储存。

若需更换传感器，则显示和调整模块被插入更换仪表中，数据同样在菜单项“复制传感器数据”中被写入传感器中。

7 用 PACTware 和其他操作程序来进行调试

7.1 通过 VEGACONNECT 与电脑相连

VEGACONNECT 直接与传感器相连

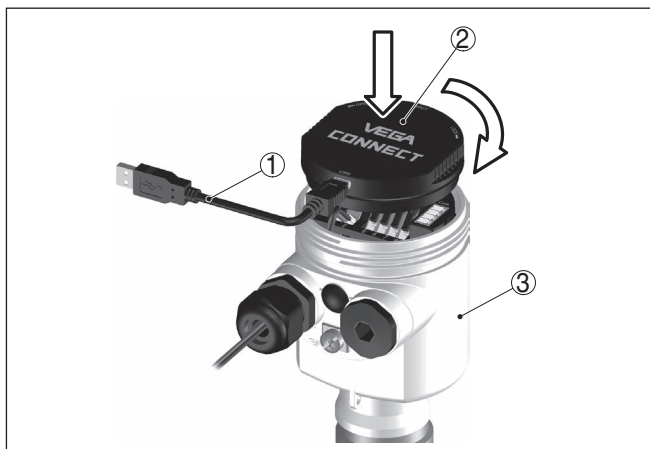


插图. 24: 通过 VEGACONNECT 将电脑直接与传感器相连

- 1 从 USB 电缆到 PC
- 2 VEGACONNECT
- 3 传感器

外部 VEGACONNECT

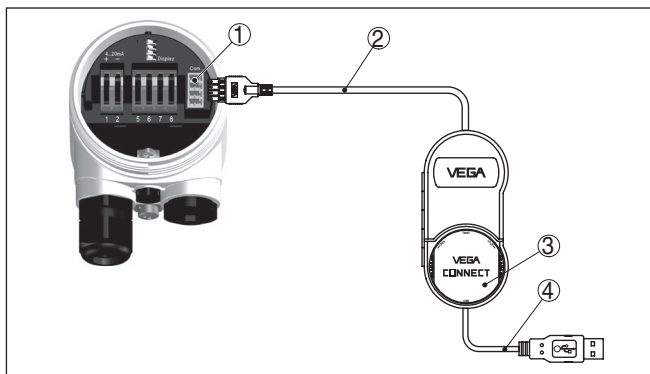


插图. 25: 通过外部 VEGACONNECT 连接

- 1 传感器上的 I²C 总线 (Com.) 接口
- 2 VEGACONNECT 的 I²C 连接电缆
- 3 VEGACONNECT
- 4 从 USB 电缆到 PC

需要的组件：

- VEGABAR 53
- 安装有 PACTware 和 VEGA-DTM 的电脑
- VEGACONNECT
- 供电装置或分析系统

前提条件

7.2 通过 PACTware 设置参数

为能通过一台 Windows 电脑对仪表进行参数化，需要符合 FDT 标准的配置软件 PACTware 和一个合适的仪表驱动器 (DTM)。各现行的 PACTware 版本以及所有可用的 DTM 都收集在 DTM 系列中。此外，还可以按照 FDT 标准将 DTM 纳入其它框架应用中。



提示:

为能确保得到所有仪表功能的支持，您始终应使用最新的 DTM 系列。此外，所有描述的功能并非都包含在旧的固件版本中。您可以从我们的网站上下载最新的仪表软件。互联网站中还有关于升级截止日期的说明。

进一步的调试请参见“DTM 系列/PACTware”使用说明书，该说明书随附在每个 DTM 系列中，也可以通过互联网站下载。进一步的描述可以在 PACTware 和 DTM 的在线帮助中找到。

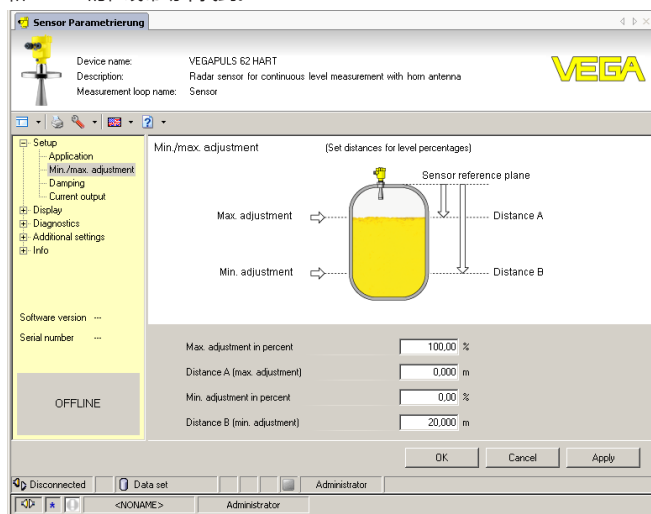


插图. 26: DTM 视图举例

标准版 / 完整版

仪表 DTM 有免费的标准版本和收费的完整版本供使用。所有用于全面调试的功能都已包含在标准版本中了。帮助简化立项的助手可大大简化操作工作。标准版本还包括项目的储存/打印功能以及导入/导出功能。

完整版中额外还包括全部项目资料的打印功能以及测量值和回波曲线的储存功能。此外，这里还有一个槽罐核算程序以及一个用于显示和分析储存的测量值和回波曲线的多功能显示器。

标准版本可以通过 www.vega.com/downloads 和 "Software" 下载。您可以向您的主管代表索取完整版的光盘。

7.3 用 PDM 来设定参数

对于 VEGA 传感器，仪表描述作为 EDD 文件供操作程序 PDM 使用。当前最新版本的 PDM 已经包括这些仪表描述。对于老版本的 PDM，您可以从 VEGA 的网站上免费下载这些文件。

打开 www.vega.com，选择 "Downloads" 下面的 "Software"。

7.4 对设置的参数数据的存储

我们建议记录或储存设置的参数数据，以便于日后反复使用或供在服务时使用。

获得许可的专业版 VEGA DTM 系列和 PACTware 可以给您提供用于系统化储存和记录项目的工具。

8 仪表维修和故障排除

8.1 检修

- 维护

合规使用时，在正常运行时无须特别维护。

在某些应用中，附着在膜片上的介质黏附物会影响测量结果。因此，请根据传感器和应用情况来采取预防措施，以避免出现严重的黏附，尤其是硬化现象。
- 清洗

必要时应清洗膜片，在此要确保材料不会受到清洗液的腐蚀，请参见 "www.vega.com" 上 "服务" 下的耐受性清单。化学密封装置的应用多样性要求为每一种应用提供专门的清洗说明。相关事宜请咨询主管的 VEGA 代表。



小心:
在带有化学密封装置的仪表上，切勿用硬质物品，如工具来机械式清洁分离膜片！这会导致膜片受损且充填油流出。

8.2 排除故障

- 出现故障时的操作方法

设备营运商有责任采取合适的措施去消除出现的故障。
- 故障原因

VEGABAR 53 能为您提供最高的功能安全性。尽管如此，依然可能在运行期间出现故障。可能的原因有如：

 - 传感器
 - 过程
 - 供电
 - 信号分析处理
- 排除故障

头一批措施是检查输出信号和通过显示和调整模块来分析错误信息，具体的操作步骤如下所述。其他广泛的诊断可能性由一台带有 PACTware 软件和相应的 DTM 的电脑为您提供。在许多情形下，可以通过这一途径来确证原因和排除故障。
- 24 小时维修服务热线

如果这些措施依然不能带来结果，在紧急情况下请致电 VEGA 维修服务热线，电话：**+49 1805 858550**。

即便在常规工作时间以外，在一周 7 天内的任何时候您都可以联系我们的服务热线。因为我们的维修服务热线使用英语为全世界的客户服务。此服务免费，您只需要支付正常的电话费用即可。

检查 Profibus PA

下表描述可能的错误并为纠错提供帮助：

错误	原因	纠正
连接另一台仪表时该区段将停用	超过了分段耦合器的最大供电电流	测量耗用电流，缩小区段
测量值在 Simatic S5 中显示错误	Simatic S5 不能解释测量值的数字格式 IEEE	插入四门子的转换组件
测量值在 Simatic S7 中被显示为 0	只有 4 个字节被始终载入可编程逻辑控制器中	使用功能组件 SFC 14，以便能始终载入 5 个字节
显示和调整模块上显示的测量值与在可编程逻辑控制器中的不一致	在菜单项 "显示器 - 显示值" 中没有设定成 "PA-Out"	检查数值，必要时纠正

错误	原因	纠正
在可编程逻辑控制器和 PA 网络之间没有建立连接	总线参数和波特率取决于分段耦合器，被错误设定	检查数据，必要时纠正
建立连接时仪表未出现	Profibus-DP 线路反极连接了	检查线路，必要时纠正
	终端不正确	检查总线的开端和末端的终端，必要时按照规格要求来端接
	仪表未与区段相连，地址被双重占用	检查，必要时纠正

通过显示和调整模块来显示故障信息

对于防爆应用，需要注意有关本安电路的规定。

Error code	Cause	Rectification
E013	没有测量值 ⁸⁾	- 更换仪表或将之寄去维修
E017	调整范围太小	- 用更改了的数值重复
E036	没有可以运行的传感器软件	- 进行软件升级或将仪表寄去维修
E041	硬件故障，电子部件损坏	- 更换仪表或将之寄去维修
E113	通信冲突	- 更换仪表或将之寄去维修

排除故障后的操作

根据故障原因和所采取的措施，必要时应按照“调试”一章中的规定再次完成所述的步骤。

8.3 更换电子插件

电子插件失灵时，可以由使用者更换一个同类型的。如果现场没有电子插件，可以通过您的主管代表处订购。

无论有或没有传感器系列号都可以进行订购和更换。带系列号的电子插件含有任务专用的数据，如出厂调整、密封材料等。这些数据不包含在不带系列号的电子插件中。

系列号位于 VEGABAR 53 的铭牌上或位于供货单上。

8.4 软件升级

升级仪表软件时您需要以下部件：

- 仪表
- 供电
- 接口适配器 VEGACONNECT
- 带有 PACTware 的电脑
- 当前的仪表软件作为文件

最新仪表软件以及有关操作方式的详细信息参见 www.vega.com/downloads 下的“Software”。



小心:

带有许可的仪表可能与特定的软件版本相连，因此请确保，在软件升级时许可保持有效。

相信信息参见 www.vega.com/downloads 和“Zulassungen”。

⁸⁾ 如果压力大于额定测量范围，可能也会出现故障报告。

8.5 需要维修时的步骤

维修表格和有关操作步骤的详细信息参见 www.vega.com/downloads 和 "Formulare und Zertifikate"。

这样我们就可以尽快帮助修理，不需要再询问其他信息。

如果仪表需要维修，请按照以下步骤进行：

- 应给每一个仪表打印一份表格并进行填写
- 清洗仪表并确保包装时仪表不会破裂
- 将填写好的表格，可能还有安全规范贴到包装的外部
- 请向主管您的代表处询问回寄地址。代表处的联系方式请参见我们的主页 www.vega.com。

9 拆卸

9.1 拆卸步骤



警告:

在拆卸前应注意危险的过程条件，比如：容器或管道内的压力、高温、腐蚀性的或有毒的介质等等。

请参照“装配”和“与供电装置相连接”章节中的说明，以相反的顺序合理完成那里规定的步骤。

9.2 废物清除

仪表用可由专业回收企业再利用的材料制成。为此，我们将电子部件设计成便于分拆式，并使用可以回收的材料。

WEEE 准则 2002/96/EG

本仪表不受 WEEE 准则 2002/96/EG 和相应的国家法规的制约。请将本仪表直接送给专业回收厂家回收，而非送往当地的社区收集站，这些收集站只允许按照 WEEE 准则收集供私人使用的产品。

处理得当能避免对人和环境带来负面影响，由此使珍贵的原料可以得到再次利用。

材料：参见“技术参数”一章

如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物清除事宜与我们联系。

10 附件

10.1 技术数据

一般数据	
压力性质	过压或绝对压力
测量原理	视不同的测量范围，用内部传输液体进行压电式测量或用应变计 (DMS) 进行干燥式测量。
通信接口	I ² C 总线
材料和重量	
与介质接触的材料	
- 过程接口	316Ti
- 膜片标准	316Ti
- 膜片从测量范围为 25 bar 起，针对不与前壁齐平的类型	Elgiloy 2.4711
- 密封环，O 型密封圈	FKM (VP2/A), EPDM (A+P 75.5/KW75F), NBR (COG), FFKM (Chemraz 535)
过程连接密封件的材料	
- 螺纹 G½ (EN 837)	Klingersil C-4400
- M44 x 1.25	FKM, FFKM, EPDM
无菌接头的典型表面品质	
- 典型的表面品质	R _a < 0.8 µm
不与介质接触的材料	
- 内部传输液体	合成油，卤烃油 ⁹⁾¹⁰⁾
- 电子部件壳体	塑料 PBT (聚酯)，铝压铸，经粉末涂层，316L
- 外部壳体	塑料 PBT (聚酯)，316L
- 底座，外部壳体的墙式安装板	塑料 PBT (聚酯)，316L
- 在底座和墙式安装板之间的密封件	EPDM (固定连接)
- 在墙式安装板上的密封件	EPDM (只有在 3A 许可证时)
- 壳体盖密封环	NBR (不锈钢外壳)，硅 (铝/塑料外壳)
- 外壳盖中用于显示和调整模块的视窗	聚碳酸酯 (UL746-C 列出)
- 接地端子	316Ti/316L
- 导电式连接	在接地端子和过程接头之间
- IP 68 型上在测量值记录仪和外部电子部件壳体之间的连接电缆	PUR
- 固定在连接电缆上的铭牌支架	PE 硬
- IP 68 1 bar 型上的连接电缆	PE, PUR
重量约为	0.8 kg (1.764 lbs)

输出变量	
输出信号	数字输出信号，格式参照 IEEE-754

⁹⁾ 当测量范围不超过16 bar 时用的合成油，在 FDA 中登记在册，用于食品工业。当测量范围超过 25 bar 时为干燥的册测量元件。
¹⁰⁾ 卤烃油：一般用于氧气应用场合，不用于真空测量范围，不用于绝对测量范围 < 1 bar_{abs}°

36723-ZH-150616

传感器地址	126 (出厂设置)
电流值	10 mA, ± 0.5 mA

输出动态表现

启动时间约	10 s
-------	------

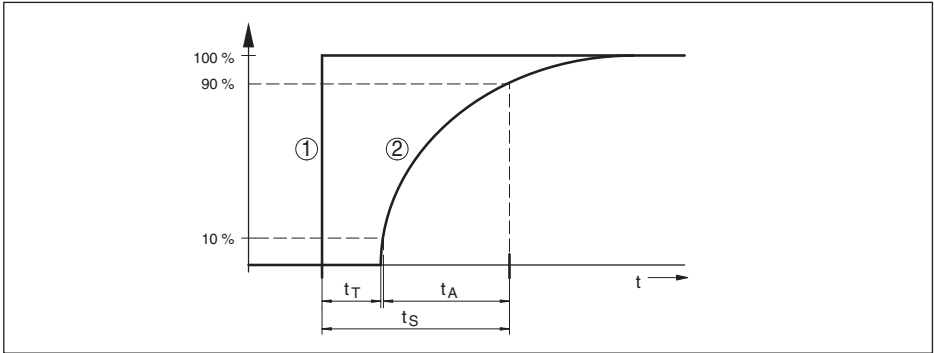


插图. 27: 过程值的跳跃式更改。t_T : 死亡时间；t_A : 上升时间；t_S : 跳跃式回应时间

- 1 过程值
- 2 输出信号

死亡时间	≤ 150 ms
上升时间	≤ 100 ms (10 ... 90 %)
跳跃响应时间	≤ 250 ms (ti: 0 s, 10 ... 90 %)
阻尼 (输入/输出参数的 63 %)	0 ... 999 s, 可调

输入变量

调整

最小值 / 最大值调整的设定范围针对的是额定测量范围：

- 最小 -5 ... +95 %
- 最高 -5 ... +105 %

zero /span (量程的起始零点/量程的最大值) 的设定范围针对的是额定测量范围：

- Zero (设定的起始点) -5 ... +95 %
- Span -5 ... +105 %

推荐的最大量程比 10 : 1 (无极限)

额定测量范围和过载能力，以 bar/kPa 为单位

数据便于提供概览，且针对测量元件。可能会因材料和过程连接的结构形式而有所限制。各铭牌上的数据适用。

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
表压		
0 ... +0.4 bar/0 ... +40 kPa	+2 bar/+200 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +1.6 bar/0 ... +160 kPa	+10 bar/+1000 kPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +16 bar/0 ... +1.6 MPa	+80 bar/+8 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +40 bar/0 ... +4 MPa	+80 bar/+8 MPa	-1 bar/-100 kPa

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
0 ... +100 bar/0 ... +10 MPa	+200 bar/+20 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +250 bar/0 ... +25 MPa	+500 bar/+50 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +600 bar/0 ... +60 MPa	+1200 bar/+120 MPa	-1 bar/-100 kPa
0 ... +1000 bar/0 ... +100 MPa	+1500 bar/+150 MPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... 0 bar/-100 ... 0 kPa	+5 bar/+500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +0.6 bar/-100 ... +60 kPa	+10 bar/+1000 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +3 bar/-100 ... +300 kPa	+17 bar/+1700 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +5 bar/-100 ... +500 kPa	+35 bar/+3500 kPa	-1 bar/-100 kPa
-1 ... +15 bar/-100 ... +1.5 MPa	+80 bar/+8 MPa	-1 bar/-100 kPa
-0.1 ... +0.3 bar/-10 ... +30 kPa	+2 bar/+200 kPa	-1 bar/-100 kPa
-0.2 ... +0.2 bar/-20 ... +20 kPa	+2 bar/+200 kPa	-1 bar/-100 kPa
绝压		
0 ... 0.4 bar/0 ... 40 kPa	2 bar/200 kPa	0 bar abs.
0 ... 1.6 bar/0 ... 160 kPa	10 bar/1000 kPa	0 bar abs.
0 ... 6 bar/0 ... 600 kPa	35 bar/3500 kPa	0 bar abs.
0 ... 16 bar/0 ... 1.6 MPa	80 bar/8 MPa	0 bar abs.

额定测量范围和过载能力，用 psi 计

数据便于提供概览，且针对测量元件。可能会因材料和过程连接的结构形式而有所限制。各铭牌上的数据适用。

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
表压		
0 ... +5.801 psig	+29.00 psig	-14.50 psig
0 ... +23.21 psig	+145.0 psig	-14.50 psi
0 ... +232.1 psig	+1160 psig	-14.5 psig
0 ... +580.2 psig	+1160 psig	-14.50 psig
0 ... +1450 psig	+2901 psig	-14.50 psig
0 ... +3626 psig	+7252 psig	-14.50 psig
0 ... +8702 psig	+17404 psig	-14.50 psig
0 ... +14504 psig	+21756 psig	-14.50 psig
-14.50 ... 0 psig	+72.52 psig	-14.50 psig
-1 ... +8.702 psig	+145.0 psig	-14.50 psig
-1 ... +43.51 psig	+246.6 psig	-14.50 psig
-1 ... +72.52 psig	+507.6 psig	-14.50 psig
-1 ... +217.6 psig	+1160 psig	-14.50 psig
-1.450 ... +4.351 psig	+29.01 psig	-14.50 psig
-2.901 ... +2.901 psig	+29.01 psig	-14.50 psig
绝压		
0 ... 5.802 psi	29.01 psi	0 psi

36723-ZH-150616

额定测量范围	最大压力的超载性	最小压力的过载能力
0 ... 23.21 psi	145.0 psi	0 psi
0 ... 87.02 psi	507.6 psi	0 psi
0 ... 232.0 psi	1160 psi	0 psi

参考条件和影响变量 (根据 DIN EN 60770-1)

根据 DIN EN 61298-1 的参考条件

- 温度	+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
- 相对空气湿度	45 ... 75 %
- 气压	860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psi)
特征曲线的确定	设置符合 IEC 61298-2 的极限点
特性曲线的特征	线性
参考安装位置	直立，膜片向下
安装位置的影响	取决于化学密封装置的类型

根据符合 IEC 60770 的极限点方法来计算测量偏差¹¹⁾

适用于 **数字式** 信号输出口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口，且针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

0.075 % 型上的测量偏差

- Turn down (量程比) 为 1 : 1 至 5 : 1	< 0.075 %
- Turn down > 5 : 1	< 0.015 % x TD

0.1 % 型上的测量偏差

- Turn down (量程比) 为 1 : 1 至 5 : 1	< 0.1 %
- Turn down > 5 : 1	< 0.02 % x TD

0.2 % 型上的测量偏差

- Turn down (量程比) 为 1 : 1 至 5 : 1	< 0.2 %
- Turn down > 5 : 1	< 0.04 % x TD

当绝对压力测量范围在 0.4 bar 时的测量偏差

- Turn down (量程比) 为 1 : 1 至 5 : 1	< 0.25 %
- Turn down > 5 : 1	< 0.05 % x TD

介质或环境温度的影响

零信号和输出口范围的热变化

适用于 **数字式** 信号输出口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口，且针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

零信号和输出口范围的热变化，参考温度 20 °C (68 °F) :

- 在得到补偿的 0 ... +100 °C (+32 ... +212 °F) 这一温度范围内	< 0.05 %/10 K x TD
- 在得到补偿的温度范围之外	典型式 < 0.05 %/10 K x TD

电流输出的热变化

额外适用于**模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口，且针对设定的量程。

¹¹⁾ 含非线性化、滞后和不可重复性。

电流输出的热变化 < 0.05 %/10 K, 最大 < 0.15 %, 分别在 -40 ... +80 °C
(-40 ... +176 °F)

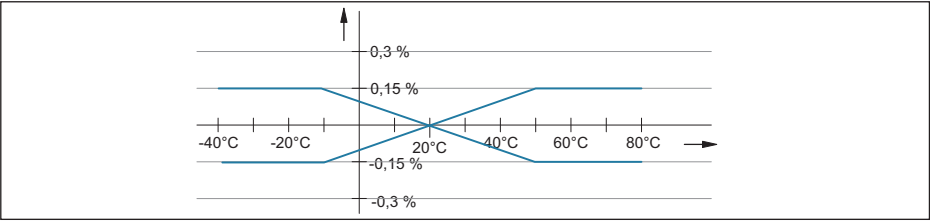


插图. 28: 电流输出的热变化

长期稳定性 (根据 DIN 16086 和 IEC 60770-1)

适用于 **数字式** 接口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口。相关说明针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

零点的长期漂移 < (0.1 % x TD)/每年

环境条件

环境、仓储和运输温度

- | | |
|---|----------------------------------|
| - 标准款型 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) |
| - 接头 G1 A, 根据 EHEDG 与前壁齐平 | -10 ... +80 °C (+14 ... +176 °F) |
| - 用于氧气中的结构型式 ¹²⁾ | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
| - IP 66/IP 68 (1 bar) 型和 IP 68 (25 bar) 型, 连接电缆 PUR | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) |
| - IP 66/IP 68 (1 bar) 型, 连接电缆 PE | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) |

过程条件

有关压力等级和介质温度的数据旨在为用户提供概览。适用的则是各个铭牌上的数据。

过程连接的压力等级

- | | |
|----------------------|---|
| - 螺纹 316L, 视连接情况而定 | PN 60, PN 600, PN 1000 |
| - 无菌接头 316L, 视连接情况而定 | PN 6, PN 10, PN 25, PN 40 (PN 40 只针对 DRD 和 DIN 11851) |
| - 法兰 316L | PN 16/PN 40 或 150 lb/300 lb |

介质温度, 视密封件而定¹³⁾

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - 无密封件 (针对符合 EN 837 的过程连接) | -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F) |
| - FKM (VP2/A) | -20 ... +105 °C (-4 ... +221 °F) |
| - EPDM (A+P 75.5/KW75F) | -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F) |
| - NBR (COG) | -20 ... +105 °C (-4 ... +221 °F) |

螺纹接头 M44 x 1.25 的介质温度以及无菌连接, 视密封件而定¹⁴⁾¹⁵⁾

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| - 无密封件 | -30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F) |
| - FKM (VP2/A) | -20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F) |

¹²⁾ 至 60 °C (140 °F)。
¹³⁾ 用于氧气应用的类型, 至 60 °C (140 °F)。
¹⁴⁾ 卫生连接 LA/LB 至 +105 °C (+221 °F)
¹⁵⁾ 用于氧气应用场合的类型, 至 +60 °C (+140 °F)。

36723-ZH-150616

- EPDM (A+P 75.5/KW75F)	-30 ... +150 °C (-22 ... +302 °F)
- NBR (COG)	-20 ... +150 °C (-4 ... +302 °F)
抗振性	频率为 4 g 和 5 ... 100 Hz 的机械式振动 ¹⁶⁾
抗振强度 - 带有用不锈钢制成的两腔式壳体的类型	1 g 和 5 ... 100 Hz 的机械式振动 ¹⁷⁾
抗振强度 - 至 +150 °C (+302 °F) 的类型	频率为 0.7 g 和 5 ... 100 Hz 的机械式振动 ¹⁸⁾
耐冲击性	加速度 100 g/6 ms ¹⁹⁾

机电数据 - IP 66/IP 67 型

电缆引入口 / 插头 ²⁰⁾	
- 单腔式外壳	- 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆 : $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT 或: - 1 个插头 (视仪表型式而定), 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 2 个盲塞 M20 x 1.5
- 两腔式外壳	- 1 个电缆螺纹连接件 M20 x 1.5 (电缆 : $\varnothing$ 5 ... 9 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5; 插头 M12 x 1 用于外部显示和调整单元 (选购件) 或: - 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT, 插头 M12 x 1, 用于外部显示和调整单元 (选购件) 或: - 1 个插头 (视型式而定), 1 个盲塞 M20 x 1.5; 插头 M12 x 1, 用于外部显示和调整单元 (选购件) 或: - 2 个盲塞 M20 x 1.5; 插头 M12 x 1, 用于外部显示和调整单元 (选购件)
用于电缆横截面的弹力端子	< 2.5 mm ² (AWG 14)

机电数据 - IP 66/IP 68 (1 bar) 型

电缆引入口	
- 单腔式外壳	- 1 个 IP 68 电缆螺纹接头 M20 x 1.5; 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 1 个封盖 ½ NPT, 1 个盲塞 ½ NPT
连接电缆	
- 结构	四根芯线, 一根提携绳, 一根压力补偿毛细管, 屏蔽编织物, 金属膜片, 套管
- 电缆横截面	0.5 mm ² (AWG 20)
- 芯线电阻	< 0.036 Ω /m (0.011 Ω /ft)
- 抗拉强度	> 1200 N (270 pounds force)

¹⁶⁾ 通过了德国劳埃德准则的检验, GL 特性曲线 2。

¹⁷⁾ 通过了德国劳埃德准则的检验, GL 特性曲线 2。

¹⁸⁾ 通过了德国劳埃德准则的检验, GL 特性曲线 2。

¹⁹⁾ 已按照 EN 60068-2-27 经过审核。

²⁰⁾ 视 M12 x 1 型式而定, 符合 ISO 4400, Harting, 7/8" FF。

- 标准长度	5 m (16.4 ft)
- 最大长度	1000 m (3281 ft)
- 当温度为 25 °C/77 °F 时的最小弯曲半径	25 mm (0.985 in)
- 直径约	8 mm (0.315 in)
- 颜色 - 非防爆型	黑色
- 颜色 - 防爆型	蓝色

机电数据 - IP 68 型

在 IP 68 型仪表和外部可体之间的连接电缆：

- 结构	四根芯线，一根提携绳，一根压力补偿毛细管，屏蔽编织物，金属膜片，套管
- 电缆横截面	0.5 mm² (AWG 20)
- 芯线电阻	< 0.036 Ω/m (0.011 Ω/ft)
- 标准长度	5 m (16.40 ft)
- 最大长度	180 m (590.5 ft)
- 当温度为 25 °C/77 °F 时的最小弯曲半径	25 mm (0.985 in)
- 直径约	8 mm (0.315 in)
- 颜色	蓝色

电缆入口 / 插头²¹⁾

- 外部壳体	- 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆：ø 5 ... 9 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5 或: - 1 个插头 (视仪表型式而定), 1 个盲塞 M20 x 1.5
--------	--

电缆横截面用的弹力端子至	2.5 mm² (AWG 14)
--------------	------------------

显示和调整模块

电压供应与数据传输	通过传感器
显示	采用Dot 矩阵的液晶显示器
调整元件	4 个按钮
保护方式	
- 散装	IP 20
- 安装在不带罩盖的传感器上	IP 40
材料	
- 外壳	ABS
- 视窗	聚酯薄膜

供电

工作电压	
- 非防爆型仪表	9 ... 32 V DC
- 防爆 (ia) 型仪表	9 ... 24 V DC
- 防爆 (d) 型仪表	14 ... 32 V DC

²¹⁾ 视 M12 x 1 型式而定，符合 ISO 4400，Harting, 7/8" FF。

带有带照明的显示和调整模块的工作电压

- 非防爆型仪表 18 ... 32 V DC
- 防爆 (ia) 型仪表 18 ... 24 V DC
- 防爆 (d) 型仪表 18 ... 32 V DC

在非防爆型 / 防爆型 DP-/PA 分段耦合器上的
最大传感器数量 32/10

电气保护措施

保护方式

- 标准壳体 IP 66/IP 67²²⁾
- 铝和不锈钢外壳 (选购件) IP 68 (1 bar)²³⁾
- IP 68 型过程组件 IP 68 (25 bar)
- 外部壳体 IP 65, IP 66/IP 68 (0.2 bar)

过电压等级 III

保护等级 II

许可证

视结构型式不同，有许可证的仪表的技术参数可能有偏差。

因此，对于这些仪表，应注意相关的许可文件，它们随同仪表一起供货或可以在 www.vega.com 上通过 "VEGA 工具" 和 "仪表搜索" 以及通过 "下载" 和 "许可证" 下载。

10.2 Profibus PA 的数据

仪表固定数据文件

Die Gerätestammdatei (GSD) enthält die Kenndaten des Profibus-PA-Gerätes. Zu diesen Daten gehören z. B. die zulässigen Übertragungsraten sowie Informationen über Diagnosewerte und das Format des vom PA-Gerät gelieferten Messwertes.

额外一个位图文件供 Profibus 网络的规划工具使用。它将被自动纳入 GSD 文件中一同安装。位图文件用于在配置工具中象征性地显示 PA 仪表。

识别号

每一台 Profibus 仪都从 Profibus 使用者组织 (PNO) 获得一个明确的识别号 (ID 号)。该 ID 号也包含在 GSD 文件的名称中。对于 VEGABAR 53，其 ID 号为 **0x0760(hex)**，而 GSD 文件则为 **"BR_076F.GSD"**。除了这一制造商专用的 GSD 文件外，PNO 还提供一个普通的、即所谓的特定 GSD 文件供使用。对于 VEGABAR 53，应使用普通的 GSD 文件 **"PA139701.GSD"**。如果使用了普通的 GSD 文件，传感器则需通过 DTM 软件转换为特定的识别号。在一般情况下，传感器用制造商专用的识别号来工作。



提示:

使用特定的 GSD 文件时，不仅 PA-OUT 值而且还有温度值被传输给可编程逻辑控制器 (参见方块图 "周期性的数据流通")。

周期性的数据往来

在不断使用时，1 级主机 (如 SPS) 会从传感器上周期性地读取测量值数据。SPS 可以获取哪些数据，可以从下面显示的组开关图中看出。

²²⁾ 带有过压测量范围的仪表在潜入水中等时便不再能测量环境压力。这会导致测量值被伪造。

²³⁾ 只在带有绝对压力测量范围的仪表上有。

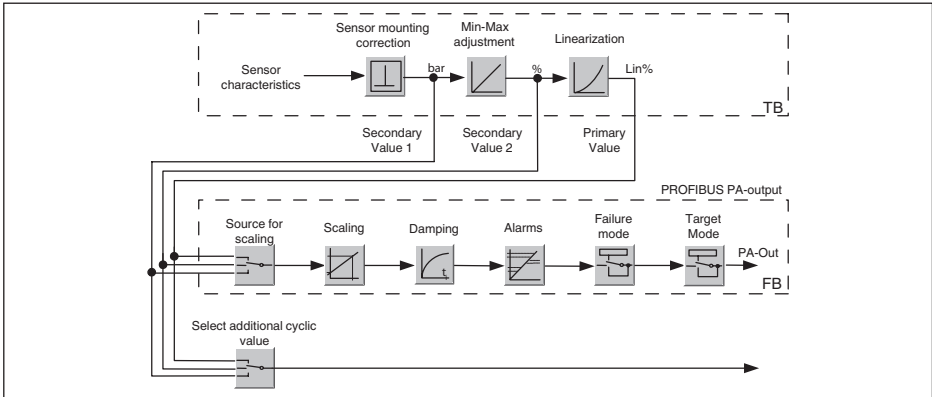


插图. 29: VEGABAR 53: 死区切换图, 带 AI (PA-OUT) 值和 Additional Cyclic Value (额外的循环值)

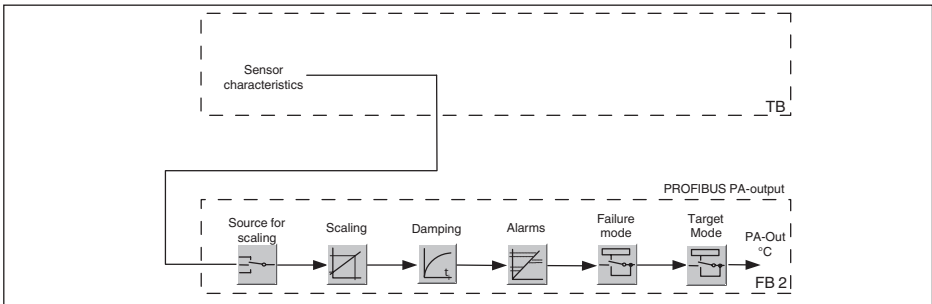


插图. 30: VEGABAR 53 : 带有温度值的框图

PA 传感器的模块

对于周期性的数据往来, VEGABAR 53 提供以下模块供使用:

- AI (PA-OUT)
 - FB1 在缩放后的 PA-OUT 值
- 温度
 - FB2 在缩放后的 PA-OUT 值
- Additional Cyclic Value
 - 额外的周期性测量值 (取决于来源)
- Free Place
 - 如果在有周期性数据往来的数据电报中不应使用某一数值 (如替换温度和附加的循环值) 时, 便需采用这一模块。

最多可激活三个模块。借助 Profibus 主站的配置软件可以用这些模块确定周期性数据电报的结构。其步骤取决于各相应的配置软件。



忠告:

模块有两种型式:

- Short 用于只支持一个“识别格式”字节, 如 Allen Bradley 的 Profibus 主站
- Long 用于只支持“识别格式”字节, 如 Siemens S7-300/400 的 Profibus 主站

电报结构举例

以下举例说明如何来组合模块, 且相关的数据电报是如何构成的。

例 1 (标准设置), 带压力值、温度值和附加循环值:

10 附件

- AI (PA-OUT)
- 温度
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Format	IEEE-754-Floating point value				Status	IEEE-754-Floating point value				Status	IEEE-754-Floating point value				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Temperature (FB2)				Status (FB2)	Additional Cyclic Value				Status

插图. 31: 例 1 的电报结构

例 2，带压力值和温度值，不带附加循环值：

- AI (PA-OUT)
- 温度
- Free Place

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754-Floating point value				Status	IEEE-754-Floating point value				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Temperature (FB2)				Status (FB2)

插图. 32: 例 2 的电报结构

例 3，带压力值和附加循环值，不带温度值：

- AI (PA-OUT)
- Free Place
- Additional Cyclic Value

Byte-No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Format	IEEE-754-Floating point value				Status	IEEE-754-Floating point value				Status
Value	PA-OUT (FB1)				Status (FB1)	Additional Cyclic Value				Status

插图. 33: 例 3 的电报结构

输出信号的数据格式

Byte4	Byte3	Byte2	Byte1	Byte0
Status	Value (IEEE-754)			

插图. 34: 输出信号的数据格式

状态字节根据 Profil 3.0 "Profibus PA Profile for Process Control Devices" 编码。状态 "测量值 OK" 作为 80 (hex) 编码 (Bit7 = 1, Bit6 ... 0 = 0)。

测量值作为 32 比特浮点数以 IEEE-754 格式传输。

Byte n								Byte n+1								Byte n+2								Byte n+3							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
VZ	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴	2 ⁻⁵	2 ⁻⁶	2 ⁻⁷	2 ⁻⁸	2 ⁻⁹	2 ⁻¹⁰	2 ⁻¹¹	2 ⁻¹²	2 ⁻¹³	2 ⁻¹⁴	2 ⁻¹⁵	2 ⁻¹⁶	2 ⁻¹⁷	2 ⁻¹⁸	2 ⁻¹⁹	2 ⁻²⁰	2 ⁻²¹	2 ⁻²²	2 ⁻²³
Sign Bit	Exponent							Significant								Significant								Significant							

$$\text{Value} = (-1)^{\text{VZ}} \cdot 2^{(\text{Exponent} - 127)} \cdot (1 + \text{Significant})$$

插图. 35: 测量值的数据格式

在 PA 输出值中状态字节的编码

状态代码	依据 Profibus 标准的描述	可能的原因
0 x 00	bad - non-specific	Flash 更新已激活
0 x 04	bad - configuration error	- 调整错误 - PV 标度配置错误 (PV 跨度太小) - 尺寸单元不一致 - 线性化表格错误
0 x 0C	bad - sensor failure	- 硬件故障 - 转换器故障 - 泄漏脉冲错误 - 触发器故障
0 x 10	bad - sensor failure	- 测量值采集错误 - 温度测量错误
0 x 1f	bad - out of service constant	"服务停止" 模式已启动
0 x 44	uncertain - last unstable value	失效保护备用值 (失效保护模式 = "最后值" 和自启动起已经生效的测量值)
0 x 48	uncertain substitute set	- 启动模拟 - 失效保护备用值 (失效保护模式 = "Fsafe value")
0 x 4c	uncertain - initial value	失效保护备用值 (失效保护模式 = "最后有效值" 和自启动起尚未生效的测量值)
0 x 51	uncertain - sensor; conversion not accurate - low limited	传感器值 < 下限
0 x 52	uncertain - sensor; conversion not accurate - high limited	传感器值 > 上限
0 x 80	good (non-cascade) - OK	OK
0 x 84	good (non-cascade) - active block alarm	静态修改 (FB, TB) 已改变 (在静态范围参数被写出后, 激活 10 秒钟长)
0 x 89	good (non-cascade) - active advisory alarm - low limited	Lo-Alarm
0 x 8a	good (non-cascade) - active advisory alarm - high limited	Hi-Alarm
0 x 8d	good (non-cascade) - active critical alarm - low limited	Lo-Lo-Alarm
0 x 8e	good (non-cascade) - active critical alarm - high limited	Hi-Hi-Alarm

10.3 尺寸

带有信号输出口 4 ... 20 mA 的仪表上没有两腔式壳体

IP 66/IP 67 型壳体

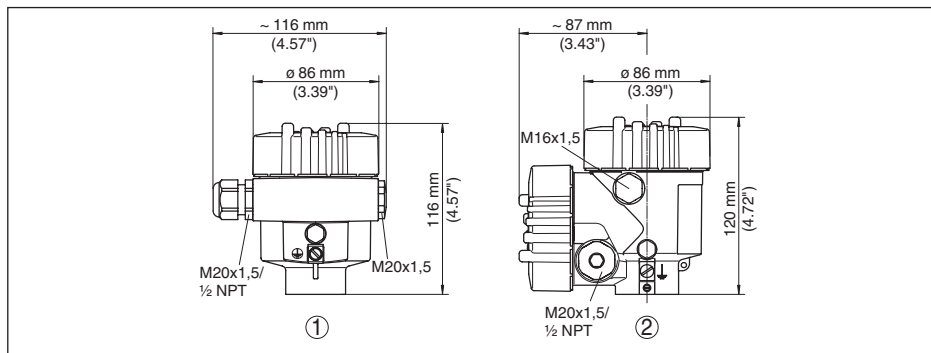


插图. 36: 采用保护方式为 IP 66/IP 67 的壳体时，在内装显示和调整模块后，壳体高度增加了 9 mm ($\frac{1}{64}$ ")

IP 68 型上的外部壳体

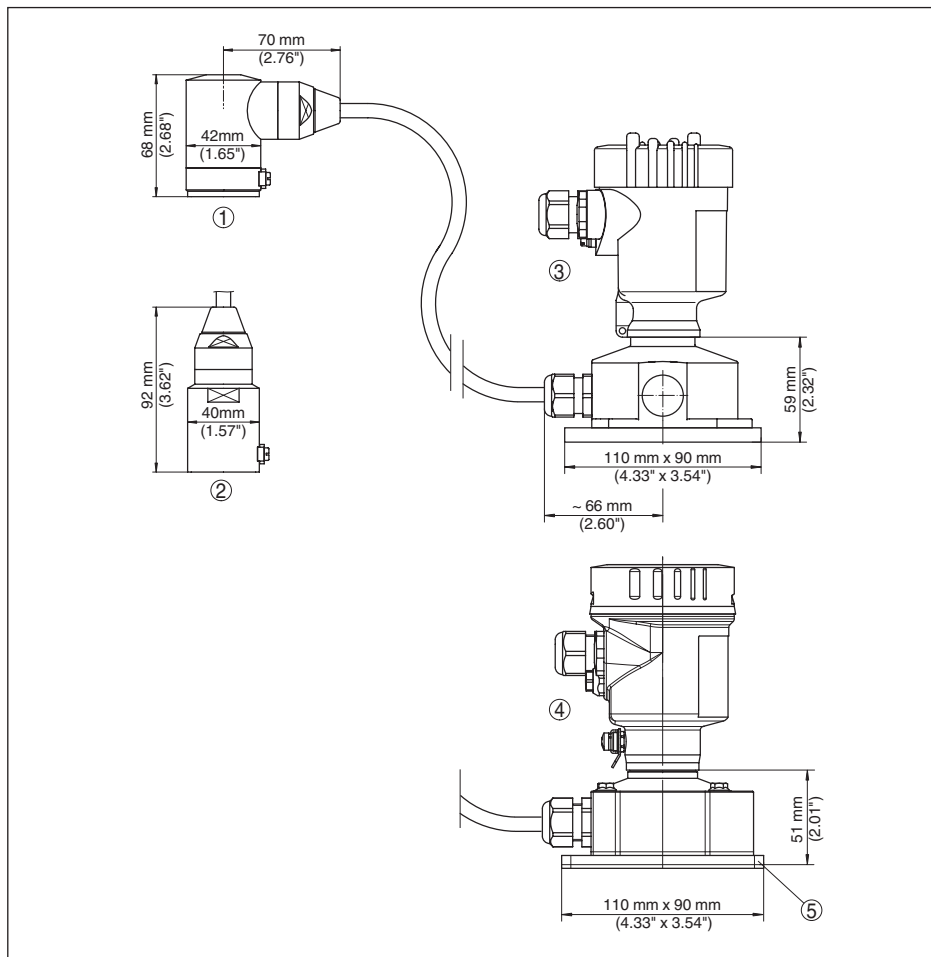


插图. 37: 带有外部壳体的 IP 68 型 - 塑料型

- 1 电缆侧面出口
- 2 电缆轴向出口

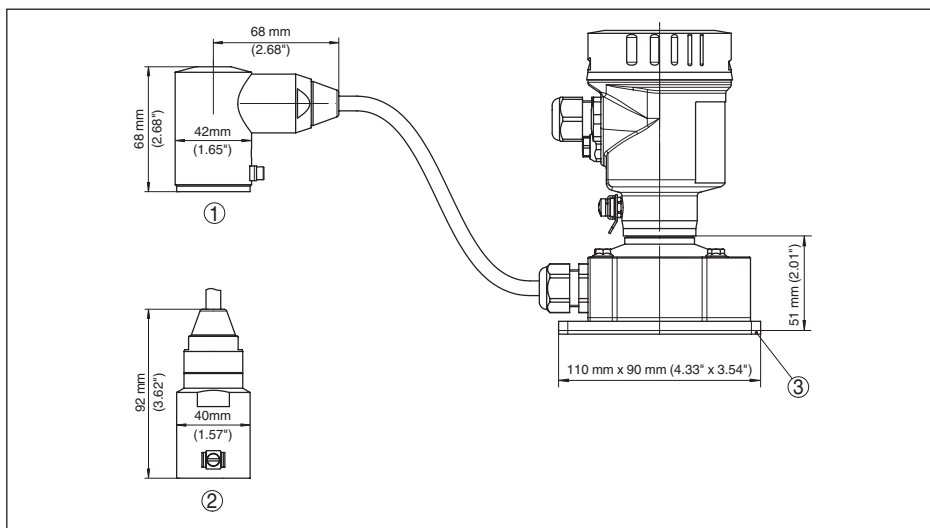


插图. 38: 外部壳体 - 不锈钢型

- 1 电缆侧面出口
- 2 电缆轴向出口
- 3 密封件 2 mm (0.079 in) - 只有在 3A 许可证时

VEGABAR 53, 螺纹连接

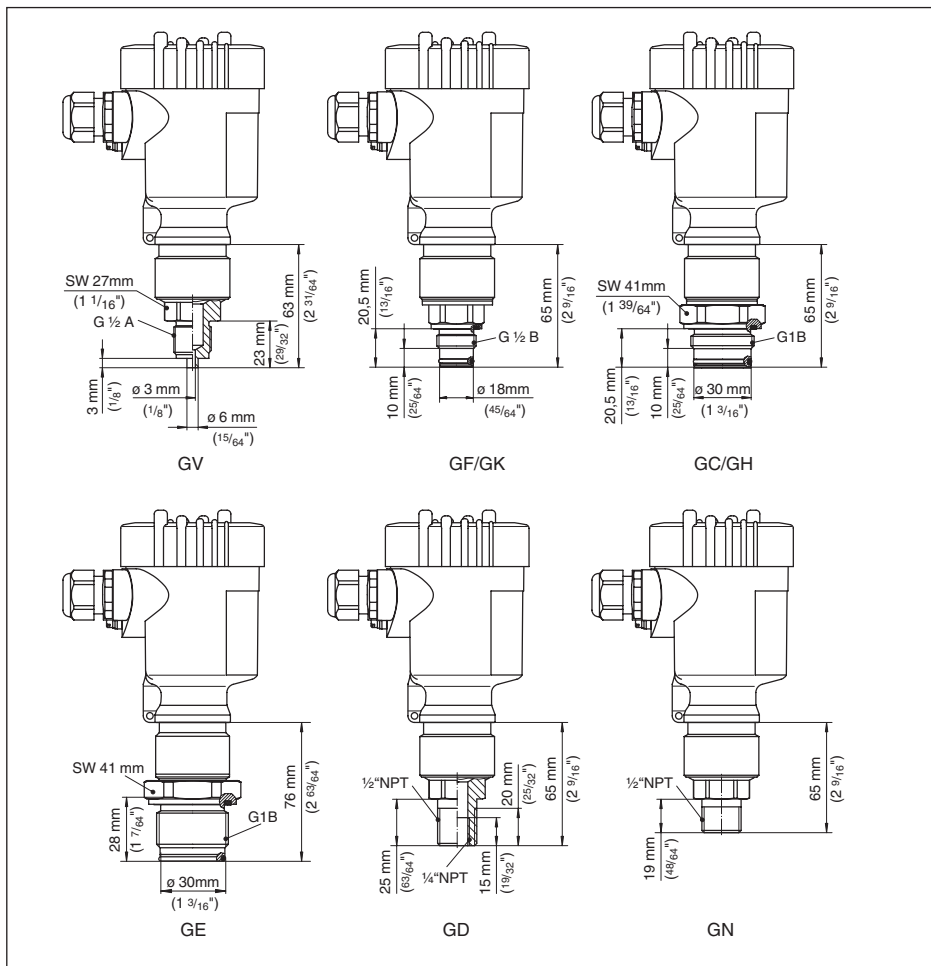


插图. 39: VEGABAR 53 GV = G 1/2 A 压力计接头, GF = G 1/2 B 与前壁齐平, GC = G1 B 与前壁齐平, GE= G1 B 与前壁齐平 EHEDG, GD = 1/2 NPT 外部, 1/4 NPT 内部, GN = 1/2 NPT

VEGABAR 53, 无菌连接 1

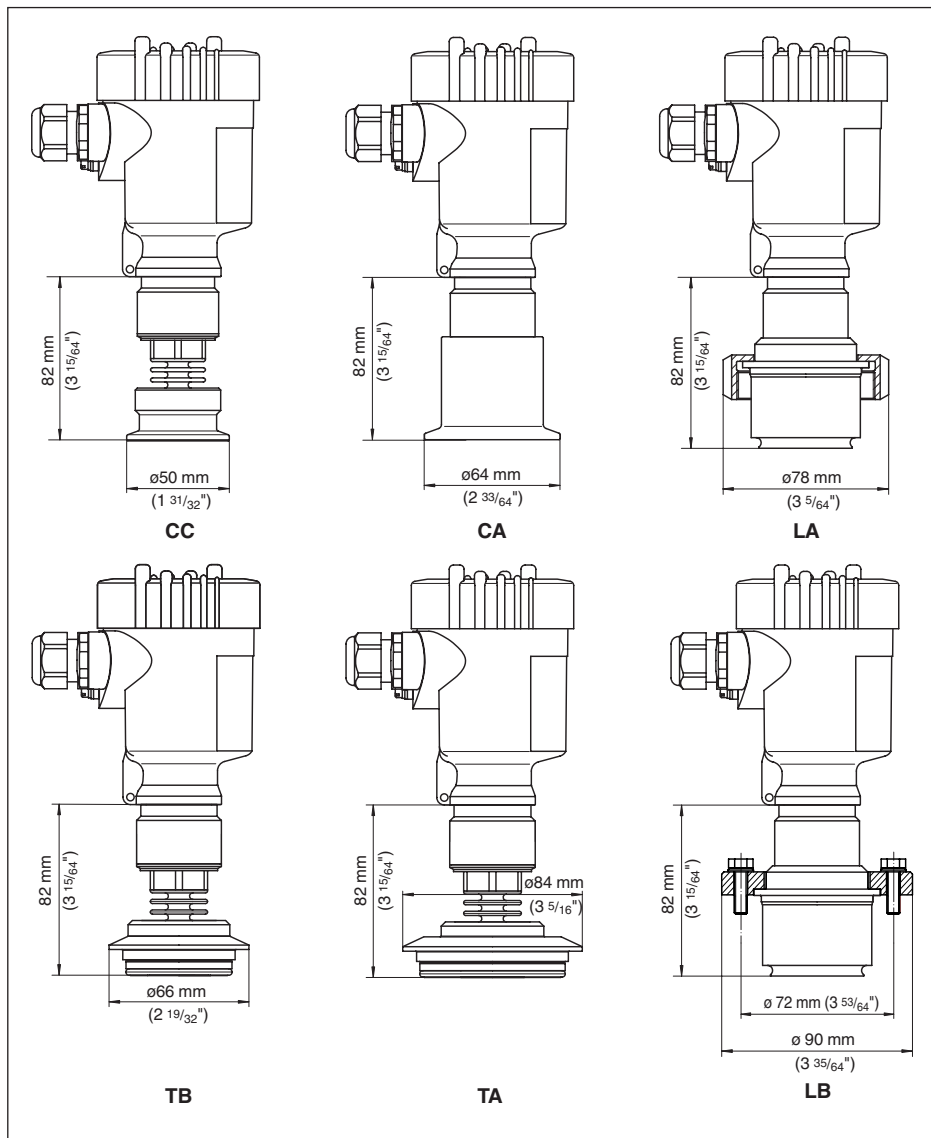


插图. 40: VEGABAR 53 CC = 卡箍 1½" 符合 DIN 32676, ISO 2852/316L, CA = 卡箍 2", LA = 带槽式锁紧螺母的无菌接头, LB = 带夹紧法兰的无菌接头, TB = Tuchenhagen Varivent DN 25, TC = Tuchenhagen Varivent DN 32

VEGABAR 53, 无菌连接 3

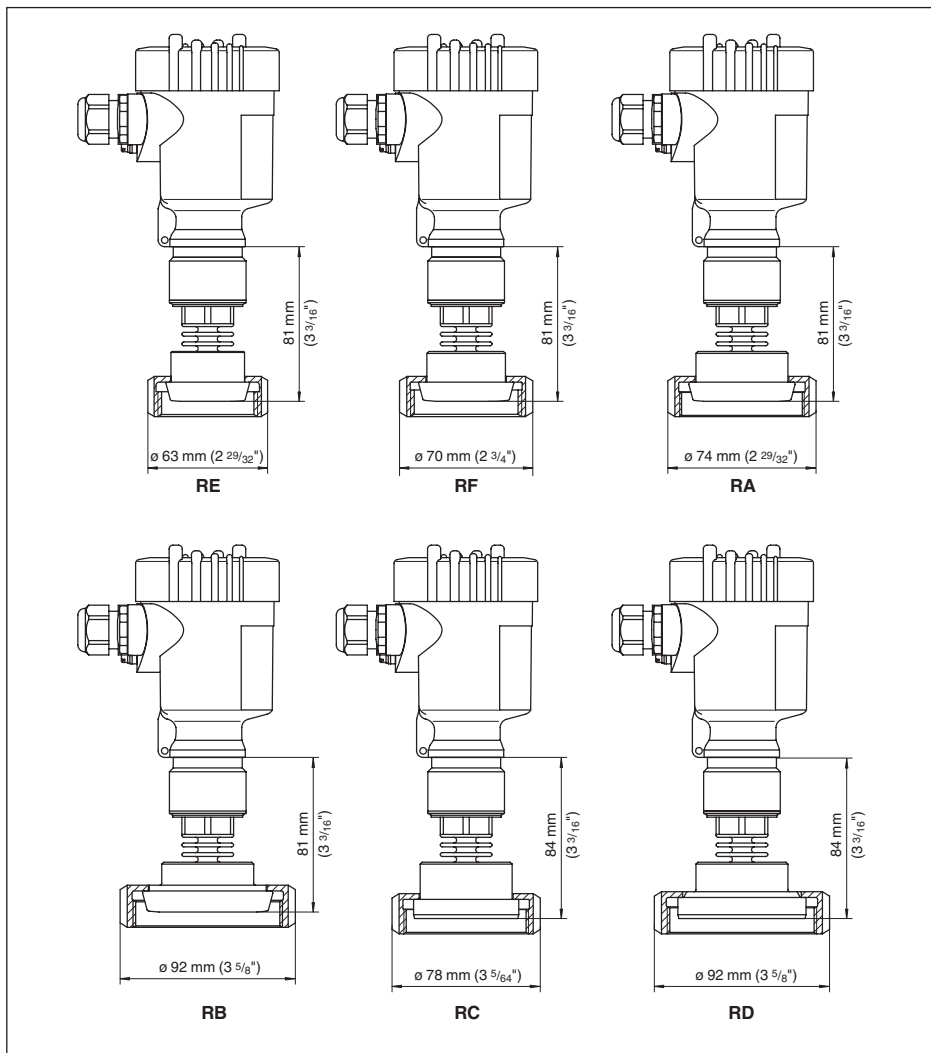


插图. 41: VEGABAR 53, 无菌接头 : RE = 管螺纹接头 DN 25/PN 40 符合 DIN 11851, RF = 管螺纹接头 DN 32/PN 40 符合 DIN 11851, RA = 管螺纹接头 DN 40/PN 40 符合 DIN 11851, RB = 管螺纹接头 DN 50/PN 40 符合 DIN 11851, RC = 管螺纹接头 DN 40/PN 40 符合 DIN 11864, RD = 管螺纹接头 DN 50/PN 40 符合 DIN 11864

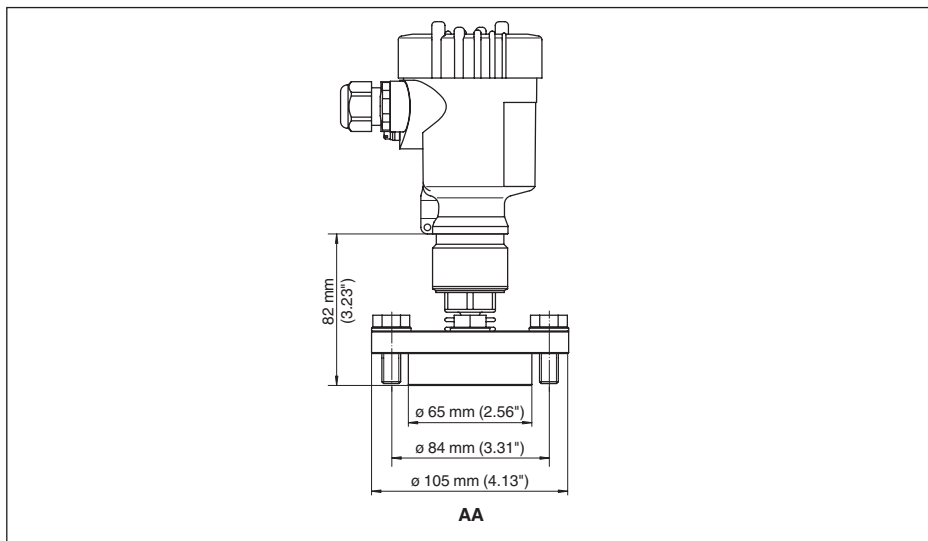
VEGABAR 53, 无菌连接 4

插图. 42: VEGABAR 53, AA = DRD

10.4 企业知识产权保护

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站<www.vega.com。

10.5 商标

使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。

INDEX

Symbols

位置修正 28, 30

压力补偿 12

备件

– 电子插件 11

复位 32

外部壳体的安装 14

安装位置 12

总线通信 9

排除故障 39

接线图

– 两腔式外壳 21

– 单腔式外壳 19

– 外部电子部件 24

接线腔 22

– 两腔式外壳 20

操作

– 系统 26

操作系统 26

最大调整 29

最小调整 28

检查信号 39

氧气应用 13

温度极限值 13

潮湿 12

状态字节 53

电子部件腔

– 两腔式外壳 20, 21

电子部件腔和接线腔

– 单腔式外壳 19

电报结构 51

线性化曲线 31

维修 41

维修服务热线 39

范围调整 31

读取测量数据 50

调整单位 27, 30

输出信号的数据格式 52

过程条件 12

配件

– 外部显示和调整单元 11

– 测量仪支架 11

铭牌 8

零调整 31

G

GSD 50

GSD/EDD 10

P

PA 地址 26

PA 模块 51

Profibus 识别号 50

V

VEGACONNECT 的连接

– 外部 36

– 直接与传感器相连 36

Printing date:

VEGA

中国VEGA技术销售 www.ainstru.com

电话: 0755-82221901

邮箱: sales@ainstru.com

关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



36723-ZH-150616

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany 德国

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com