

# 操作说明书

带金属测量元件的悬挂式压力变送器

## VEGABAR 87

两线制: 4 ... 20 mA/HART

拥有 SIL 认证证书



Document ID: 45046



# VEGA

## 目录

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>关于本技术文档</b>              | <b>4</b>  |
| 1.1      | 功能                          | 4         |
| 1.2      | 对象                          | 4         |
| 1.3      | 所用符号                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>安全注意事项</b>               | <b>5</b>  |
| 2.1      | 授权人员                        | 5         |
| 2.2      | 正确使用                        | 5         |
| 2.3      | 警告勿滥用                       | 5         |
| 2.4      | 一般性安全说明                     | 5         |
| 2.5      | 符合性                         | 5         |
| 2.6      | 按照 IEC 61508 标准经过 SIL 认证    | 5         |
| 2.7      | NAMUR 推荐                    | 5         |
| 2.8      | 环境提示                        | 6         |
| <b>3</b> | <b>产品说明</b>                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | 结构                          | 7         |
| 3.2      | 工作原理                        | 8         |
| 3.3      | SIL 特征                      | 10        |
| 3.4      | 包装、运输和仓储                    | 10        |
| 3.5      | 配件                          | 11        |
| <b>4</b> | <b>安装</b>                   | <b>12</b> |
| 4.1      | 一般性说明                       | 12        |
| 4.2      | 通风和压力补偿                     | 13        |
| 4.3      | 物位测量                        | 16        |
| 4.4      | 外部壳体                        | 16        |
| <b>5</b> | <b>与电源相连接</b>               | <b>17</b> |
| 5.1      | 为连接作准备                      | 17        |
| 5.2      | 连接                          | 18        |
| 5.3      | 单腔式外壳                       | 18        |
| 5.4      | 双腔式外壳                       | 19        |
| 5.5      | 防爆 (Ex d ia) 型双腔式壳体         | 21        |
| 5.6      | 带 VEGADIS 适配器的双腔式壳体         | 22        |
| 5.7      | IP66/IP68 (1 bar) 型的壳体      | 23        |
| 5.8      | 外部壳体                        | 23        |
| 5.9      | 连接举例                        | 25        |
| 5.10     | 启动阶段                        | 25        |
| <b>6</b> | <b>功能安全性 (SIL)</b>          | <b>26</b> |
| 6.1      | 目的                          | 26        |
| 6.2      | SIL 认证                      | 26        |
| 6.3      | 应用领域                        | 26        |
| 6.4      | 参数调整安全方案                    | 26        |
| <b>7</b> | <b>用显示和调整模块进行调试</b>         | <b>28</b> |
| 7.1      | 使用显示和调整模块                   | 28        |
| 7.2      | 操作系统                        | 29        |
| 7.3      | 测量值显示窗口                     | 30        |
| 7.4      | 参数调整                        | 30        |
| 7.5      | 菜单概览                        | 40        |
| 7.6      | 保存调整好的参数                    | 42        |
| <b>8</b> | <b>用 PACTware 进行调试</b>      | <b>43</b> |
| 8.1      | 连接电脑                        | 43        |
| 8.2      | 参数调整                        | 43        |
| 8.3      | 保存调整好的参数                    | 44        |
| 8.4      | Field Communicator 375, 475 | 44        |
| <b>9</b> | <b>诊断、资产管理与服务</b>           | <b>45</b> |

9.1 维护 .....45

9.2 诊断储存器 .....45

9.3 资产管理功能 .....45

9.4 排除故障 .....48

9.5 更换 IP68 (25 bar) 型的过程组件 .....49

9.6 更换电子插件 .....50

9.7 软件升级 .....50

9.8 需要维修时的步骤 .....50

**10 拆卸 .....51**

10.1 拆卸步骤 .....51

10.2 废物处置 .....51

**11 附件 .....52**

11.1 技术参数 .....52

11.2 总误差量的计算 .....62

11.3 实例 .....62

11.4 尺寸 .....64

11.5 企业知识产权保护 .....72

11.6 商标 .....72

# 1 关于本技术文档

## 1.1 功能

本使用说明书给您提供有关安装、连接和调试的必要信息以及针对部件的维护、故障排除、安全和更换方面的重要信息。因此，请在调试前阅读并将它作为产品的组成部分保存在仪表的近旁，供随时翻阅。

## 1.2 对象

本说明书针对经培训的专业人员，他们须能翻阅其中的内容并将之付诸实施。

## 1.3 所用符号



### 文档 ID

本说明书封面上的此符号表示文档 ID。通过在 [www.vega.com](http://www.vega.com) 中输入文档 ID 可进入文档下载栏目。



**信息，说明，建议：** 该图标表示有帮助的附加信息和有助于成功完成任务的建议。



**说明：** 该图标表示有助于避免故障、功能失灵、仪表或系统受损的说明。



**小心：** 不遵守用该图标表示的信息会导致人员受伤。



**警告：** 不遵守用该图标表示的信息可能会导致人员受到重伤甚至死亡。



**危险：** 不遵守用该图标表示的信息将导致人员受到重伤甚至死亡。



### 防爆应用

该符号表示有关防爆应用的特别说明。



### 列表

前面的点表示没有强制要求的顺序的列表。



### 操作顺序

前面的数字表示前后相连的操作步骤。



### 废物处置

该符号表示有关废物处置的特别说明。

## 2 安全注意事项

### 2.1 授权人员

本技术文档中描述的所有操作只能由经过培训且获得授权的专业人员来完成。在仪表上作业以及使用仪表时应始终穿戴必要的个人防护装备。

### 2.2 正确使用

VEGABAR 87 是一款用于液位测量的压力变送器。

有关应用范围的详细说明请参见“产品说明”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的附加说明书中的要求正确使用时才能保证仪表的使用安全性。

### 2.3 警告勿滥用

如果不合理或违规使用，该产品存在与应用相关的危险，如因安装或设置错误导致容器溢流。这会造成财产受损、人员受伤或环境受到污染。此外，由此会影响仪表的保护性能。

### 2.4 一般性安全说明

在遵守常规条例和准则的情况下，本仪表符合当今领先的技术水平。只允许在技术完好和运行可靠的状态下才能运行它。运营商负责保证仪表无故障运行。将仪表用于具有侵蚀性或腐蚀性的介质中时，如果其功能失效会带来危害，运营商应通过采取适当的措施确证仪表的功能正确。

使用者应遵守本使用说明书中的安全说明、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

出于对安全和产品保证的考虑，对于超出使用说明书中规定的操作范围的作业，只允许由获得我们授权的人员来完成。明确禁止擅自改装或变更。出于安全原因，只允许使用由我们指定的配件。

为避免危害，应遵守贴在仪表上的安全标记和说明。

### 2.5 符合性

该仪表符合适用的国家特定指令或技术规范中的法定要求。我们借助相应的标记确认我们符合规定的要求。

相关的符合性声明公布在我们的网站上。

### 2.6 按照 IEC 61508 标准经过 SIL 认证

一个电子系统的安全完整性等级 (SIL) 用于评价集成的安全功能的可靠性。

为能精确地定义对安全性的要求，根据安全标准 IEC 61508 划分了多个 SIL 等级。详细信息请参见使用说明书中的“功能安全 (SIL)”一章。

本仪表符合 IEC 61508: 2010 (第 2 版) 中的规定。它在单通道运行中获得了 SIL2 级合格证。在带有 HFT 1 的多通道结构中，本仪表在均匀冗余情况下可达至 SIL3 级。

### 2.7 NAMUR 推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性
- NE 107 – 现场仪表的自监控与诊断

其它信息请参见 [www.namur.de](http://www.namur.de)。

### 2.8 环境提示

保护赖以生存的自然资源是最紧迫的任务之一。因此，我们引入了环境管理体系，旨在不断增强对运营环境的保护。我们的环境管理体系已通过 DIN EN ISO 14001 标准的认证。

请帮助我们满足这些要求，并遵守本使用说明书中的环保提示：

- 请参见“包装、运输和仓储”一章
- “废物处置”一章

3 产品说明

3.1 结构

交付范围

交付范围包括：

- 压力变送器 VEGABAR 87

交付范围内还包括：

- 技术文档
  - 简要使用说明书VEGABAR 87
  - Safety Manual (SIL)
  - 仪表参数文献 (默认值)
  - 有关与订单相关的仪表参数的文献 (与默认值之间的误差)
  - 压力变送器的检验证书
  - 有关可选的仪表装备的说明书
  - 防爆专用的 "安全说明" (针对防爆型)
  - 必要时还有其他证书



信息:

在使用说明书中也对那些可选的仪表特征进行了描述。各相应的交付范围由订货规范决定。

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的身份和应用的最重要的数据：

- 仪表类型
- 有关许可证的信息
- 配置信息
- 技术参数
- 仪表系列号
- 用于识别仪表身份的二维码
- 用于蓝牙登录的数字代码 (选项)
- 制造商信息

文档和软件

有以下选项可用于查找适合您仪表的订单数据、文档或软件：

- 请进入 "[www.vega.com](http://www.vega.com)" 并在搜索栏输入仪表的系列号。
- 请扫描铭牌上的二维码。
- 打开 VEGA Tools app，并将系列号输入到 "技术文档" 下。

RFID-Tag

可以选配一个带有防爆相关安全说明的RFID标签。随附有用于固定的线材和铅封条。

有两种 RFID-Tag 供选用：

| 不能改写的 RFID-Tag                                                                                                                                                                                         | 可以改写的 RFID-Tag                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● 可通过 DDCC-RFID 标志加以识别</li><li>● 根据 IEC 61406, IEC 61406DIN Spec 91406 (句法: <a href="http://sn.vega.com/12345678">sn.vega.com/12345678</a>) 使用识别链接加以描述</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>● 可通过 NFC 标志加以识别</li><li>● 用测量点标识加以描述</li></ul> |



### 3.2 工作原理

**应用领域**

VEGABAR 87 是一种压力变送器，用于化工、食品和制药行业内温度较高的液体的压力和物位测量

**测量介质**

测量介质是液体。

视仪表的型式和测量排布，测量介质也可以是粘稠的。

**测量变量**

VEGABAR 87 适用于测量以下过程值：

- 物位

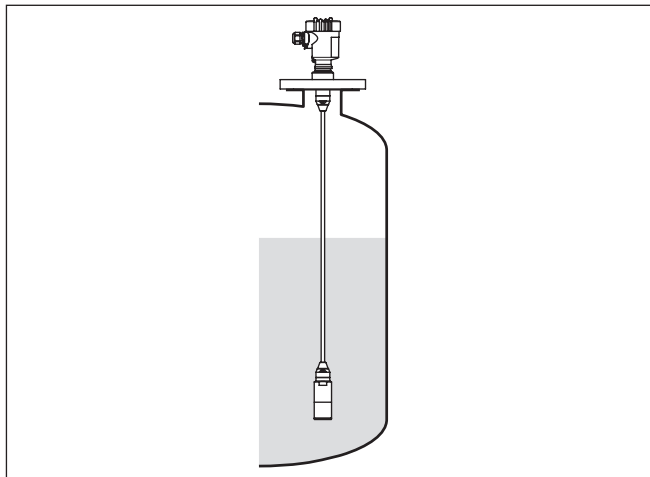


插图. 1: 用 VEGABAR 87 测量物位

**电子差压**

视选型的不同，VEGABAR 87 也适用于测量电子差压。为此将仪表与一个从机进行组合。

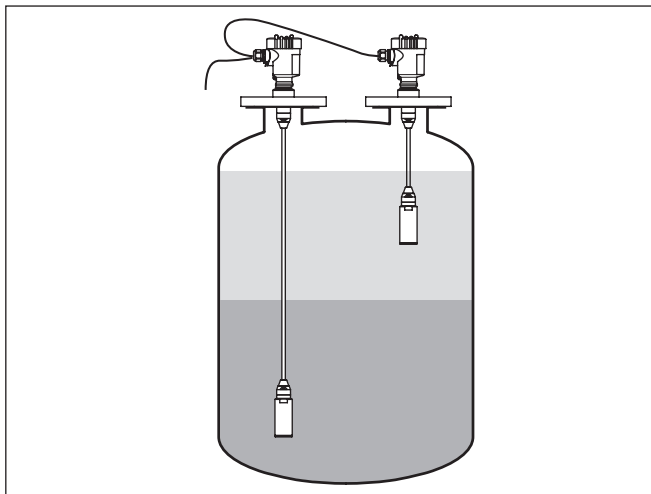


插图. 2: 通过主/从机组合来测量电子差压

详细说明请参见各个从机的使用说明书。



要达到电子差压所需的安全完整性等级 (SIL)，两个仪表都须经过 SIL 认证。

## 测量系统

过程压力通过不锈钢膜片以及一个内部的传输性液体作用于传感器元件上。它在那里引起电阻变化，该变化继而转变成一个相应的输出信号，并作为测量值输出。

测量单元是 METEC® 测量元件。它由陶瓷电容式 CERTEC® 测量元件和一个专用的温度补偿式化学密封系统组成。

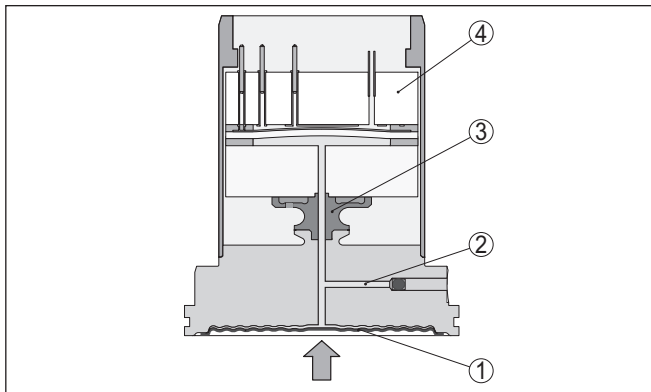


插图. 3: 在 VEGABAR 87 中 METEC® 测量元件的结构

- 1 过程隔膜
- 2 隔膜密封液
- 3 铁钎连接件
- 4 CERTEC®测量元件

## 温度测量系统

CERTEC® 测量元件的陶瓷基片上的陶瓷膜片中的温度传感器能测量当前的过程温度。温度值通过以下方式输出：

- 显示和调整模块
- 电流输出或额外的电流输出
- 数字信号输出

**压力性质**

根据所选的压力性质，测量元件的结构不同。

**相对压力：**测量元件对大气敞开。在测量元件中对环境压力进行测定和补偿，由此避免给测量值带来影响。

**绝对压力：**测量元件被抽成真空并被封装。环境压力得不到补偿，由此影响测量值。

**密封件的设计**

测量系统全部焊接好，以此对过程起到密封作用。由承建方为过程接头采取针对过程的密封措施。

**3.3 SIL 特征**

带有SIL 认证证书的 VEGABAR 87 4 ... 20 mA/HART 与标准型仪表相比，存在以下区别：

- 铭牌：带 SIL 标志
- 供货范围：带有安全手册和仪表参数文献
- 参数化：在设置参数期间输出 "功能检查" 仪表状态，安全功能被禁用
- 输出测量值：当测量值小于额定测量范围的 -20 % 或大于额定测量范围的 +120 % 时，将输出 "Failure" (故障)
- 操作菜单，"电流输出"：不能选择故障模式 20.5 mA
- 操作菜单，"HART 模式"："模拟电流输出" 选项是预设的，不能改变
- 电子部件温度：当温度值超出许可的范围之外时，将输出 "Failure" (故障)
- 部分不允许薄膜层

**信息：**

有关为在安全仪表系统中使用本仪表所需采取的必要措施请参见 "安全手册" 中的相关说明。

使用者和服务人员都不能禁用 SIL 功能。

**3.4 包装、运输和仓储****包装**

您购买的仪表在运抵使用地点的途中受到包装材料的保护。在此，应按照 ISO 4180 标准来检验包装材料，以确保它经得起常见的运输考验。

仪表用纸箱包装，纸箱材质环保且可回收利用。对于特殊的仪表类型，需要使用聚乙烯泡沫或聚乙烯薄膜。请将包装废物送到专门的回收站回收。

**运输**

运输时必须遵守运输包装上的说明。违背运输说明会导致仪表受损。

**运输检查**

收到货物后应立即检查其完整性和可能存在的运输损坏。如发现存在运输损坏或隐藏的缺陷，应作出相应的处理。

**仓储**

在安装之前，应将包装好的物件封存，同时注意贴在外部的安置和仓储标志说明。

仓储包装物件时应遵守下列条件，除非有其他规定：

- 不得保存在露天
- 应保存在干燥和无尘之处
- 不得与腐蚀性的介质接触
- 应避免阳光的照射
- 避免机械式冲击和振动

**仓储和运输温度**

- 仓储和运输温度参见 " 技术参数 - 环境条件 "
- 相对空气湿度达 20 ... 85 %

**抬起和提携**

当仪表的重量超过 18 kg (39.68 lbs) 时，应用合适和许可的装置来抬起和提携。

### 3.5 配件

有关罗列的配件的说明书参见本公司主页的下载栏目。

**显示和调整模块**

显示和调整模块用于显示测量值、进行操作以及诊断。  
利用内装的蓝牙模块(选购件)可以通过以下标配操作器来进行无线操作。

**VEGACONNECT**

利用接口适配器 VEGACONNECT 可以将有通信能力的仪表与一台电脑的 USB 接口相连。

**从属传感器**

VEGABAR 80 系列的从属传感器与 VEGABAR 87 相结合可以进行电子差压测量。

**VEGADIS 81**

VEGADIS 81 是一个外部显示和调整单元，用于 VEGA plics® 仪表。

**VEGADIS 连接器**

VEGADIS 连接件是带有双腔式壳体的传感器的一个配件，它使 VEGADIS 81 可以通过一个 M12 x 1 插头与传感器壳体相连。

**VEGADIS 82**

VEGADIS 82 适用于显示测量值和调整带有 HART 协议的传感器。该仪表被打成环状接入 4 ... 20 mA/HART 信号回路中。

**电涌保护仪**

Der 过电压保护仪表 B81-35 wird an Stelle der Anschlussklemmen eingesetzt.

**保护罩**

保护罩能防止传感器壳体受污染和太阳的辐射热。

**法兰**

提供符合以下标准的不同螺纹法兰选型：DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80。

**焊接管接头，螺纹型和卫生型适配器**

焊接管接头用于将仪表与过程接头相连接。  
螺纹和卫生适配器可轻松适配带有标准型螺纹接口的仪表，例如可以与过程侧的卫生型接头相连接。

## 4 安装

### 4.1 一般性说明

#### 过程条件



#### 提示:

出于安全原因, 只允许在过程条件允许的情况下使用本仪表。相关说明请参见使用说明书中的“技术参数”一章或铭牌。

因此请在安装前确证, 所有处于过程中的仪表部件都适用于出现的过程条件。

其中主要包含:

- 测量用部件
- 过程接口
- 过程密封件

过程条件主要是:

- 过程压力
- 过程温度
- 介质的化学性能
- 磨损和机械性影响

#### 防潮

采取以下措施来防止潮气进入您的仪表:

- 请使用合适的连接电缆 (参见“与电源装置相连接”一章)
- 拧紧电缆螺纹接口或连接器
- 将电缆螺纹接口或连接器前的连接电缆朝下引

这尤其适用于安装在户外、安装在有潮气 (比如因清洗过程所致) 的室内以及安装在冷却或加热的容器上时。



#### 提示:

请确证, 在安装或维护期间没有湿气或污垢进入仪表内部。

为能保持仪表的防护等级, 请确保外壳能在工作期间保持封闭, 必要时能得到固定。

#### 拧入

用一把合适的扳手将带有螺纹连接的仪表拧紧在过程连接上的六边形上。

扳手口径参见“尺寸”章节。



#### 警告:

不得使用外壳或电气接口来拧入! 拧紧可能会造成损害, 比如视仪表选型, 可能会给外壳的旋转机构带来损害。

#### 振动

应避免比如来自振动的侧向力使仪表受损。因此, 建议您通过一个合适的测量仪表支架将带有塑料制螺纹G½ 过程接口的仪表固定在安装地点。

如果使用地点受到强烈的振动, 应该使用带有外部壳体的仪表版本。参见“外部壳体”一章。

#### 仪表许可的过程压力 (MWP)

可靠的过程压力范围在铭牌上用“MWP”(最大工作压力) 来说明, 参见“结构”一章。当根据订单的要求安装了一个量程更高的测量元件作为过程连接的可靠压力范围时, 这一说明也适用。

另外, 对过程连接的温度降额, 例如在法兰上, 可以根据相应的标准限制允许的过程压力范围。

#### 安装配件许可的过程压力 (MWP)

在铭牌上注明了可靠的过程压力范围。只有当使用的安装配件也能满足这些数值时, 才能使用具有这些压力的仪表。请通过安装合适的法兰、焊接套管、卡箍接头上的夹紧环、密封件等来保证达到这一要求。

### 温度极限值

过程温度更高也常常意味着环境温度更高。请确保不超过在“技术参数”一章中给电子部件壳体和连接电缆的环境规定的温度上限值。

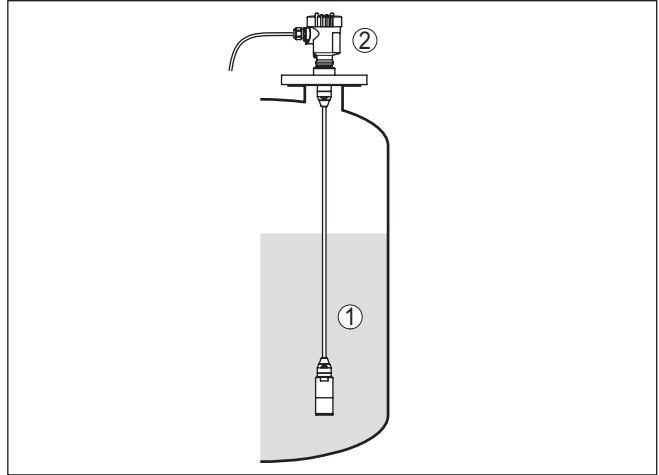


插图. 4: 温度范围

- 1 过程温度
- 2 环境温度

### 运输和安装护件

视测量值记录仪的不同，VEGABAR 87 在交付时带有一个护盖或一个运输和安装护件。

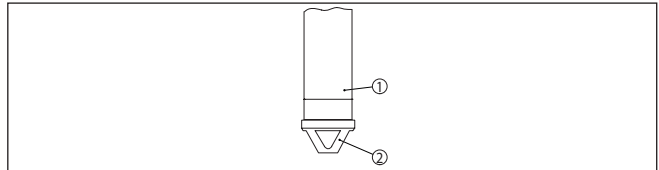


插图. 5: VEGABAR 87, 运输和安装护件

- 1 测量探头
- 2 运输和安装护件

请在安装后并在调试仪表前去掉它。

当测量介质受到少量污染时，运输和安装护件可以作为防撞护件在运行时留在仪表上。

## 4.2 通风和压力补偿

电子部件壳体内的过滤元件的功能如下：

- 电子部件壳体的通风
- 大气压力补偿 (针对相对压力测量范围)



### 小心:

过滤元件滞后后进行压力补偿。因此，在快速打开/关闭壳体盖时，测量值会在大约 5 秒钟后改变最多 15 mbar。

要实现有效的通风，过滤元件上必须始终没有沉积物。因此，在水平安装时，请旋转壳体，使得过滤元件朝下指。由此可以更好地防止出现沉积物。

### 过滤元件 - 功能

**小心:**

清洁时请勿用高压清洁机，因过滤元件可能受损，湿气可能会进入壳体中。

在下面段落中描述过滤元件在各种仪表版本中是如何排布的。

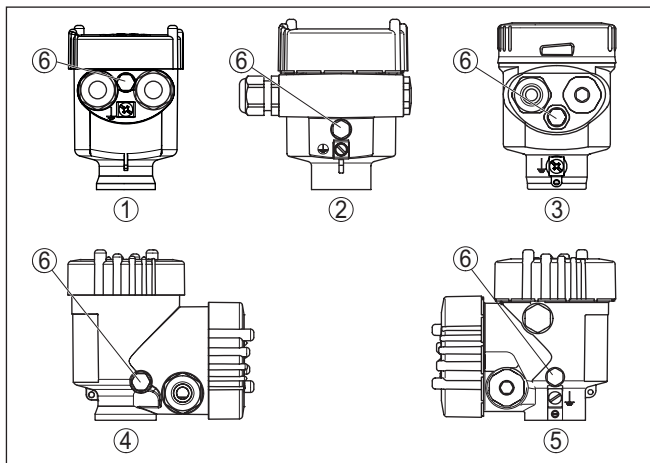
**过滤元件 - 位置**

插图. 6: 过滤元件的位置

- 1 塑料制、不锈钢制单腔 (精铸件)
- 2 铝 - 单腔
- 3 不锈钢制单腔 (经电解抛光)
- 4 塑料制双腔
- 5 铝制、不锈钢制双腔 (精铸件)
- 6 过滤元件

在以下仪表中用盲塞取代过滤元件:

- 防护等级达 IP66/IP68 (1 bar) 的仪表 - 通过在固定连接的电缆中的毛细管进行通风
- 带有绝对压力的仪表

**过滤元件 - Ex d 型的位置**

→ 旋转金属环，使得过滤元件在安装好仪表后能朝下指，由此可以更好地防止其上出现沉积物。

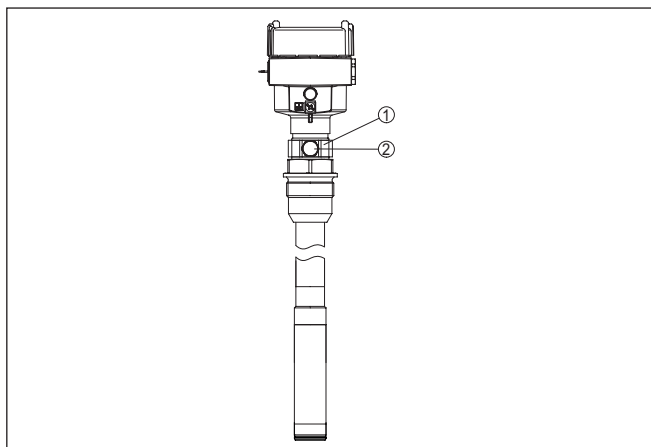


插图. 7: 过滤元件的位置 - 防爆 (Ex d) 型

- 1 可旋转的金属环
- 2 过滤元件

在绝对压力测量范围内安装了一个盲塞以取代过滤原件。

### 过滤元件 - Second Line of Defense (第二道防线) 的位置

Second Line of Defense (SLOD) (第二道防线) 是在壳体颈部内以气密通孔形式出现的第二级过程分离，它能防止介质进入壳体中。

在这些仪表中，过程组件是完全封装的。使用一个绝对压力测量元件，以致无需通风。

在相对压力测量范围内，环境压力在电子部件中由一个基准传感器来测量和补偿。

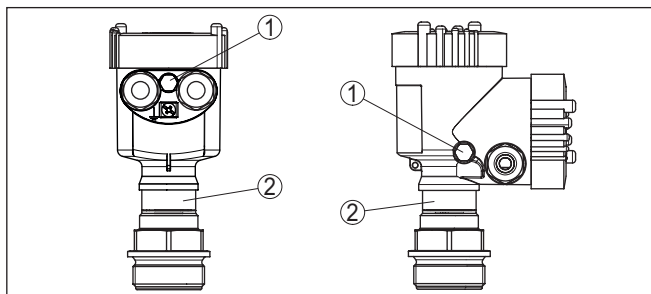


插图. 8: 过滤元件的位置 - 气密孔

- 1 过滤元件
- 2 气密孔

## 过滤元件 - IP69 型的位置

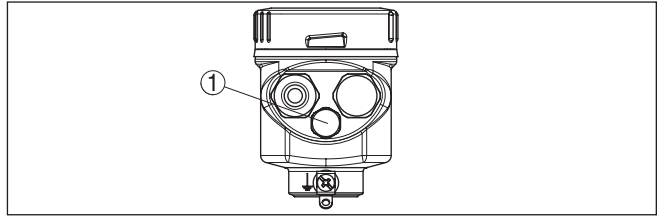


插图. 9: 过滤元件的位置 - IP69 型

1 过滤元件

在带有绝对压力的仪表上用盲塞取代过滤元件。

## 4.3 物位测量

### 对测量仪表的排布

请遵守下列有关测量仪表的排布提示：

- 应将仪表安装在远离充填流和排空口的地点
- 安装仪表时应做好保护工作避免仪表受到搅拌装置的压力冲击

## 4.4 外部壳体

### 结构

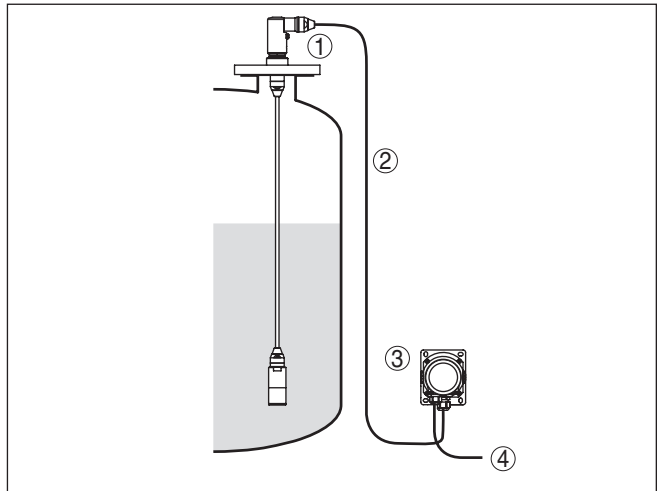


插图. 10: 测量点的分布，外部壳体

- 1 仪表
- 2 传感器，外部壳体连接电缆
- 3 外部壳体
- 4 信号线

## 5 与电源相连接

### 5.1 为连接作准备

#### 安全说明

原则上请遵守以下安全说明：

- 只允许由接受过培训和获得设备运营商授权的专业人士来进行电气连接。
- 如果可能出现过压，请安装电涌保护仪



#### 警告：

只能在不通电的状态下连接或断开。

#### 电源

通过同一根两芯连接电缆来供电和发送电流信号。视采用的仪表选型，工作电压有所不同。

电源参数请参见 "技术参数" 一章。

请依照 DIN EN 61140 VDE 0140-1 的规定，确保供电回路与电网回路的安全分离。

请按照 IEC 61010-1，通过一个能量限制电路，如一个 2 级电源装置来给该仪表供电。

请考虑对工作电压的以下额外影响：

- 在额定载荷下 (如当出现故障信息时传感器电流为 20.5 mA 或 22 mA 时) 供电装置的输出电压更低
- 电路中其它仪表的影响 (参见 "技术参数" 一章中的负荷值)

#### 连接电缆

本仪表与市场上常见的无屏蔽两芯电缆相连。如果预计会出现电磁干扰，其值超过适用于工业领域的 EN 61326-1 标准的检验值，则应使用屏蔽电缆。

在带有外壳和电缆螺纹接头的仪表上请使用带有圆形横截面的电缆。请使用适合电缆直径的电缆螺纹接头，以确保电缆螺纹接头 (IP 防护等级) 的密封作用。

采用 HART 多点运行模式时，我们建议您通常使用屏蔽电缆。

#### 电缆屏蔽和接地

如果需要屏蔽电缆，我们建议您将电缆屏蔽设在对地电位的两侧。在传感器中，电缆屏蔽必须直接与内部接地端子相连。外壳上的外部接地端子必须与接地电位低阻抗相连。



对于防爆设备，按照安装条例来接地。

对于电镀设备和阴极防腐保护设备，应考虑到存在极大的电位差。在两面进行屏蔽接地时，这会导致屏蔽电流超限。



#### 提示：

仪表中的金属部件 (过程接头、测量值记录仪、同心管接头等) 与外壳上的内部和外部地线端子导电极性相连。这一连接要么直接以金属式存在或在带有外部电子部件的仪表上通过特殊连接导线的屏蔽实现。

有关在仪表内部的电位连接情况请参见 "技术参数" 一章。

#### 电缆螺纹接头

#### 公制螺纹：

出厂前，在带有公制螺纹的仪表外壳上拧入了电缆螺纹接头。为在运输期间得到保护，给它塞入了塑料塞。



#### 提示：

必须在进行电气连接前去除该塞头。

#### NPT 螺纹：

对于带有自密封式 NPT 螺纹的仪表外壳，出厂时不得拧入电缆螺纹接头。因此，为在运输时起到保护作用，空余的电缆入口是用红色防尘护盖封闭的。

**提示:**

调试前, 您必须用经认证的电缆螺纹接头取代这些护盖或用合适的盲塞将孔口封闭。

在塑料外壳上, NPT 电缆螺纹接头或钢管必须在不上油脂的情况下拧入螺纹插件中。

所有外壳的最大拧紧扭矩参见“技术参数”一章。

## 5.2 连接

### 连接技术

通过外壳中的弹力端子建立供电装置与信号输出的连接。

通过外壳中的触销实现与显示和调整模块或与接口适配器之间的连接。

**信息:**

端子组可插接, 并可以从电子部件上拔下。为此用一把小型螺丝刀将端子组抬起并将之拉出。重新插入时必须能听到锁定声。

### 接线步骤

操作步骤如下:

1. 拧下外壳盖
2. 通过轻轻向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
3. 拧松电缆螺纹接头上的锁紧螺母并取出塞头
4. 去掉连接电缆上大约 10 cm (4 in) 的外皮, 去掉芯线末端大约 1 cm (0.4 in) 的绝缘
5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入仪表中

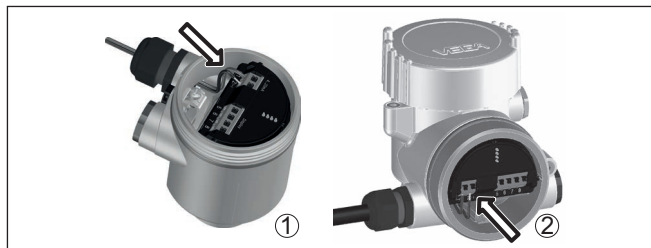


插图. 11: 接线步骤5和6

- 1 单腔式外壳
- 2 双腔式外壳

6. 按照接线图将芯线末端插入端子中

**提示:**

将固定芯线和带有芯线端套的柔性芯线直接插入端子孔中。对于不带芯线端套的柔性芯线, 应用一把小型螺丝刀将之压入上方的端子中, 这样, 端子孔便被打开。松开螺丝刀后, 端子重新闭合。

7. 可通过轻拉来检查导线在端子中的安置是否正确
8. 将屏蔽与内地线端子相连, 外地线端子与电位补偿相连
9. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母, 密封圈必须完全围住电缆
10. 重新装上可能存在的显示和调整模块

11. 拧上外壳盖

电气连接现已完成。

## 5.3 单腔式外壳



下图适用于非防爆型、防爆 (ia) 型和防爆 (d) 型。

电子部件腔和接线腔

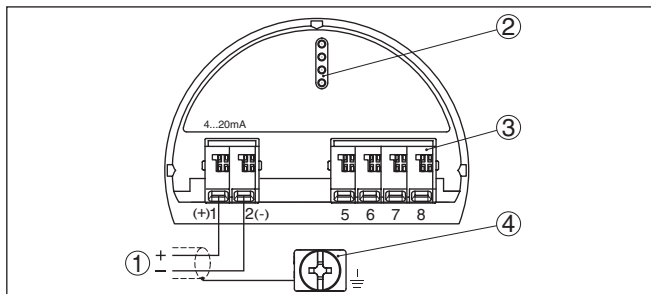


插图. 12: 单腔式外壳的电子部件和接线腔

- 1 电源, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元或从属传感器
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

## 5.4 双腔式外壳

以下诸图不仅适用于非防爆型, 也适用于本安防爆型 (Ex ia)。



电子部件腔

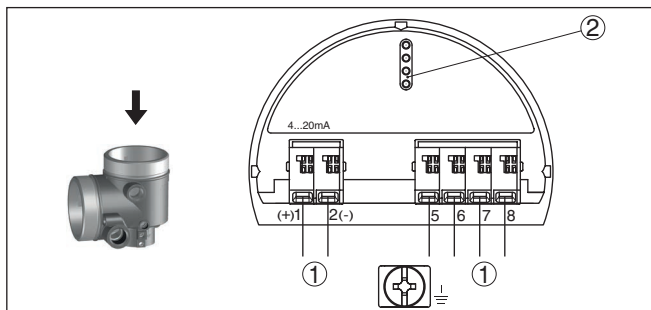


插图. 13: 双腔式外壳的电子部件腔

- 1 与接线腔的内部连接
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器

接线腔

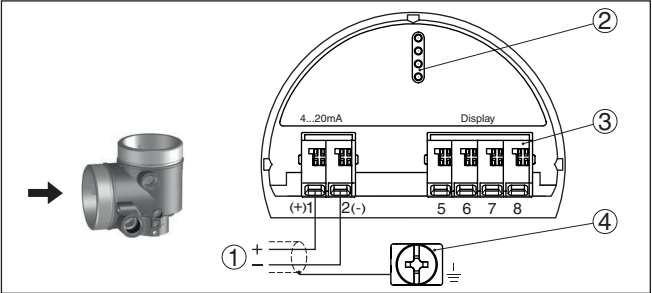


插图. 14: 双腔式外壳的接线腔

- 1 电源, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

**附加电子部件 - 额外的电流输出** 为能提供第二个测量值, 您可以使用附加电子部件 - 额外的电流输出口。两个电流输出都是无源的, 必须给它们供电。

**SIL** 额外的电流输出口 (II) 不能用于符合 SIL 的安全仪表系统中。

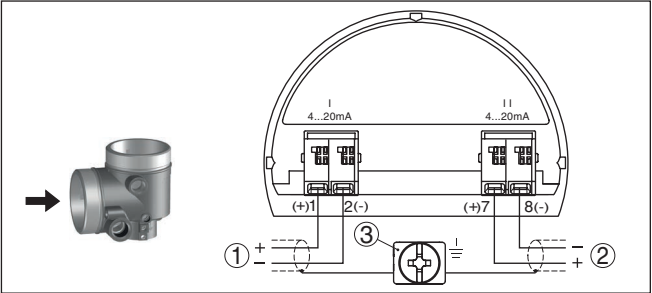


插图. 15: 两腔式壳体的接线腔, 附加电子部件 - 额外的电流输出口

- 1 电流输出 (I) - 传感器的供电装置和信号输出 (带 HART)
- 2 额外的电流输出 (II) - 供电和信号输出 (不带 HART)
- 3 用于连接电缆屏蔽的接地端子

**接线腔 - 无线模块 PLICSMO-BILE 81**

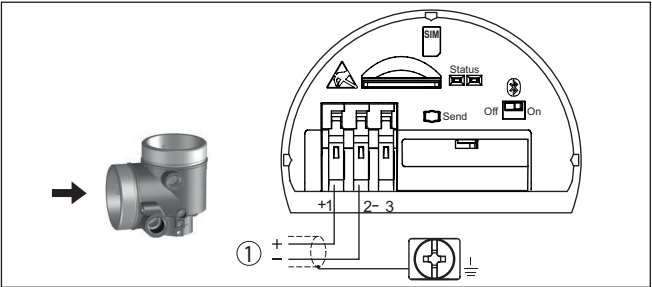


插图. 16: 接线腔 - 无线模块 PLICSMOBILE 81

- 1 电源

有关连接的详细信息参见使用说明书 "PLICSMOBILE".

## 5.5 防爆 (Ex d ia) 型双腔式壳体

### 电子部件腔

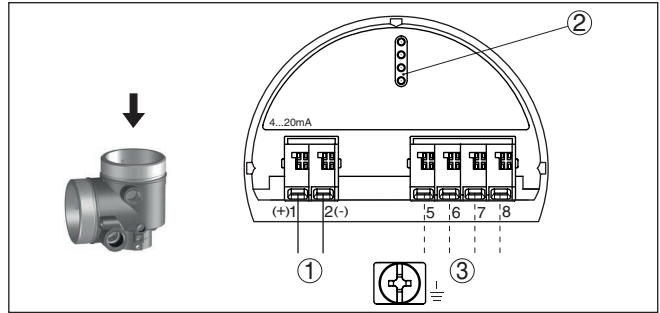


插图. 17: 防爆 (Ex d ia) 型双腔式外壳的电子部件腔

- 1 与接线腔的内部连接
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 与用于外部显示和调整单元 (选购件) 的连接器之间的内部联系



### 提示:

使用一台防爆 (Ex d ia) 型仪表时无法进行 HART 多点运行。

### 接线腔

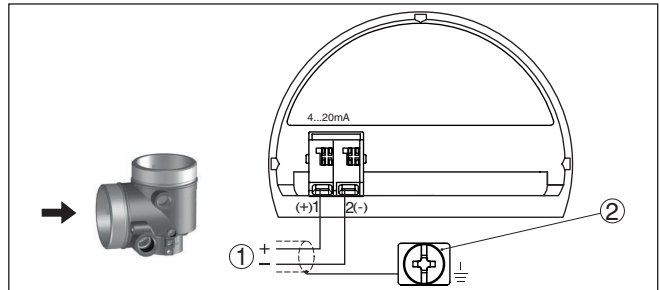


插图. 18: 防爆 (d ia) 型双腔式外壳的接线腔

- 1 电源, 信号输出
- 2 用于连接电缆屏蔽的接地端子

电子部件腔

5.6 带 VEGADIS 适配器的双腔式壳体

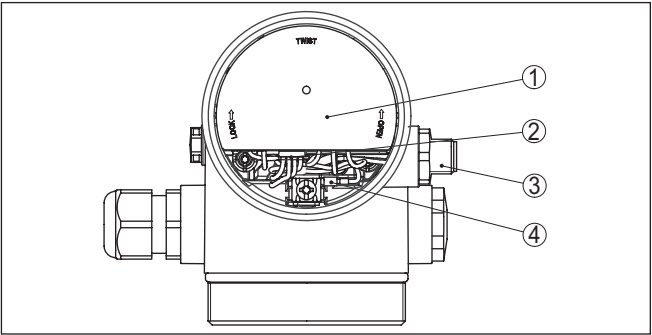


插图. 19: 目检带有与外部显示和调整单元相连接的 VEGADIS-Adapter 的电子部件腔

- 1 VEGADIS 连接器
- 2 内部插接连接
- 3 M12 x 1 插接器

插接器的占用情况

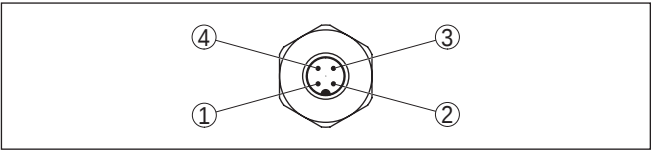


插图. 20: 察看 M12 x 1-接插器

- 1 Pin 1
- 2 Pin 2
- 3 Pin 3
- 4 Pin 4

| 触销    | 传感器中的连接电线的颜色 | 电子插件端子 |
|-------|--------------|--------|
| Pin 1 | 褐色           | 5      |
| Pin 2 | 白色           | 6      |
| Pin 3 | 蓝色           | 7      |
| Pin 4 | 黑色           | 8      |

## 5.7 IP66/IP68 (1 bar) 型的壳体

### 连接电缆的芯线分布

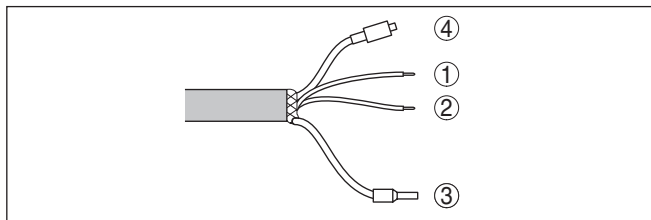


插图. 21: 连接电缆的芯线分布

- 1 棕色 (+): 用于供电或通往分析系统
- 2 蓝色 (-): 用于供电或通往分析系统
- 3 屏蔽
- 4 带过滤元件的通气毛细管

## 5.8 外部壳体

### 壳体底座的接线腔

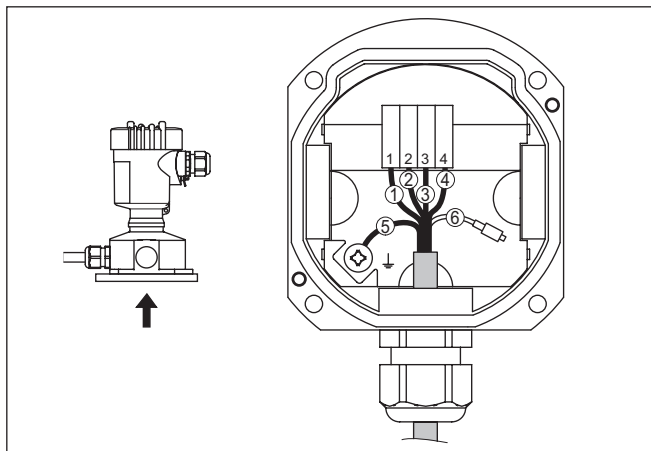


插图. 22: 壳体底座中过程组件的接口

- 1 黄色
- 2 白色
- 3 红色
- 4 黑色
- 5 屏蔽
- 6 压力补偿毛细管

## 用于供电的电子部件和接线腔

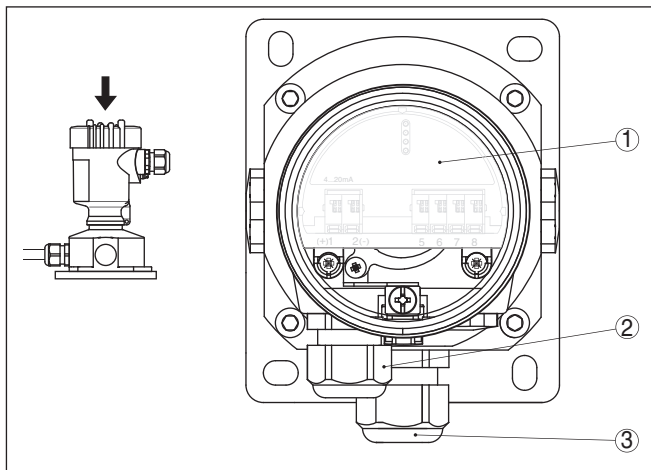


插图. 23: 电子部件腔和接线腔

- 1 电子插件
- 2 用于供电装置的电缆螺纹接头
- 3 用于测量值记录仪连接电缆的电缆螺纹接头

## 电子部件腔和接线腔

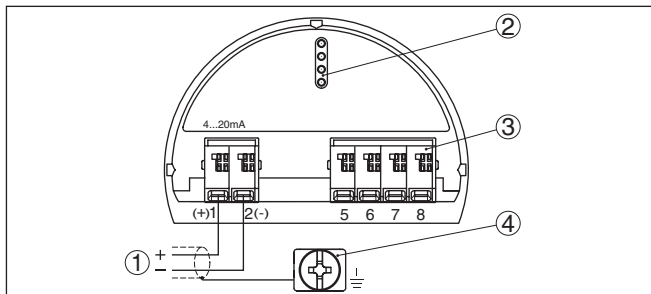


插图. 24: 单腔式外壳的电子部件和接线腔

- 1 电源, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元或从属传感器
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

附加电流输出口连接举例

5.9 连接举例

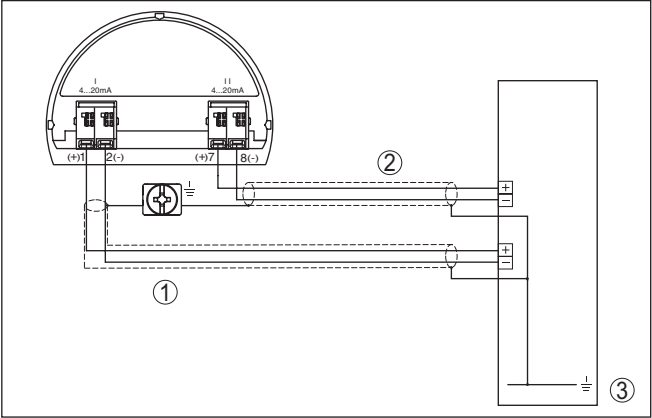


插图. 25: 附加电流输出口连接举例 VEGABAR 87

- 1 传感器的供电和信号电路
- 2 附加电流输出口的信号电路
- 3 输入卡 PLC

| 仪表         | 电流回路          | 输入卡 PLC        |
|------------|---------------|----------------|
| 端子1 (+) 无源 | 传感器的供电和信号电路   | 输入口 1 端子(+) 有源 |
| 端子2 (-) 无源 | 传感器的供电和信号电路   | 输入口 1 端子(-) 有源 |
| 端子7 (+) 无源 | 附加电流输出口的的信号电路 | 输入口 2 端子(+) 有源 |
| 端子8 (-) 无源 | 附加电流输出口的的信号电路 | 输入口 2 端子(-) 有源 |

5.10 启动阶段

将仪表与供电装置相连接后或在重新得电后，仪表会进行自测试：

- 电子部件的内部测试
- 在显示器或电脑上显示状态信息
- 输出信号跳到设定的干扰电流上

随后通过信号线路发送当前测量值。在该值中已经考虑了已经完成的设置，如出厂调整。

## 6 功能安全性 (SIL)

### 6.1 目的

#### 背景

在出现危险的故障时，工艺技术设备和机器可能会给人、环境和财产带来风险。设备营运商必须对此类故障的风险进行评估。应该与之相关地制定措施，通过避免故障、识别故障和掌控故障来降低风险。

#### 通过降低风险来获得设备的安全性

功能安全性是指至关设备安全性的部分，它取决于旨在降低风险的至关安全的部件的功能正确与否。因此，在一个这样的安全仪表系统 (SIS) 中使用的部件必须能够以定义的高概率来实现其合规的功能 (安全功能)。

#### 标准和安全等级

在国际标准 IEC 61508 和 61511 中对此类部件的安全要求做出了描述，它为仪表和设备及机器的安全性评估树立了统一和可比的标准，并有利于全球的法律可靠性。根据要求的风险降低程度可划分四个安全等级，从适用于较低风险的 SIL1 至适用于很高风险的 SIL4 (SIL = 安全完整性等级)。

### 6.2 SIL 认证

#### 特性和要求

在开发可应用在安全仪表系统中的仪表时，应特别注意避免系统故障以及识别和掌控偶然性故障。

从符合 IEC 61508 (第 2 版) 的功能安全性角度来看，以下是最重要的特性和要求：

- 至关安全的开关部件的内部监控
- 软件开发的进一步标准化
- 在出现故障时过渡到一个定义的安全状态
- 确定已定义的安全功能的故障概率
- 用不安全的操作环境可靠地设置参数
- 复检

#### 安全手册

通过功能安全手册 (Safety Manual) 来证明部件的 SIL 认证。这里汇集了一切至关安全的特性数据和信息，用户和规划人员在规划和运行安全仪表系统时需要它们。每个带有 SIL 认证证书的仪表都附有该文献资料，可以额外在我们的主页上通过搜索来调用它。

### 6.3 应用领域

比如可以将仪表用于在安全仪表系统 (SIS) 中按照 IEC 61508 和 IEC 61511 来测量液体的过程压力和静压液位，请遵守安全手册中的说明。

以下输入/输出允许用于此：

- 4 ... 20 mA 电流输出

### 6.4 参数调整安全方案

#### 用于进行调整和设置参数的辅具

允许使用以下辅助工具来更改安全功能的参数：

- 用于就地操作的集成显示和操作单元
- 适用于仪表的 DTM 连同操作软件，符合 FDT/DTM 标准，如 PACTware



#### 提示：

VEGABAR 87 的操作需要最新的 DTM Collection。只有在与仪表相连时 (在线模式) 才能改变至关安全的参数。

#### 可靠地更改参数

为能在参数调整时避免因操作环境不安全而导致出现可能的故障，应采用一种可以可靠地发现参数调整故障的验证方法。为此，必须对至关安全的参数在将其储存在仪表中之后进行验证。此外，为了防止不应该的或不允许的操作，在正常运行状态下禁止在仪表中对参数作任何更改。

**至关安全的参数**

为了防止无意间或擅自操作，必须对设置的参数进行保护，以防意外操作。出于这一原因，仪表以锁定状态供货。交货状态下的密码为 "0000"。

将带有专用参数的仪表交付时，会随附一份与基本设置值不同的数值表。

所以至关安全的参数都须在修改后得到验证。

为测量点设定参数后要进行记录。供货状态下至关安全的参数列表请参见 "将显示和调整模块投入使用" 一章中的 "其它设置 - 复位" 部分。额外还可以通过 PACTware/DTM 储存和打印至关安全的参数列表。

**开通操作**

每次更改参数均需通过一个密码来给仪表解锁 (参见 "更改参数，调试 - 禁止操作" 章节)。在 DTM 中通过一把打开或锁住的锁符号来表示仪表状态。

在供货状态下，密码为 **0000**。

**不安全的仪表状态****警告:**

如果开通了操作，必须将安全功能视为不安全。这一点有效至参数更改过程正常结束为止。必要时，必须采取其他措施，以维持安全功能。

**改变参数**

由操作员修改的所有参数都被自动临时储存，以供下一步对它们进行验证。

**验证参数/锁定操作**

调试后必须验证修改后的参数 (确认参数的正确性)。为此您必须首先输入仪表密码。此时操作被自动封锁。此后您可以对两个字符串进行比较。您必须验证这两个字符串的完全一致性。验证是为了审核字符的显示情况。

随后您确认仪表的系列号被正确接受。此验证用于审核仪表的通讯装置。

随后将列出所有更改了的参数，需要逐一得到确认。完成此过程后安全功能便重新得到保证。

**过程不完整****警告:**

如果没有完整和正确地完成参数的设置过程 (如因提前退出或停电)，则仪表依然处于开通，也即不安全的状态。

**仪表的复位****警告:**

复位到基础设置时，所有至关安全的参数也都被复位到出厂设置。因此，必须在此后检查或重新设置所有至关安全的参数。

## 7 用显示和调整模块进行调试

### 7.1 使用显示和调整模块

可以将显示和调整模块随时装入仪表中。在此，可以以 90° 的错位选择四个位置。

操作步骤如下：

1. 拧下外壳盖
2. 将显示和调整模块置于电子部件上所希望的位置，朝右转动至卡住
3. 拧紧带视窗的外壳罩盖

拆卸顺序与之相反。

显示和调整模块通过仪表得电，不需要其他连接。



插图. 26: 将显示和调整模块装入单腔式壳体的电子部件腔中

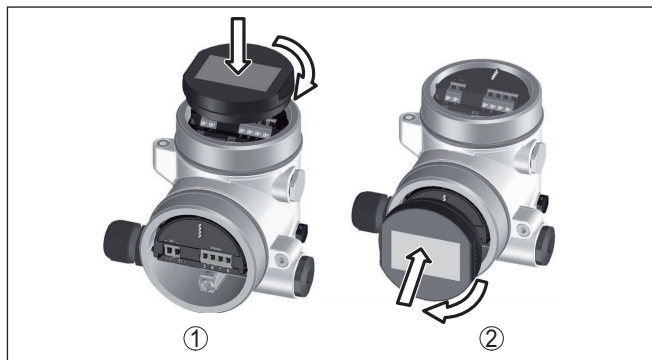


插图. 27: 将显示和调整模块装到双腔式壳体上

- 1 在电子部件腔中
- 2 在接线腔中



#### 提示:

如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值，需要带有视窗的加高的盖子。

## 7.2 操作系统

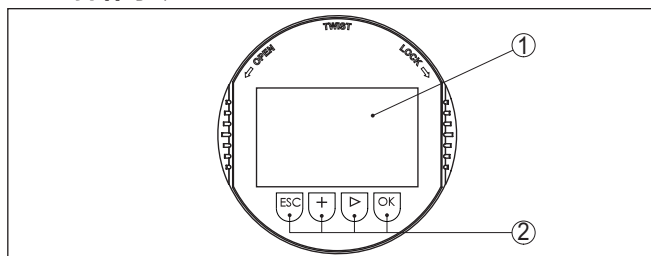


插图. 28: 显示和调整元件

- 1 液晶显示器
- 2 操作钮

### 按钮功能

- **[OK]按钮:**
  - 切换至菜单概览
  - 确认所选菜单
  - 编辑参数
  - 储存数值
- **[->]按钮:**
  - 更换测量值的显示
  - 选择列表中的条目
  - 选择菜单项
  - 选择编辑位置
- **[+]按钮:**
  - 改变参数值
- **[ESC]按钮:**
  - 退出输入
  - 跳回到上一级菜单中

### 操作系统

可以通过显示和调整模块的四个按钮来操作仪表。在 LC 显示器上会显示各个菜单项。各个按钮的功能请参见此前的显示。

### 操作系统 - 通过磁笔操作按钮

对于蓝牙型显示和调整模块，您可以选择用磁笔来操作仪表。磁笔透过封闭的在传感器壳体上带有视窗的盖板来操作显示和调整模块的四个按钮。

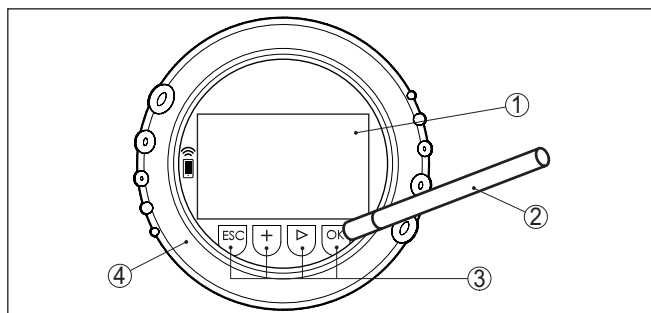


插图. 29: 显示和调整元件 - 拥有磁笔操作功能

- 1 液晶显示器
- 2 磁笔
- 3 操作钮
- 4 带有视窗的盖板

## 时间功能

按下一次 [ + ]- 和 [ - > ] 按钮时，编辑值或光标会改变一位。按住该按钮 1 s 以上时，会发生持续改变。

同时按下并按住 [ OK ]- 和 [ ESC ] 按钮长于 5 s 将跳回到基本菜单中。在此，菜单语言切换至 "英文"。

在上次按下按钮大约 60 分钟后，自动跳回到测量值显示。在此，尚未用 [ OK ] 确认的数值将丢失。

## 测量值显示窗口

 
### 7.3 测量值显示窗口

用按钮 [ - > ] 可以在三种不同的显示模式之间切换。

在第一个视图中将用大字显示所选的测量值。

在第二张视图中将显示所选的测量值以及一份相应的柱状图表。

在第三个视图中将显示所选的测量值以及第二个可选的数值，如温度值。



在首次调试仪表时，可以用按钮 "OK" 切换到选择菜单 "语言" 中。

## 选择语言

该菜单项用于为设置其他参数选择本国语言。



 
用按钮 [ - > ] 选择所要的语言，通过 "OK" 确认选择并切换至主菜单。

日后可以通过菜单项 "调试 - 显示器，菜单语言" 随时更改所作出的选择。

## 主菜单

### 7.4 参数调整

主菜单分成五个部分，其功能分别为：



**调试：** 比如设定测量点名称、用途、单位、安装位置校正、调整和信号输出、对操作的锁定/释放

**显示器：** 比如有关对语言、测量值显示和照明的设置

**诊断：** 比如有关仪表状态、极限值指示功能、模拟等信息

**其他设定：** 日期/钟点时间、复位、复制功能

**信息：** 仪表名称、硬件和软件版本、出厂校准日期、传感器特征



#### 提示：

为能最佳地调节测量情况，应先后选择在主菜单项 "调试" 中的各个子菜单项并赋予其正确的参数。请在此尽量遵守正确的顺序。

对子菜单项的描述如下。

## 操作过程

在经 SIL 认证的仪表中，始终要按照如下方式来修改参数：

- 开通操作
- 改变参数
- 封锁操作并验证修改后的参数

由此可以确保所有修改的参数都是有意修改的。

### 开通操作

仪表在锁定状态下交付。

为防止误操作或擅自操作，仪表的任何参数修改功能都在正常的运行状态下被封锁。

您必须在每次修改参数前输入仪表的密码。密码在供货状态下为 "0000"。

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PIN</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-size: 24px;">0000</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>0</span> <span>9999</span> </div> | <b>Adjustment</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Released</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">Verify &amp; Lock?</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 改变参数

相关说明参见各参数下。

### 封锁操作并验证修改后的参数

相关说明参见参数 "调试 - 锁定操作" 下。

## 7.4.1 调试

在菜单项 "传感器标记" 中编辑 12 位的测量点标记。

由此可以给传感器指定一个明确的名称，比如可以是一个测量点的名称或储罐或介质的名称。在一些大型设备的数字系统或文档中，为能更加精确地识别每个测量点，必须给它们分别输入一个唯一的名称。

储备的字符包括：

- 字母 A ... Z
- 数字 0 ... 9
- 特殊字符 +, -, /, -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Setup</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Measurement loop name</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Application</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Units</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sensor mounting correction</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Adjustment</div> | <b>Measurement loop name</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">Sensor</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 测量点名称

### 应用

请在本菜单项中启用/停用用于测量电子差压的从机并选择应用。

VEGABAR 87 适用于过程压力和物位测量。供货状态下设置的是 "物位"。可在本操作菜单中进行切换。

如果您**没有**连接任何从机，请通过 "停用" 来确认它。

因此，根据所选的应用，在以下操作步骤中，各子章节很重要，您在那里可以找到各个操作步骤。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Setup</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Measurement loop name</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Application</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Units</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sensor mounting correction</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Adjustment</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">电子差压从机<br/>已经遭到禁用</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">物位</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Second Device for e1. differential pressure</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <span>Disable</span> <span><input checked="" type="checkbox"/> Enable</span> </div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

请通过相应的按钮输入所希望的参数，并用[OK]来储存输入值，然后用[ESC]和[->]进入下一个菜单项。

### 单位

在本菜单项中确定仪表的调整单位。所作的选择确定了在菜单项 "最小调整 (零位)" 和 "最大调整 (满程)" 中显示的单位。

### 调整单位：

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Units of measurement</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">m</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Temperature unit</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">°C</div> | <b>Units of measurement</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mbar</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> bar</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pa</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">kPa</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MPa</div> | <b>Units of measurement</b><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">psi</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">mmH2O</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input checked="" type="checkbox"/> inHg</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">inH2O</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">inHg</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

如果要在一个高度单位下调整物位，则以后在调整时需要额外输入介质的密度。

额外将确定仪表的温度单位。所作出的选择决定了在菜单项“温度极限值”和“在数字式输出信号变量”中所显示的单位。

#### 温度单位:

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Units of measurement | Temperature unit                       |
| m                    | <input checked="" type="checkbox"/> °C |
| Temperature unit     | <input type="checkbox"/> K             |
| °C                   | <input type="checkbox"/> °F            |

请通过相应的按钮输入所希望的参数，并用[OK]来储存输入值，然后用[ESC]和[->]进入下一个菜单项。

### 位置修正

仪表的安装位置可以改变测量值(偏移)，尤其是在使用化学密封系统的情况下。通过位置修正来补偿此偏移。偏移量可以手动输入。对于相对压力测量元件，电流测量值也可以用作偏移量。

|                                                                                             |                                                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Setup<br>Application<br>Units<br><b>Sensor mounting correction</b><br>Adjustment<br>Damping | Sensor mounting correction<br><br>Offset<br>=<br><b>-0.0003 bar</b><br>0.0001 bar | Sensor mounting correction<br>Auto.correction<br>Edit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|



#### 提示:

自动接受当前测量值时，测量值不得被介质上的盖或某种静压歪曲。

在进行手动位置修正时，可以由用户来确定偏移值，在此请选择“编辑”功能并输入所希望的值。

请用[OK]储存您的输入并用[ESC]和[->]进入下一个菜单项。

位置修正结束后，当前的测量值被修正为0。前面带相反的符号的修正值作为偏移值显示在显示器中。

可以任意经常地重复位置修正过程。但如果修正值的总和超过额定测量范围的-50 ... +100 %，便无法再进行位置修正。

### 参数更改举例

无论在菜单项“应用”下选择的是哪个过程变量，VEGABAR 87 始终只测量一个压力。为能正确输出所选的过程变量，必须给输出信号的0 % 和 100 % 做出指定(调整)。

调整时要输入容器在满载和空载时的压力，如用于物位，见下例：

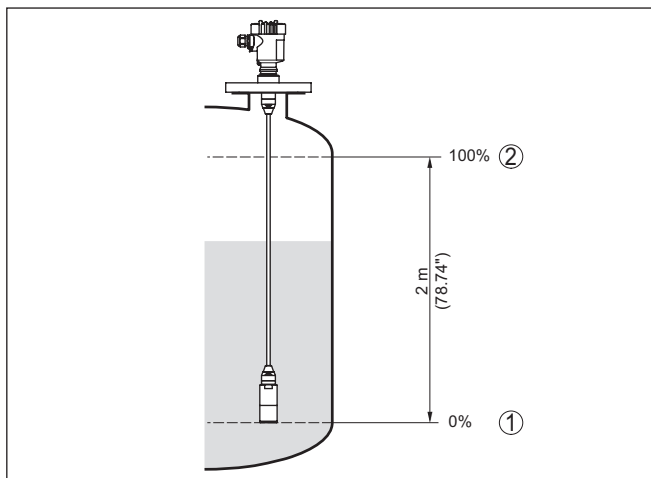


插图. 30: 物位测量时最小/最大调整的参数更改举例

- 1 最小物位 = 0 % 相当于 0.0 mbar
- 2 最大物位 = 100 % 相当于 196.2 mbar

如果这些数值未知, 也可以用比如 10 % 和 90 % 时的物位进行调整。根据这些输入值来计算本身的充填高度。

在进行调整时, 当前物位不起作用。最大/最小调整始终可以不带介质进行。因此, 无需事先安装仪表就可以完成这一设置。




#### 提示:

 如果超过了设定范围, 便不再接受输入值。可以用 [ESC] 来退出编辑或将值修正到处于设定范围之内。

### 物位的最小调整值

操作步骤如下:

1. 用 [->] 选择菜单项 "调试" 并用 [OK] 加以确认。现在用 [->] 来选择菜单项 "调整", 然后选择 **最小调整** 并用 [OK] 加以确认。




2. 用 [OK] 来编辑百分比值, 并用 [->] 将鼠标置于所希望之处。
  3. 用 [+] 来设定所希望的百分比值(如 10 %), 并用 [OK] 加以储存。鼠标现在跳到压力值上。
  4. 为最小物位输入相应的压力值(如 0 mbar)。
  5. 用 [OK] 储存设置值, 并用 [ESC] 和 [->] 切换到最大调整。
- 由此, 最小调整告结束。

用充填料进行调整时, 请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

### 物位的最大调整值

 操作步骤如下:

1. 用 [->] 选择菜单项 "最大调整", 并用 [OK] 加以确认。



2. 用 [OK] 来编辑百分比值，并用 [->] 将鼠标置于所希望之处。
3. 用 [+] 来设定所希望的百分比值(如 90 %)，并用 [OK] 加以储存。鼠标现在跳到压力值上。
4. 根据百分比值来输入满载容器的压力值 (如 900 mbar)。
5. 用 [OK] 来储存设置值

由此，最大值调整过程告终。

用充填料进行调整时，请输入下面的在显示器中显示的当前测量值。

## 衰减

为抑制因过程造成的测量值波动，请在此菜单项中设定一个在 0 ... 999 s 之间的衰减值。步长为0.1秒。

 
设置的积分时间对于物位和过程压力测量以及所有电子差压测量应用都是有效的。



出厂预设的衰减值为 1 s。

## 线性化

对于容器容量不与物位高度一起线性升高的所有容器，如卧式圆形槽罐或球形槽罐，当希望显示或输出容量时，都需要进行线性化。会为这些容器保存相应的线性化曲线。它们给出了物位高度的百分比值与容器容量之比。线性化适用于测量值的显示和电流输出。



对于流量测量和“线性”选择，显示和输出（百分比/电流）与“压差”呈线性关系，由此比如可以给流量计算机提供。

在测量流量和选择“求方根”时，显示和输出（百分比值/电流）与“流量”呈线性化关系。<sup>1)</sup>

对于双向流量，也可以存在负压差。这已经在菜单项“流量最小调整”中得到兼顾。



### 小心:

将各相应的传感器作为符合水资源法规的溢流保护的一部分使用时，应注意以下规定：

如果选择了线性化曲线，则不再强制性要求测量信号与装料高度成线性比例，这一点尤其在在极限信号传感器上设置开关点时需要得到用户的兼顾。

## 电流输出口

您在菜单项“电流输出”中给定电流输出的特性。

对于集成有额外的电流输出口的仪表，将为每个电流输出口单独设定特性。以下描述适用于两个电流输出口。



额外电流输出口不能作为安全仪表应用 (SIL) 意义上的输出口使用。

<sup>1)</sup> 假设该仪表处于近乎恒定的温度和静压下，并通过辐射特性曲线将压差转换为流量。

**电流输出(模式)**

您在菜单项“电流输出模式”中给定输出特性曲线和在发生故障时电流输出的表现。

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Current output                                  | Current output mode<br>Output characteristic |
| Current output node<br>Current output min./max. | 4 ... 20 mA                                  |
|                                                 | Failure mode<br><= 3.6 mA                    |

出厂预设的输出曲线是 4 ... 20 mA，故障模式 < 3.6 mA。

**电流输出(最小/最大)**

您在菜单项“最小/最大电流输出”中确定工作时的电流输出表现。

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Current output                                  | Current output min./max. |
| Current output node<br>Current output min./max. | Min. current<br>3.8 mA   |
|                                                 | Max. current<br>20.5 mA  |

出厂时的预设值为最小电流 3.8 mA 和最大电流 20.5 mA。

**封锁操作****SIL**

用该菜单项来保护传感器参数，以避免发生不应该的或无意的更改。

为能在不够安全的操作环境下更改参数时避免出错，将采用验证方法，该方法可以助您可靠地发现更改参数时出现的错误。为此，在将参数储存在仪表之中，必须对至关安全的参数进行验证。

为防止在正常运行状态下的意外或擅自操作，额外对仪表进行封锁，以避免任何对参数的更改。

**1. 输入 PIN**

|                                                       |                                          |                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| Setup<br>Damping<br>Current output<br>Lock adjustment | Adjustment<br>Released<br>Verify & Lock? | PIN<br>0000<br>0 9999 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|

仪表以锁定状态交付。交付状态时 PIN 为“0000”。

**2. 比较字符串**

您此后必须比较字符串。这一操作用于审核字符的显示情况。

请确认两个字符序列是否一致。验证文为德文，所有其他菜单语言为英文。

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zeichenfolgenvergleich<br>Gerät:<br>1.23+4.56-789.0<br>Vorgabe:<br>1.23+4.56-789.0<br>Zeichenfolge identisch? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. 确认系列号**

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Seriennummer<br>25153576<br>Seriennummer korrekt? |
|---------------------------------------------------|

随后您确认仪表的系列号被正确接受。此验证用于检验仪表的通信情况。

**4. 验证参数**

所以至关安全的参数都须在修改后得到验证：

- SIL 参数 1：零位调整
- SIL 参数 2：从机启动/关闭
- 非 SIL 参数 1：显示测量值
- 非 SIL 参数 2：显示值 1，应用单位
- 非 SIL 参数 3：菜单语言
- 非 SIL 参数 4：照明

前后确认修改过的数值。

|                                               |                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIL-Parameter<br>1 von 2<br><br>Parameter OK? | Nicht-SIL-Parameter<br>1 von 4<br><br>Parameter OK? | Acknowledgement<br>Are number and values<br>of the modified<br>parameters correct?<br>OK? |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

当所述的参数更改过程完整和正确无误地完成，仪表被锁定且处于运行就绪状态。

Bedienung

**Gesperrt**

Freigegeben?

**SIL**

否则，仪表保持处于开通状态，也即不安全的状态。



**信息:**

只要 VEGABAR 87 得电，则显示和调整模块便保持在目前设置的调整菜单中。不会发生自动的、受时间控制的跳回到测量值显示的情况。

**7.4.2 显示器**

借助本菜单项您可以设定所希望的本国语言。

|                                                                                                     |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Display<br>Menu language<br>Indication value 1<br>Indication value 2<br>Display format<br>Backlight | Menu language<br>Deutsch<br>✓ English<br>Français<br>Español<br>Русский |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

有以下语种：

- 德语
- 英语
- 法语
- 西班牙语
- 俄语
- 意大利语
- 荷兰语
- 葡萄牙语
- 日文
- 中文
- 波兰语
- 捷克语
- 土耳其语

在 VEGABAR 87 的交付状态下，传感器的设置使用的是英语

**显示值 1 和 2**

在该菜单项中您决定在显示器上显示哪个测量值。

|                                                                                                     |                                      |                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display<br>Menu language<br>Indication value 1<br>Indication value 2<br>Display format<br>Backlight | Indication value 1<br>Linear percent | Indication value 1<br>Scaled<br>Current output<br>✓ Linear percent<br>Measuring cell temp.<br>Electronics temperature |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

供货状态下给显示值设置的是“线性化百分比值”。

**显示格式 1 和 2**

 
在该菜单项中您决定，测量值应在显示器上显示到小数点后几位数。

|                                                                                                     |                                                        |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Display<br>Menu language<br>Indication value 1<br>Indication value 2<br>Display format<br>Backlight | Display format<br>Display format 1<br>Display format 2 | Display format 1<br>✓ Automatically<br>#<br>##<br>###<br>#### |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

供货状态下给显示格式设置的是"自动式"。

## 照明

显示和调整模块拥有显示器背景照明。在此菜单项下您启动照明。所需的工作电压的大小参见"技术参数"一章。




在供货状态下，照明处于接通状态。

## 7.4.3 诊断
 
### 仪表状态

仪表状态显示在此菜单项中。




出现故障时，会显示故障代码如 F017、故障说明如"调整范围太小"以及一个四位数的维修服务所需的数字。带有说明的故障代码、故障原因以及排除方法参见"资产管理"一章。

### 压力极限值

 各个最小和最大测量值将被存入传感器中，这两个数值在菜单项"拖拽指示器压力峰值"中得到显示。


在另一个窗口中，您可以单独重置极限值。



### 拖拽指示器温度


在传感器中分别储存了测量元件和电子部件温度的最小和最大测量值。在菜单项"温度极限值"中将显示这两个值。

 在另一个窗口中，您可以单独重置这两个极限值。



### 模拟

在此菜单项中您可通过电流输出模拟测量值。由此可以通过下游显示器或控制系统的输入卡等来测试信号路径。

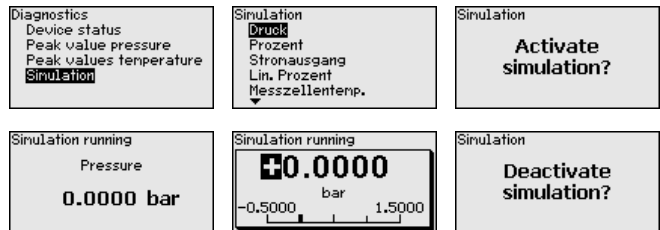

请选择所希望的模拟变量并设定所希望的数字值。

要禁用模拟功能时，请按下 [ESC] 键并用 [OK] 键确认"禁用模拟功能"这一信息。



**小心:**  
在进行模拟期间，被模拟的值作为4 ... 20 mA电流值和作为数字HART信号输出。

 


**信息:**  
该传感器在 60 分钟后自动结束模拟功能，而无需人工取消。

7.4.4 其它设置

日期/钟点时间

在本菜单项中设定传感器的内部钟。没有夏时制/冬时制的转换。



复位

复位时，被使用者设置的特定参数被复位。



以下复位功能供使用：

**供货状态：**从工厂供货之际重启参数的设置值及订单专用的设置值。可自由编程的线性化曲线和测量值储存器被删除。

**基本设置值：**将参数的设置值及专用参数复位到各仪表的默认值。已编程的线性化曲线以及测量值储存器被删除。

复制传感器设置值

利用此功能可以复制仪表设置值。以下功能可供使用：

- **从传感器读取：**从传感器中读取数据并将之存入显示和调整模块中
- **写入传感器：**将来自显示和调整模块的数据存回到传感器中

将在此储存显示和调整模块的以下数据或设置：

- 菜单“调试”和“显示器”的所有数据
- 在菜单“其他设置值”中的菜单项“复位，日期/钟点时间”
- 可自由编程的线性化曲线



 
复制的数据被永久存入显示和调整模块中的 EEPROM 储存器中，即便停电也得以保留。它们从那里被写入一台或多台仪表中，或为预防在可能更换电子部件时数据丢失而被保存。



**提示:**  
在将数据存入仪表之前，保险起见，要检查数据是否与仪表相匹配。在此将显示源数据的仪表类型和目标仪表。如果数据不匹配，将发出故障信息或功能被锁定。开通后才能进行储存。


赋值(1)

您在菜单项“赋值(1)”中定义赋值变量以及在显示器上显示的物位值的赋值单位，如容积：升(L)。



## 赋值(2)

 您在菜单项“赋值 (2)”中定义显示器上显示的赋值格式，并为 0 % 和 100 % 定义赋予的物位测量值。



## 电流输出口

您在菜单项“电流输出”中给定电流输出的特性。

对于集成有额外的电流输出口的仪表，将为每个电流输出口单独设定特性。以下描述适用于两个电流输出口。

**SIL**

 
额外电流输出口不能作为安全仪表应用 (SIL) 意义上的输出口使用。

## 电流输出 1 和 2 (变量)

您在菜单项“电流输出变量”中给定电流输出针对的是哪个测量变量。

**SIL**

对于带有 SIL 认证证书的仪表，选择局限于百分比数。




## HART 模式

已将传感器预设为 HART 运行模式“模拟电流输出”

**SIL**

 在拥有 SIL 认证的仪表上不能改变这一参数。




出厂设置的是“模拟电流输出”和地址 00。

## 专用参数

 您可以通过本菜单项进入一个受保护的区域，以便输入专用参数。在少数情况下，为能让传感器适应特殊需要，可以改变个别参数。


请只在与我们的服务人员协商后才更改对专用参数的设置。



## 7.4.5 信息


### 仪表名称

 您可以在此菜单项中读取仪表名称和仪表系列号：




### 仪表版本

 在此菜单项中将显示传感器的硬件和软件版本。




出厂校准日期

 在此菜单中，传感器的厂方校准日期以及传感器参数的最后一次更改日期将通过显示和调整模块或通过电脑加以显示。



仪表特征

 在此菜单中将显示传感器的特征情况，如认证证书、过程接头、密封件、量程、电子部件、外壳和其他。



7.5 菜单概览

下表显示仪表的操作菜单。视仪表的选型或用途，不是所有菜单项都可用，或被以不同方式占用。

**SIL** 在根据 IEC 61508 (Edition 2) SIL 的功能安全性的意义上的至关安全的菜单项是用 "SIL" 来标记的。

调试

| 菜单项         | 参数                               | 默认值                                                |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 测量点名称       | 19 个字母数字字符/特殊字符                  | 仪表                                                 |
| 应用 (SIL)    | 应用                               | 物位                                                 |
|             | 从属传感器，用于电子压差                     | 已停用                                                |
| 单位          | 调整单位 (m, bar, Pa, psi ... 自定义)   | mbar (当额定量程 ≤ 400 mbar 时)<br>bar (当额定量程 ≥ 1 bar 时) |
|             | 温度单位 (°C, °F)                    | °C                                                 |
| 位置修正器 (SIL) |                                  | 0.00 bar                                           |
| 调整 (SIL)    | 零 / 最小调整                         | 0.00 bar<br>0.00 %                                 |
|             | 量程最大值 / 最大值调整                    | 额定量程，以 bar 为单位<br>100.00 %                         |
| 阻尼 (SIL)    | 积分时间                             | 1 s                                                |
| 线性化         | 线性化，卧式圆形储罐，... 自定义               | 线性                                                 |
| 电流输出 (SIL)  | 电流输出模式                           |                                                    |
|             | 输出特性曲线: 4 ... 20 mA, 20 ... 4 mA | 4 ... 20 mA                                        |
|             | 故障模式: ≤ 3.6 mA, ≥ 20 mA, 最后的测量值  | ≤ 3.6 mA                                           |
|             | 电流输出 - 最小 / 最大                   |                                                    |
|             | 最小电流: 3.8 mA, 4 mA               | 3.8 mA                                             |
| 锁定操作 (SIL)  | 最大电流: 20 mA, 20.5 mA             | 20.5 mA                                            |
|             | 已封锁，放行                           | 最后的设定                                              |

45046-ZH-250516

### 显示器

| 菜单项   | 默认值                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 菜单语言  | 选中的语言                                                                            |
| 显示值 1 | 压力                                                                               |
| 显示值 2 | 陶瓷测量Keramische Messzelle: Messzellentemperatur in °C<br>金属测量元件: 电子部件温度, 以 °C 为单位 |
| 显示格式  | 小数点后位数 自动                                                                        |
| 照明    | 已接通                                                                              |

### 诊断

| 菜单项     | 参数  | 默认值            |
|---------|-----|----------------|
| 仪表状态    |     | 无复位            |
| 极限值指示功能 | 压力  | 当前压力测量值        |
| 温度极限值   | 温度  | 当前的测量元件和电子部件温度 |
| 模拟      | 测量值 | 压力             |
|         | 模拟  | 未激活            |
| 复检      |     | 无复位            |

### 其它设置

| 菜单项        | 参数            | 默认值                                       |
|------------|---------------|-------------------------------------------|
| 日期/钟点时间    |               | 无复位                                       |
| 复位         | 交付状态, 基本设置    | 无复位                                       |
| 复制传感器设置值   | 读取传感器, 写入传感器  | 无复位                                       |
| 赋值         | 赋值变量          | 容量, 以 l 为单位                               |
|            | 赋值格式          | 0 % 相当于 0 l<br>100 % 相当于 0 l<br>无小数点后面的位数 |
| 电流输出 (SIL) | 电流输出 - 变量     | 物位线性化百分比值                                 |
|            | 电流输出 - 调整     | 0 ... 100 % 相当于 4 ... 20 mA               |
| 电流输出端 2    | 电流输出 - 变量     | 测量元件温度                                    |
|            | 电流输出 - 调整     | 0 ... 100 % 相当于 4 ... 20 mA               |
| HART 模式    | HART 地址, 电流输出 | 地址00, 模拟电流输出                              |
| 专用参数(SIL)  | 服务登录          | 无复位                                       |

### 信息

| 菜单项  | 参数         |
|------|------------|
| 仪表名称 | VEGABAR 87 |
| 仪表版本 | 硬件和软件版本    |

| 菜单项    | 参数     |
|--------|--------|
| 出厂校准日期 | 日期     |
| 仪表特征   | 订单专有特征 |

7.6 保存调整好的参数

- 记录在纸上

建议记录设置的参数，如在本说明书中并加以存档。这样，它们就可供多次使用或为维修服务时所用。
- 显示和调整模块

如果给仪表配备了一个显示和调整模块，便可以将参数存入其中。操作步骤请参见菜单项 "复制仪表的设置值"

## 8 用 PACTware 进行调试

### 8.1 连接电脑

通过接口适配器直接与仪表相连

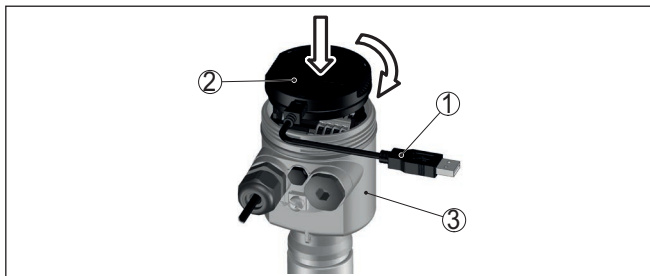


插图. 31: 通过接口适配器将电脑直接与仪表相连

- 1 从 USB 电缆到电脑
- 2 接口适配器 VEGACONNECT
- 3 仪表

通过接口适配器和 HART

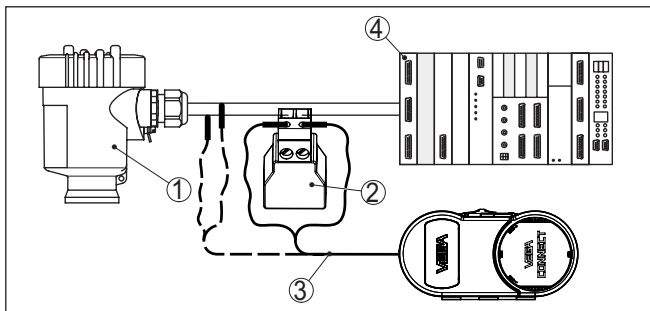


插图. 32: 通过 HART 将电脑与信号线路相连

- 1 仪表
- 2 HART 电阻 250  $\Omega$  (视分析数据可选)
- 3 带有 2 mm 插销和端子的连接电缆
- 4 分析系统 / 可编程控制器 / 供电装置



#### 提示:

对于带有集成的 HART 电阻 (约 250  $\Omega$  的内电阻) 的供电装置, 无需附加的外部电阻。这也适用于 VEGA 仪表如 VEGAMET 381 和 VEGAMET 391。市场上常见的防爆电源隔离器也大多配备有足够大的限流电阻。在这些情形下, 接口适配器与 4 ... 20 mA 线路并联 (在上图中用虚线显示)。

### 8.2 参数调整

前提条件

为能通过一台 Windows 电脑更改仪表的参数, 需要符合 FDT 标准的设置软件 PACTware 和一个合适的仪表驱动器 (DTM)。各现行的 PACTware 版本以及所有可用的 DTM 都收集在 DTM 系列中。此外, 还可以按照 FDT 标准将 DTM 纳入其它框架应用中。



#### 提示:

为能确保得到所有仪表功能的支持, 您始终应使用最新的 DTM 系列。此外, 描述的各项功能并非都包含在旧的固件版本中。您可以从我们的网站上下载最新的仪表软件。互联网站中还有关于升级截止日期的说明。

进一步的调试请参见“DTM 系列/PACTware”使用说明书，该说明书随附在每个 DTM 系列中，也可以通过互联网站下载。进一步的描述可以在 PACTware 和 DTM 的在线帮助中找到。

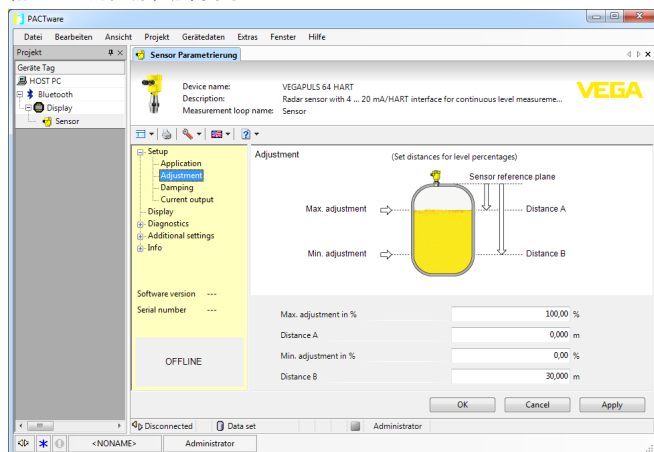


插图. 33: DTM 视图举例

### 8.3 保存调整好的参数

我们建议通过 PACTware 来记录或储存设置的和更改了的参数。这样以后就可以反复使用，包括为维修服务目的。

### 8.4 Field Communicator 375, 475

给仪表配备了仪表描述，作为 EDD，供在利用现场通讯器 375 或 475 更改参数时使用。

要将 EDD 纳入 Field Communicator 375 或 475 中时需要由制造商提供的软件 "Easy Upgrade Utility"。该软件通过互联网更新，新的 EDD 在得到制造商放行后被自动收入到该软件的仪表目录中。您随后可以将之传输到一个 Field Communicator 中。

在 HART 通信中，Universal Commands (通用命令) 以及部分 Common Practice Commands (普通应用命令) 得到支持。

## 9 诊断、资产管理与服务

### 9.1 维护

#### 维护

正确使用时，在正常运行时无须特别维护。

在某些应用中，附着在隔膜上的介质黏附物会影响测量结果。因此，请根据传感器和应用情况来采取预防措施，以避免出现严重的黏附，尤其是硬化现象。

#### 复检

为能识别可能隐藏的且危险的错误，必须以适当的时间间隔通过复检来检查仪表的功能安全性。

**SIL**

在功能测试期间，必须将安全功能视为不安全。请注意，功能测试对后置仪表有影响。

如果某一测试结果不理想，必须停止整个测量系统的运行，并采取其他措施以将过程保持在安全状态下。

有关复检的详细信息请参见安全手册 (SIL)。

### 9.2 诊断存储器

本仪表有多个存储器供用于诊断。在停电时数据也会得以保留。

#### 测量值存储器

传感器的一个环形存储器可储存多达 100,000 个测量值。每一条记载都含有日期/钟点时间以及各相应的测量值。

根据仪表型式，可以储存的数值比如是：

- 物位
- 过程压力
- 压差
- 静压
- 百分比值
- 赋予的值
- 电流输出口
- 线性百分比值
- 测量元件温度
- 电子部件温度

供货时已经激活了测量值存储器并每隔 10 s 储存一次压力值和测量元件温度，存在电子压差时还将储存静态压力值。

所希望的数值以及记录条件都由一台带有 PACTware/DTM 的电脑或带有 EDD 的控制系统来确定。通过这一途径来读取或复位数据。

#### 事件存储器

利用时间戳可以在仪表中自动并不可删除地储存最多 500 个事件。每一条记载都含有日期/钟点时间、事件类型、事件描述和数值。

事件类型有如：

- 一个参数的更改
- 启动和关闭时间点
- 状态信息 (根据 NE 107)
- 故障消息 (根据 NE 107)

通过带有 PACTware/DTM 的电脑或带有 EDD 的控制系统来读取数据。

### 9.3 资产管理功能

本仪表拥有符合 NE 107 和 VDI/VDE 2650 标准的自监控和诊断功能。对于在后面的表格中列出的状态信息，可以在菜单项“诊断”下通过显示和调整模块、PACTware/DTM 和 EDD 看到详细的故障信息。

#### 状态信息

状态信息分为以下几类：

- 故障
- 功能检查
- 超出规格要求
- 维护需求

并通过图标明示：

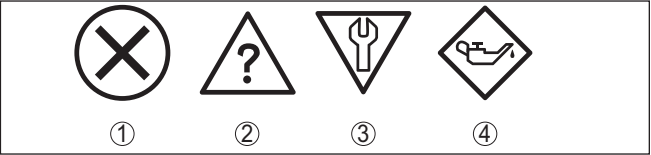


插图. 34: 状态信息的图标

- 1 故障 (Failure) - 红色
- 2 超出规格要求 (Out of specification) - 黄色
- 3 功能检查 (Function check) - 橙色
- 4 维护需要 (Maintenance) - 蓝色

**故障 (Failure):**

因发现仪表中存在功能故障，故仪表发出故障信息。  
此状态信息始终处于激活状态。使用者不得将之取消。

**功能检查 (Function check):**

正在仪表上作业，测量值暂时无效 (例如在模拟期间)。  
本状态信息可以用默认启用。使用者可以通过 PACTware/DTM 或 EDD 将它禁用。

**超出规格要求 (Out of specification):**

测量值不确定，因为超出了仪表规格 (例如电子部件温度)。  
本状态信息可以用默认禁用。使用者无法通过 PACTware/DTM 或 EDD 将它激活。

**维护需要 (Maintenance):**

受外部影响，仪表功能受限。测量受到影响，测量值还有效。为仪表安排维护日期，因为仪表可能会在短期内发生故障而中断 (如因附着物的影响)。  
本状态信息可以用默认启用。使用者可以通过 PACTware/DTM 或 EDD 将它禁用。

**Failure**

| 密码或代码<br>文字信息        | 原因                    | 处理方法                                    | DevSpec<br>State in CMD 48      |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| F013<br>无有效测量值       | 过压或负压<br>测量元件失灵了      | 更换测量元件<br>将仪表寄去维修                       | Byte 5, Bit 0 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F017<br>调整范围太小       | 调整设置超出规格              | 根据极限值来更改调整值                             | Byte 5, Bit 1 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F025<br>线性化表格错误      | 牵引点并非始终呈上升趋势，如数值对不合逻辑 | 检查线性化表格<br>删除/重新设置表格                    | Byte 5, Bit 2 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F036<br>没有可以运行的传感器软件 | 软件升级失败或退出             | 重新升级软件<br>检查电子部件选型<br>更换电子部件<br>将仪表寄去维修 | Byte 5, Bit 3 - 来自 Byte 0 ... 5 |

45046-ZH-250516

| 密码或代码<br>文字信息     | 原因                                                                     | 处理方法                            | DevSpec<br>State in CMD 48      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| F040<br>电子部件错误    | 硬件损坏                                                                   | 更换电子部件<br>将仪表寄去维修               | Byte 5, Bit 4 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F041<br>通讯故障      | 与传感器电子部件无连接                                                            | 检查传感器电子部件和主电子部件之间的连接(针对独立的版本)   | -                               |
| F042<br>从属传感器通信故障 | 未连接从属传感器                                                               | 检查主传感器和从属传感器之间的连接               | -                               |
| F080<br>一般性软件错误   | 一般性软件错误                                                                | 短暂切断工作电压                        | Byte 5, Bit 5 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F105<br>测量值被计算    | 仪表尚处于启动阶段, 还无法监测测量值                                                    | 等待启动阶段结束                        | Byte 5, Bit 6 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F125<br>电子部件温度超限  | 电子部件温度不在指定区域                                                           | 检查环境温度<br>绝缘电子部件<br>使用温度范围更高的仪表 | Byte 5, Bit 7 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F260<br>校准时出错     | 在出厂前进行的校准中有错<br>EEPROM 错误                                              | 更换电子部件<br>将仪表寄去维修               | Byte 4, Bit 0 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F261<br>仪表设置中有错   | 调试错误<br>进行复位时出错                                                        | 重复调试过程<br>重复复位过程                | Byte 4, Bit 1 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F264<br>安装/调试错误   | 对所选应用的设置不一致 (如: 使用过程压力时的距离、调整单元)<br>传感器配置无效 (如: 带有相连的压差测量元件的电子差压方面的应用) | 改变设置值<br>改变相连的传感器的配置或应用         | Byte 4, Bit 2 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F265<br>测量功能受到了干扰 | 仪表不再进行测量                                                               | 进行复位<br>短暂切断工作电压                | Byte 4, Bit 3 - 来自 Byte 0 ... 5 |
| F266<br>供电电压不允许   | 工作电压在规定范围之下                                                            | 检查接电情况<br>必要时提高工作电压             | Byte 4, Bit 6 - 来自 Byte 0 ... 5 |

Tab. 9: 错误代码和文字信息, 原因和纠错方法说明

Function check

| 密码或代码<br>文字信息 | 原因        | 处理方法                  | DevSpec<br>State in CMD 48                       |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| C700<br>模拟已激活 | 模拟模式已激活   | 结束模拟<br>等待 60 分钟后自动结束 | "Simulation Active", 在 "Standardized Status 0" 中 |
| C701<br>验证参数  | 参数验证过程被中断 | 结束参数的验证               | Bit 13, 来自 Byte 14...24                          |

Out of specification

| 密码或代码<br>文字信息    | 原因              | 处理方法             | DevSpec<br>State in CMD 48         |
|------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|
| S600<br>电子部件温度超限 | 电子部件的工作温度超出正常范围 | 检查环境温度<br>绝缘电子部件 | Byte 23, Bit 0 - 来自 Byte 14 ... 24 |

| 密码或代码<br>文字信息      | 原因                    | 处理方法                      | DevSpec<br>State in CMD 48 |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| S603<br>工作电压没有得到允许 | 工作电压在规定范围之下           | 检查接电情况<br>必要时提高工作电压       | -                          |
| S605<br>压力值不允许     | 测得的过程压力在调节范围之下<br>或之上 | 检查仪表的额定量程<br>必要时使用量程较高的仪表 | -                          |

Maintenance

| 密码或代码<br>文字信息              | 原因                        | 处理方法                             | DevSpec<br>State in CMD 48  |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| M500<br>交付状态有错             | 复位到供货状态时无法恢复数据            | 重复复位过程<br>将 XML文件连同仪表数据载入<br>仪表中 | Bit 0, 来自 Byte<br>14...24   |
| M501<br>在没有激活的线性化表格<br>中有错 | 牵引点并非始终呈上升趋势，如数<br>值对不合逻辑 | 检查线性化表格<br>删除/重新设置表格             | Bit 1, 来自 Byte<br>14 ... 24 |
| M502<br>事件储存器中有错           | EEPROM 硬件故障               | 更换电子部件<br>将仪表寄去维修                | Bit 2, 来自 Byte<br>14 ... 24 |
| M504<br>在一个仪表接口出现了<br>错误   | 硬件损坏                      | 更换电子部件<br>将仪表寄去维修                | Bit 3, 来自 Byte<br>14...24   |
| M507<br>仪表设置中有错            | 调试错误<br>进行复位时出错           | 进行复位并再次调试                        | Bit 4, 来自 Byte<br>14...24   |

9.4 排除故障

出现故障时的表现 工厂运营商有责任采取合适的措施去消除出现的故障。

排除故障

头几项措施有：

- 分析故障报警
- 检查输出信号
- 处理测量错误

一部带有调整APP的智能手机/平板电脑或一台带有PACTware软件和合适的DTM的电脑/笔记本电脑给您提供了其他广泛的诊断方法。很多问题可以通过这些渠道找到原因，进而排除故障。

4 ... 20 mA 信号

请按照接线图在合适的测量范围内接入万用表。下表描述电流信号中可能存在的错误并提供纠错帮助：

| 故障                       | 原因            | 处理方法             |
|--------------------------|---------------|------------------|
| 4 ... 20 mA信号不稳定         | 测量变量有波动       | 设置衰减             |
| 没有4 ... 20 mA信号          | 接电错误          | 检查连接情况，必要时纠正     |
|                          | 电源未连接         | 检查电路是否断开，必要时加以维修 |
|                          | 工作电压太低，负载电阻太高 | 检查，必要时调整         |
| 电流信号大于22 mA，小于<br>3.6 mA | 传感器电子部件损坏     | 更换仪表，或视仪表类型送去维修  |

## 排除故障后的操作

视干扰原因和所采取的措施，必要时请再次完成在“调试”一章中描述的操作步骤或检查测量的可信度和完整性。

## 24 小时服务热线

如上述措施仍未解决问题，在紧急情况下请致电 VEGA 服务热线，电话：**+49 1805 858550**。

在正常营业时间内，服务热线每周 7 天全天候为您服务。

因为我们向全球提供这一服务，故我们采用英语给您提供咨询。此服务本身免费，您仅需要支付通常的电话费。

## 9.5 更换 IP68 (25 bar) 型的过程组件

对于 IP68 (25 bar) 型，用户可以就地更换过程组件。连接电缆和外部壳体可以保留。

需要的工具：

- 2 号内六角扳手



**小心：**

只允许在无电压的状态下进行更换。



在防爆应用场合，只允许使用一个带有相应的防爆许可证的更换件。



**小心：**

更换时对零件的内侧进行防脏和防潮保护。

更换步骤如下：

1. 用内六角扳手拧松紧固螺钉
2. 小心地从过程组件上拔下电缆组件

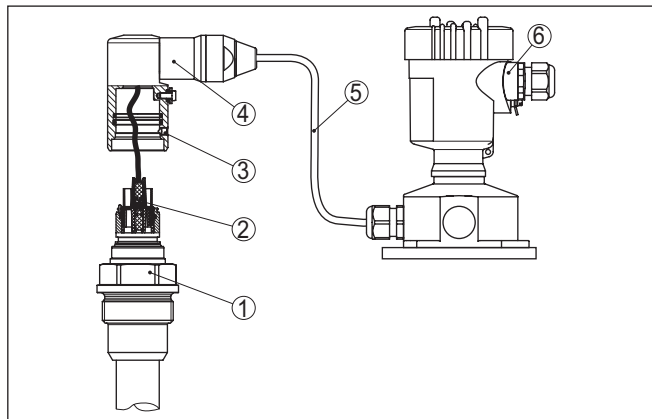


插图. 35: IP68 型 VEGABAR 87, 25 bar 及侧面电缆出口，外部壳体

- 1 过程组件
- 2 插接器
- 3 电缆组件
- 4 连接电缆
- 5 外部壳体

3. 拧松插接连接件
4. 将新的过程组件安装到测量点上
5. 重新将插接连接件组合到一起
6. 将电缆组件插装到过程组件上并旋转到所希望的位置
7. 用内六角扳手拧紧紧固螺钉

更换由此结束。

## 9.6 更换电子插件

如果存在电子插件损坏或失灵现象，应由使用者加以更换。



在通过 SIL 认证的仪表上，只允许使用相应的带有 SIL 合格证的电子插件。



在防爆应用场合，只允许使用一个仪表和一个带有相应的防爆认证的电子插件。

有关电子部件更换的详细信息参见 "VEGABAR 80 系列电子插件使用说明书"。

## 9.7 软件升级

升级仪表软件时您需要以下部件：

- 仪表
- 电源
- 接口适配器 VEGACONNECT
- 带有 PACTware 的电脑
- 当前的仪表软件作为文件

最新的仪表软件以及有关操作步骤的详细信息请参见 [www.vega.com](http://www.vega.com) 上的下载区域。

有关安装的信息请参见下载文件。



请注意使用拥有 SIL 合格证的正确软件。

拥有 SIL 合格证的仪表只能用相应的软件进行更新。没有用不合适的软件版本进行意外更新的可能性。



### 小心：

可能会将带许可证的仪表与特定的软件版本绑定，因此请确保，在软件升级时许可证保持有效。

详细信息参见 [www.vega.com](http://www.vega.com) 上的下载区域。

## 9.8 需要维修时的步骤

有关需要维修时的操作步骤的详细信息请参见我们的主页。

为让我们能无需回问快速进行维修，您可以在那里输入您的仪表参数，然后生成一份仪表回寄表格。

为此需要以下信息：

- 仪表系列号
- 对出现的错误的简单描述
- 必要时请说明介质的情况

打印生成的仪表回寄表格。

清洗仪表并确保包装时仪表不会破裂。

将打印的仪表回寄表格以及安全规范 (如有的话) 随仪表一并寄回。

回寄地址参见生成的仪表回寄表格。

## 10 拆卸

### 10.1 拆卸步骤

拆卸仪表时，请以相反的顺序来完成“安装”和“与电源装置相连接”章节所述的步骤。



**警告:**

拆卸时要注意容器或管道中的过程条件。例如高压或高温以及腐蚀性或有毒介质会带来伤害。请通过采取适当的保护措施来避免这种情况。

### 10.2 废物处置



需要报废时，请将本仪表直接送往专业回收企业，而不是送往当地社区的废物收集站。

如果可以从仪表中取出，则请取出可能事先存在的所有电池，并单独收集和处置。

如果个人数据储存在有待进行报废处理的旧仪表上，请在作报废处理前将其删除。

如果您没有将旧仪表作合理报废处理的可能，请就回收和废物处置事宜与我们联系。

## 11 附件

## 11 附件

### 11.1 技术参数

#### 针对有许可证的仪表的说明

对于经过认证 (如带防爆认证) 的仪表, 适用在交付时附带的相应安全说明中的技术参数。比如在过程条件下或在供电情况下, 这些参数可能不同于在此列出的参数。

所有许可证和认证证书都可通过我们的主页下载。

#### 材料, 重量, 拉力

##### 与介质接触的材料

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 过程接口                  | 316L             |
| 测量探头                  | 316L             |
| 悬挂电缆                  | FEP              |
| 提携电缆的密封件              | FKM, FEP         |
| 连接管                   | 316L             |
| 膜片                    | 合金 C276 (2.4819) |
| 护盖                    | PFA              |
| 过程接头的密封件 (包含在供货范围内)   |                  |
| – 螺纹 G1½ (DIN 3852-A) | Klingsil C-4400  |
| – 螺纹连接                | Klingsil C-4400  |

##### 不与介质接触的材料

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 隔膜密封液                       | Essomarcil (医用白油, 经 FDA 许可)                      |
| 固定夹                         | 1.4301                                           |
| 电缆螺纹连接件                     | 316L                                             |
| 传感器壳体                       |                                                  |
| – 壳体                        | 塑料 PBT (聚酯纤维), 铝 AlSi10Mg (粉末涂层, 基底: 聚酯纤维), 316L |
| – 电缆螺纹接头                    | PA, 不锈钢, 黄铜                                      |
| – 电缆螺纹接头: 密封, 锁定            | NBR, PA                                          |
| – 壳体盖密封件                    | 硅胶 SI 850 R, NBR 不含硅胶                            |
| – 壳体盖中的视窗                   | 聚碳酸酯 (UL746-C 列出), 玻璃 <sup>2)</sup>              |
| – 地线端子                      | 316L                                             |
| 外部壳体 - 不同的材料                |                                                  |
| – 壳体和插座                     | 塑料 PBT (聚酯), 316L                                |
| – 插座密封                      | EPDM                                             |
| – 在墙式安装板下的密封件 <sup>3)</sup> | EPDM                                             |
| – 壳体盖中的视窗                   | 聚碳酸酯 (UL746-C 列出)                                |
| 地线端子                        | 316Ti/316L                                       |

<sup>2)</sup> 在铝和不锈钢 (精铸) 壳体上玻璃

<sup>3)</sup> 只在 316L 上, 带 3A 许可

符合 IP68 (25 bar) 的连接电缆<sup>4)</sup>

- 电缆外套 PE, PUR
- 电缆上的铭牌固定件 硬质 PE

测量值记录仪护件的材料

运输和安装护件 PFA

运输保护网 PE

重量

- 基本重量 0.7 kg (1.543 lbs)
- 悬挂电缆 0.1 kg/m (0.07 lbs/ft)
- 连接管 1.5 kg/m (1 lbs/ft)
- 固定夹 0.2 kg (0.441 lbs)
- 螺纹连接 0.4 kg (0.882 lbs)

拉力

- 拉力 悬挂缆 最多 500 N (112.4045 lbf)

拧紧扭矩

用于过程接头的最大拧紧扭矩

- G1½ 200 Nm (147.5 lbf ft)

NPT 电缆螺纹接头和导管的最大拧紧扭矩

- 塑料外壳 10 Nm (7.376 lbf ft)
- 铝 / 不锈钢制外壳 50 Nm (36.88 lbf ft)

输入变量

这些数据便于获得概览，且针对测量元件。可能会因材料和过程接口的结构形式以及所选的压力性质而有所限制。各铭牌上的数据适用。<sup>5)</sup>

额定测量范围和过载能力 (以 bar/kPa 为单位)

| 额定量程                          | 过载能力              |                 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|
|                               | 最大压力              | 最小压力            |
| 表压                            |                   |                 |
| 0 ... +0.1 bar/0 ... +10 kPa  | +15 bar/+1500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +0.4 bar/0 ... +40 kPa  | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +1 bar/0 ... +100 kPa   | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +2.5 bar/0 ... +250 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +10 bar/0 ... +1000 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 0 ... +25 bar/0 ... +2500 kPa | +25 bar/+2500 kPa | -1 bar/-100 kPa |
| 绝压                            |                   |                 |
| 0 ... 1 bar/0 ... 100 kPa     | 25 bar/+2500 kPa  | 0 bar abs.      |
| 0 ... 2.5 bar/0 ... 250 kPa   | 25 bar/+2500 kPa  | 0 bar abs.      |

<sup>4)</sup> 在测量值记录仪和外部电子部件壳体之间。

<sup>5)</sup> 有关抗过载的说明适用于参考温度。

| 额定量程                        | 过载能力             |            |
|-----------------------------|------------------|------------|
|                             | 最大压力             | 最小压力       |
| 0 ... 10 bar/0 ... 1000 kPa | 25 bar/+2500 kPa | 0 bar abs. |
| 0 ... 25 bar/0 ... 2500 kPa | 25 bar/+2500 kPa | 0 bar abs. |

额定测量范围和过载能力 (以 psi 为单位)

| 额定量程            | 过载能力      |             |
|-----------------|-----------|-------------|
|                 | 最大压力      | 最小压力        |
| 表压              |           |             |
| 0 ... +1.5 psig | +225 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +5 psig   | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +15 psig  | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +30 psig  | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +150 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| 0 ... +300 psig | +360 psig | -14.51 psig |
| 绝压              |           |             |
| 0 ... 15 psi    | 360 psi   | 0 psi       |
| 0 ... 30 psi    | 360 psi   | 0 psi       |
| 0 ... 150 psi   | 360 psi   | 0 psi       |
| 0 ... 300 psi   | 360 psi   | 0 psi       |

调节范围

说明是针对额定测量范围的，不能设定小于-1 bar 的压力值

最小/最大调整值:

- 百分比值 -10 ... 110 %
- 压力值 -20 ... 120 %

量程起始零位/满程调整:

- Zero -20 ... +95 %
- Span -120 ... +120 %
- 在 zero (设定的起始点) 和 span (设定的最大值为额定测量范围的 120 % 最大值) 之间的差异

最大许可的 Turn Down (量程比) 无限 (推荐 20 : 1)

启动阶段

工作电压为  $U_0$  时的启动时间

- $\geq 12$  V DC  $\leq 9$  s
- $< 12$  V DC  $\leq 22$  s

启动电流 (用于启动时间)  $\leq 3.6$  mA

输出变量

有关工作电压的详细信息请参见"供电" 部分

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 输出信号                                     | 4 ... 20 mA/HART                                  |
| 输出信号范围                                   | 3.8 ... 20.5 mA/HART (出厂设置)                       |
| 满足的 HART 规格                              | 7.3                                               |
| 信号分辨率                                    | 0.3 $\mu$ A                                       |
| 电流输出端的故障信号 (可调)                          | $\leq 3.6$ mA, $\geq 21$ mA, 最后的测量值 <sup>6)</sup> |
| 最大输出电流                                   | 21.5 mA                                           |
| 负载                                       | 见供电装置章节的负载图                                       |
| 起动电流                                     | 启动后 5 ms $\leq 10$ mA, $\leq 3.6$ mA              |
| 衰减 (输入变量的 63 %), 可调                      | 0 ... 999 s                                       |
| HART 输出值, 符合 HART 7 (出厂设置) <sup>7)</sup> |                                                   |
| - 第一个 HART 值 (PV)                        | 线性化百分比值                                           |
| - 第二个 HART 值 (SV)                        | 测量元件温度 (陶瓷测量元件)                                   |
| - 第三个 HART 值 (TV)                        | 压力                                                |
| - 第四个 HART 值 (QV)                        | 电子部件温度                                            |

输出变量 - 额外的电流输出

有关工作电压的详细信息请参见"供电" 部分

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| 输出信号                | 4 ... 20 mA (无源)                      |
| 输出信号范围              | 3.8 ... 20.5 mA (出厂设置)                |
| 信号分辨率               | 0.3 $\mu$ A                           |
| 电流输出端的故障信号 (可调)     | 最新的有效测量值, $\geq 21$ mA, $\leq 3.6$ mA |
| 最大输出电流              | 21.5 mA                               |
| 起动电流                | 启动后 5 ms $\leq 10$ mA, $\leq 3.6$ mA  |
| 负载                  | 负载电阻参见"供电" 部分                         |
| 衰减 (输入变量的 63 %), 可调 | 0 ... 999 s                           |

输出口的动态表现

动态特性量, 与介质和温度相关

<sup>6)</sup> 在 SIL (安全完整性等级) 上无法实现最后的测量值。

<sup>7)</sup> 输出值, 可以任意设定。

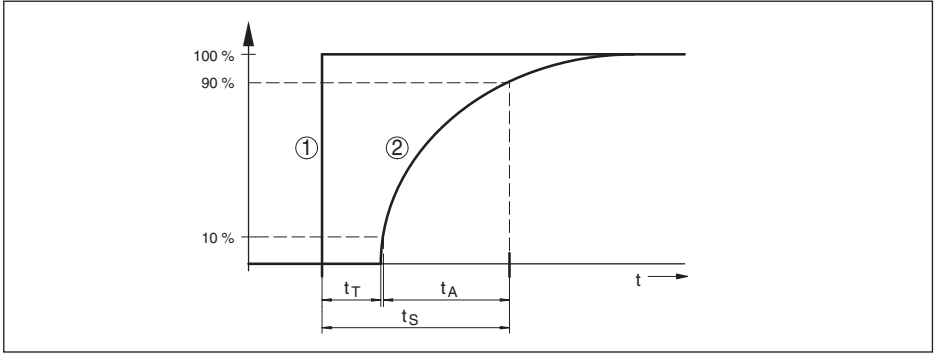


插图. 36: 在出现过程值跳跃式变化时的表现。  $t_T$ : 死亡时间;  $t_A$ : 上升时间;  $t_S$ : 跳跃式回应时间

- 1 过程值  
2 输出信号

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 死亡时间            | $\leq 50 \text{ ms}$                              |
| 上升时间            | $\leq 150 \text{ ms}$                             |
| 跳跃式响应时间         | $\leq 200 \text{ ms}$ ( $t_i$ : 0 s, 10 ... 90 %) |
| 衰减 (输入变量的 63 %) | 0 ... 999 s, 可以通过菜单项 "阻尼" 调节                      |

**额外的输出变量 - 测量元件温度**

|                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 范围                                                                                                                                                                           | $-60 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-76 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| 分辨率                                                                                                                                                                          | $< 0.2 \text{ K}$                                                                   |
| 测量偏差                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| - 范围 $0 \dots +100 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+32 \dots +212 \text{ }^\circ\text{F}$ )                                                                                       | $\pm 2 \text{ K}$                                                                   |
| - 范围 $-60 \dots 0 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $-76 \dots +32 \text{ }^\circ\text{F}$ ) 和 $+100 \dots +150 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+212 \dots +302 \text{ }^\circ\text{F}$ ) | typ. $\pm 4 \text{ K}$                                                              |
| 输出温度值                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| - 显示                                                                                                                                                                         | 通过显示和调整模块                                                                           |
| - 模拟                                                                                                                                                                         | 通过电流输出, 额外的电流输出                                                                     |
| - 数字式                                                                                                                                                                        | 通过数字输出信号 (视电子部件的类型而定)                                                               |

**参比条件和影响量 (根据 DIN EN 60770-1)**

根据 DIN EN 61298-1 的参比条件

|           |                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| - 温度      | $+15 \dots +25 \text{ }^\circ\text{C}$ ( $+59 \dots +77 \text{ }^\circ\text{F}$ ) |
| - 相对空气湿度  | 45 ... 75 %                                                                       |
| - 气压      | 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)                             |
| 特征曲线的确定   | 设置符合 IEC 61298-2 的极值点                                                             |
| 特性曲线的特征   | 线性                                                                                |
| 参考安装位置    | 竖直安装, 膜片朝下                                                                        |
| 安装位置带来的影响 | $< 0.2 \text{ mbar}/20 \text{ Pa}$ (0.003 psig)                                   |

在 EN 61326-1 的范围内受强大的高频电磁场的影响而发生的电流输出偏差  $< \pm 150 \text{ } \mu\text{A}$

# 测量偏差 (根据 IEC 60770-1)

适用于 **数字式** 信号输出口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口, 且针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

给定的数值相当于在 "计算总偏差量" 一章中的数值  $F_{KI}$ 。

| 精度等级  | 非线性化、滞后和当 TD 1 : 1 至 5 : 1 时的不可复制性 | 非线性化、滞后和当 TD > 5 : 1 时的不可复制性 |
|-------|------------------------------------|------------------------------|
| 0.1 % | < 0.1 %                            | < 0.02 % x TD                |

## 介质或环境温度的影响

### 介质温度会影响零信号和输出范围

适用于 **数字式** 信号输出口 (HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口, 且针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定测量范围与设定的量程之间的比例。

零信号和输出范围的热变化相当于在 "计算总偏差量 (根据 DIN 16086)" 一章中的数值  $F_T$ 。

## 陶瓷/金属测量元件 - 标准型

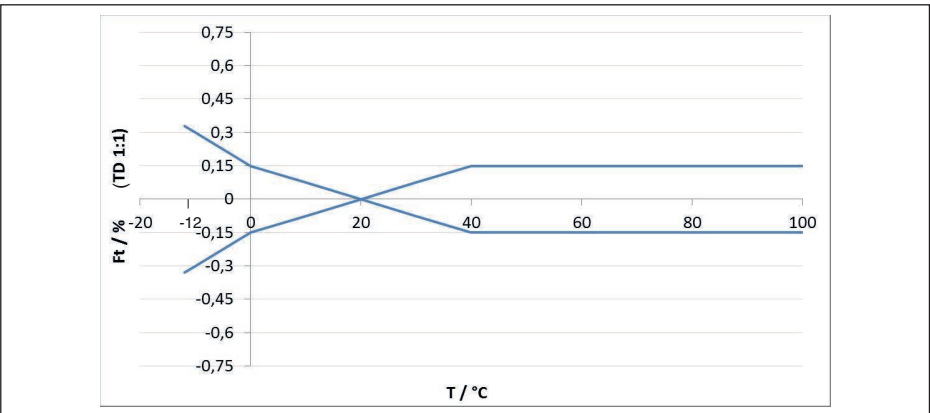


插图. 37: 基本温度错误  $F_{T基本}$  当 TD 1 : 1 时

可以根据测量元件的型式 (系数 FMZ) 和 Turn Down (系数 FTD) 来提高 上图中以 % 显示的基本温度错误。附加系数罗列在下表中。

## 由测量元件型式决定的附加系数

| 测量元件型式 | 测量元件 - 标准 | 0.1 % | 系数 FMZ | 1 |
|--------|-----------|-------|--------|---|
|        |           |       |        |   |
|        |           |       |        |   |

## 由 Turn Down 决定的附加系数

由 Turn Down (量程比) 决定的附加系数  $F_{TD}$  按照以下公式计算:

$$F_{TD} = 0.5 \times TD + 0.5$$

表中罗列了典型的 Turn Downs。

45046-ZH-250516

| Turn Down | TD 1 : 1 | TD 2.5 : 1 | TD 5 : 1 | TD 10 : 1 | TD 20 : 1 |
|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 系数 FTD    | 1        | 1.75       | 3        | 5.5       | 10.5      |

环境温度会影响电流输出

额外适用于**模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出口，且针对设定的量程。

电流输出的热变化  $< 0.05 \% / 10 \text{ K}$ , 最大  $< 0.15 \%$ , 分别在  $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )

电流输出的热变化相当于在 "计算总偏差量 (根据 DIN 16086)" 一章中的数值  $F_{\theta}$ 。

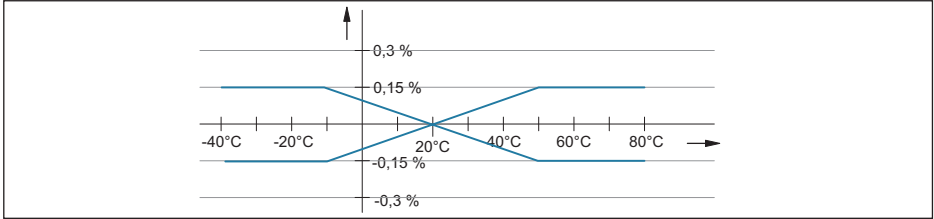


插图. 38: 电流输出的热变化

长期稳定性 (根据 DIN 16086)

适用于在基准条件下的各相应的 **数字式** 信号输出 (如 HART, Profibus PA) 以及 **模拟式** 4 ... 20 mA 电流输出。这些数据针对设定的量程。Turn down (TD) (量程比) 是指额定量程与设定的量程之间的比例。

零信号和输出范围的长期稳定性

| 时段 | 所有测量范围                       |
|----|------------------------------|
| 一年 | $< 0.05 \% \times \text{TD}$ |
| 五年 | $< 0.1 \% \times \text{TD}$  |
| 十年 | $< 0.15 \% \times \text{TD}$ |

环境条件

| 选型                       | 环境温度                                                                                   | 仓储和运输温度                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 带连接管的选型                  | $-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-40 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ ) | $-60 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-76 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ ) |
| 带 FEP 提携电缆型              | $-20 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )  | $-20 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +176 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )  |
| IP68 (1 bar) 型, 带连接电缆 PE | $-20 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )  | $-20 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )  |

过程条件

过程温度

过程温度

- 悬挂电缆  $-12 \dots +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+10 \dots +212 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )
- 连接管  $-12 \dots +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $+10 \dots +212 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )

过程压力

许可的过程压力 参见铭牌上的 "Process pressure" (过程压力) 说明

**机械负荷<sup>8)</sup>**

抗振性

- 悬挂电缆 5 ... 200 Hz 时为 4 g, 符合 EN 60068-2-6 (振动与共振)
- 连接管 1 g (当长度 > 0.5 m (1.64 ft) 时应额外支撑住管件)

耐冲击性 50 g, 2.3 ms, 符合 EN 60068-2-27 (机械冲击)<sup>9)</sup>

**机电参数 - IP66/IP67 和 IP66/IP68 型 (0.2 bar)<sup>10)</sup>**

电缆入口选项

- 电缆入口 M20 x 1.5; ½ NPT
- 电缆螺纹接头 M20 x 1.5; ½ NPT (电缆直径参见下表)
- 盲塞 M20 x 1.5; ½ NPT
- 封盖 ½ NPT

| 电缆螺纹接头/密封插件的材质 | 电缆直径       |             |             |              |
|----------------|------------|-------------|-------------|--------------|
|                | 5 ... 9 mm | 6 ... 12 mm | 7 ... 12 mm | 10 ... 14 mm |
| PA/NBR         | √          | √           | –           | √            |
| 黄铜, 镀镍/NBR     | √          | √           | –           | –            |
| 不锈钢/NBR        | –          | –           | √           | –            |

芯线横截面 (弹力端子)

- 实心电线, 绞合线 0.2 ... 2.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 14)
- 带有芯线端套的绞合线 0.2 ... 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 24 ... 16)

**电机数据 - IP68 (25 bar) 型**

测量值记录仪与外部壳体之间的连接电缆, 机械数据

- 结构 芯线, 减张力器, 压力补偿用毛细管, 屏蔽编织物, 金属箔, 护套<sup>11)</sup>
- 标准长度 5 m (16.40 ft)
- 最大长度 180 m (590.5 ft)
- 当温度为 25 °C/77 °F 时的最小弯曲半径 25 mm (0.985 in)
- 直径 约 8 mm (0.315 in)
- 材质 PE, PUR
- 颜色 黑色, 蓝色

测量值记录仪与外部壳体之间的连接电缆, 电气数据

- 芯线横截面 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG 20)
- 芯线电阻 0.037 Ω/m (0.012 Ω/ft)

<sup>8)</sup> 视仪表的结构型式而定。

<sup>9)</sup> 2 g, 当采用双腔式不锈钢壳体时。

<sup>10)</sup> IP66/IP68 (0.2 bar) 只针对绝对压力。

<sup>11)</sup> 采用防爆 (Ex d) 型时没有压力补偿用毛细管

## 11 附件

### 电磁数据 - IP68 (25 bar) 型提携电缆

#### 提携电缆，机械数据

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| - 结构                         | 芯线，减张力器，压力补偿用毛细管，屏蔽编织物，金属箔，护套 |
| - 标准长度                       | 5 m (16.40 ft)                |
| - 最大长度                       | 250 m (820.2 ft)              |
| - 最小弯曲半径 (温度为 25 °C/77 °F 时) | 25 mm (0.985 in)              |
| - 直径                         | 约 8 mm (0.315 in)             |
| - 提携电缆的颜色 PE                 | 黑色，蓝色                         |
| - 提携电缆的颜色 PUR/FEP            | 蓝色                            |

#### 提携电缆，电气数据

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| - 芯线横截面   | 0.5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) |
| - 芯线电阻 R' | 0.037 Ω/m (0.012 Ω/ft)       |

### 通往外部显示和调整单元的接口

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 数据传输 | 数字式 (I <sup>2</sup> C 总线) |
| 连接导线 | 四芯线式                      |

| 仪表版本                                     | 连接电缆的构造 |     |
|------------------------------------------|---------|-----|
|                                          | 最大电缆长度  | 经屏蔽 |
| 4 ... 20 mA/HART<br>4 ... 20 mA/HART SIL | 50 m    | •   |
| Profibus PA, Foundation Fieldbus         | 25 m    | •   |

### 通往从属传感器的接口

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 数据传输    | 数字式 (I <sup>2</sup> C 总线) |
| 连接电缆的构造 | 四芯线式，经屏蔽                  |
| 最大电缆长度  | 70 m (229.7 ft)           |

### 集成的钟

|        |           |
|--------|-----------|
| 日期格式   | 日 月 年     |
| 时间格式   | 12 h/24 h |
| 厂方时区   | CET       |
| 最大时间误差 | 每年10.5 分钟 |

### 额外的输出变量 - 电子部件温度

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 范围      | -40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F) |
| 分辨率     | < 0.1 K                          |
| 测量偏差    | ± 3 K                            |
| 温度值的可用性 |                                  |
| - 显示    | 通过显示和调整模块                        |
| - 输出    | 通过各输出信号                          |

电源

|                                                           |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 工作电压 $U_B$                                                | 9.6 ... 35 V DC                                                   |
| 工作电压 $U_B$ , 带开启的照明                                       | 16 ... 35 V DC                                                    |
| 反极性连接保护                                                   | 内置                                                                |
| 许可的剩余波幅度                                                  |                                                                   |
| – 用于 $U_N$ 12 V DC ( $9.6\text{ V} < U_B < 18\text{ V}$ ) | $\leq 0.7\text{ V}_{\text{有效}}$ (16 ... 400 Hz)                   |
| – 用于 $U_N$ 24 V DC ( $18\text{ V} < U_B < 35\text{ V}$ )  | $\leq 1.0\text{ V}_{\text{有效}}$ (16 ... 400 Hz)                   |
| 负载电阻                                                      |                                                                   |
| – 计算                                                      | $(U_B - U_{\text{min}})/0.022\text{ A}$                           |
| – 举例 - 当 $U_B = 24\text{ V DC}$ 时                         | $(24\text{ V} - 9.6\text{ V})/0.022\text{ A} = 655\text{ }\Omega$ |

仪表中的电位连接和电隔离装置

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 电子部件            | 无电位连接          |
| 电隔离             |                |
| – 在仪表的电子和金属部件之间 | 测定电压为 500 V AC |
| 导电式连接           | 在接地端子和金属过程接头之间 |

电气防护措施<sup>12)</sup>

| 外壳所用材质      | 选型                | 防护等级符合 IEC 60529                                      | 防护等级符合 NEMA                   |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 塑料          | 单控                | IP66/IP67                                             | Type 4X                       |
|             | 双控                |                                                       |                               |
| 铝           | 单控                | IP66/IP67<br>IP66/IP68 (0.2 bar)<br>IP66/IP68 (1 bar) | Type 4X<br>Type 6P<br>Type 6P |
|             | 双控                | IP66/IP67<br>IP66/IP68 (0.2 bar)                      | Type 4X<br>Type 6P            |
| 不锈钢 (经电解抛光) | 单控                | IP66/IP67<br>IP69                                     | Type 4X                       |
| 不锈钢 (精密铸件)  | 单控                | IP66/IP67<br>IP66/IP68 (0.2 bar)<br>IP66/IP68 (1 bar) | Type 4X<br>Type 6P<br>Type 6P |
|             | 双控                | IP66/IP67<br>IP66/IP68 (0.2 bar)                      | Type 4X<br>Type 6P            |
| 不锈钢         | 带有外部壳体的型式上的测量值记录仪 | IP68 (25 bar)                                         | -                             |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 电源装置的连接         | 过压等级 III 的网络        |
| 海拔应用高度          |                     |
| – 标准化           | 至 2000 m (6562 ft)  |
| – 与前置的电涌保护仪一起使用 | 至 5000 m (16404 ft) |

<sup>12)</sup> 保护方式 IP66/IP68 (0,2 bar) nur in Verbindung mit Absolutdruck, da bei vollständiger Überflutung des Sensors kein Luftausgleich möglich

45046-ZH-250516

|                      |    |
|----------------------|----|
| 污染等级 <sup>13)</sup>  | 2  |
| 保护等级(IEC/EN 61010-1) | II |

## 11.2 总误差量的计算

一个压力变送器的总误差量说明实际应用中会发生的最大测量错误。它也被称为最大实际测量误差量或使用错误。

根据 DIN 16086, 总误差  $F_{\text{total}}$  等于基本误差  $F_{\text{perf}}$  和长期稳定性  $F_{\text{stab}}$  之和:

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

而基本偏差  $F_{\text{perf}}$  则由零信号和输出范围  $F_T$  (温度偏差) 的热变化以及测量偏差  $F_{\text{kl}}$  组成:

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{kl}})^2)}$$

零信号和输出范围的热变化  $F_T$  标注在 "技术参数" 一章中。基本温度错误  $F_T$  在那里作为图形显示。视测量元件的型式和 Turn Down, 该数值还要与附加系数 FMZ 和 FTD 相乘:

$$F_T \times \text{FMZ} \times \text{FTD}$$

这些值也标注在 "技术参数" 一章中。

这首先适用于通过 HART, Profibus PA, Foundation Fieldbus 或 Modbus 的数字式信号输出。

在一个 4 ... 20 mA 输出口上还要加上电流输出的热变化  $F_a$ :

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{kl}})^2 + (F_a)^2)}$$

为便于更好地了解, 在此将公式符号汇总成一表:

- $F_{\text{total}}$ : 总误差
- $F_{\text{perf}}$ : 基本偏差
- $F_{\text{stab}}$ : 长期稳定性
- $F_T$ : 零信号和输出范围的热变化 (温度错误)
- $F_{\text{kl}}$ : 测量偏差
- $F_a$ : 电流输出的热变化
- FMZ: 测量元件型式附加系数
- FTD: Turn Down 附加系数

## 11.3 实例

### 数据

在一个水容器中测量水位, 高 1.600 mm, 相当于 0.157 bar (157 kPa), 介质温度 50 °C  
VEGABAR 87 的量为 0.4 bar, 测量偏差为 < 0.1 %, 测量元件为  $\varnothing$  28 mm

### 1. Turn Down (量程比) 的计算

$$\text{TD} = 0.4 \text{ bar} / 0.157 \text{ bar}, \text{TD} = 2.6 : 1$$

### 2. 温度误差的计算 $F_T$

需要的数值请参见技术参数:

<sup>13)</sup> 在满足防护等级的情况下使用时。

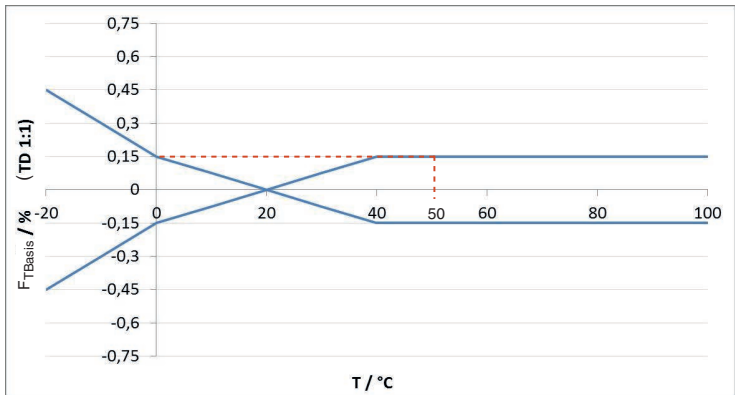


插图. 39: 为上例计算基本温度误差:  $F_{TBasis} = 0.15\%$

| 测量元件型式 | 测量元件 - 标准 | 恒温测量元件, 视测量范围而定 |                |         |
|--------|-----------|-----------------|----------------|---------|
|        | 0.1 %     | 10 bar, 25 bar  | 1 bar, 2.5 bar | 0.4 bar |
| 系数 FMZ | 1         | 1               | 2              | 3       |

Tab. 24: 为上例计算测量元件的附加系数:  $F_{MZ} = 1$

| Turn Down | TD 1 : 1 | TD 2.5 : 1 | TD 5 : 1 | TD 10 : 1 | TD 20 : 1 |
|-----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|
| 系数 FTD    | 1        | 1.75       | 3        | 5.5       | 10.5      |

Tab. 25: 为上例计算 Turn Down (量程比) 的附加系数:  $F_{TD} = 1.75$

$$F_T = F_{TBasis} \times F_{MZ} \times F_{TD}$$

$$F_T = 0.15\% \times 1 \times 1.75$$

$$F_T = 0.26\%$$

### 3. 测量偏差和长期稳定性的计算

测量偏差  $F_{Ki}$  和长期稳定性  $F_{stab}$  所需的数值参见技术参数:

| 精度等级  | 非线性化、滞后和不可重复性 |               |
|-------|---------------|---------------|
|       | TD ≤ 5 : 1    | TD > 5 : 1    |
| 0.1 % | < 0.1 %       | < 0.02 % x TD |

Tab. 26: 从表中算出测量偏差:  $F_{Ki} = 0.1\%$

### VEGABAR 86

| 时段 | 测量元件 ø 28 mm  |                                      | 测量元件 ø 17.5 mm |
|----|---------------|--------------------------------------|----------------|
|    | 所有测量范围        | 测量范围 0 ... +0.025 bar/0 ... +2.5 kPa |                |
| 一年 | < 0.05 % x TD | < 0.1 % x TD                         | < 0.1 % x TD   |
| 五年 | < 0.1 % x TD  | < 0.2 % x TD                         | < 0.2 % x TD   |
| 十年 | < 0.15 % x TD | < 0.4 % x TD                         | < 0.4 % x TD   |

VEGABAR 87

| 时段 | 所有测量范围        | 测量范围<br>0 ... +0.025 bar/0 ... +2.5 kPa |
|----|---------------|-----------------------------------------|
| 一年 | < 0.05 % x TD | < 0.1 % x TD                            |
| 五年 | < 0.1 % x TD  | < 0.2 % x TD                            |
| 十年 | < 0.15 % x TD | < 0.4 % x TD                            |

Tab. 27: 从表中计算长期稳定性, 观察一年:  $F_{\text{稳定性}} 0.05 \% \times \text{TD} = 0.05 \% \times 2.6 = 0.13 \%$

4. 计算总偏差 - HART 信号

- 第 1 步: 基本精度  $F_{\text{perf}}$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{KI}})^2)}$$

$$F_T = 0.26 \%$$

$$F_{\text{KI}} = 0.1 \%$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{(0.26 \%)^2 + (0.1 \%)^2}$$

$$F_{\text{perf}} = 0.28 \%$$

- 第 2 步: 总误差  $F_{\text{total}}$

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{perf}} = 0.28 \% \text{ (从第 1 步中得出的结果)}$$

$$F_{\text{stab}} = (0.05 \% \times \text{TD})$$

$$F_{\text{stab}} = (0.05 \% \times 2.5)$$

$$F_{\text{stab}} = 0.13 \%$$

$$F_{\text{total}} = 0.28 \% + 0.13 \% = 0.41 \%$$

5. 计算总偏差 - 4 ... 20 mA 信号

- 第 1 步: 基本精度  $F_{\text{perf}}$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{((F_T)^2 + (F_{\text{KI}})^2 + (F_a)^2)}$$

$$F_T = 0.26 \%$$

$$F_{\text{KI}} = 0.2 \%$$

$$F_a = 0.15 \%$$

$$F_{\text{perf}} = \sqrt{(0.26 \%)^2 + (0.1 \%)^2 + (0.15 \%)^2}$$

$$F_{\text{perf}} = 0.32 \%$$

- 第 2 步: 总误差  $F_{\text{total}}$

$$F_{\text{total}} = F_{\text{perf}} + F_{\text{stab}}$$

$$F_{\text{stab}} = (0.05 \% \times \text{TD})$$

$$F_{\text{stab}} = (0.05 \% \times 2.5)$$

$$F_{\text{stab}} = 0.13 \%$$

$$F_{\text{total}} = 0.32 \% + 0.13 \% = 0.45 \%$$

由此, 测量仪表的总偏差为 0.45 %。

测量偏差, 以 mm 计: 1600 mm 的 0.45 % = 7 mm

示例显示在实际应用中测量错误率要比基本精度明显高很多, 原因在于温度的影响和 Turn Down。  
电流输出的热变化在本例中小得可以忽略。

11.4 尺寸

以下尺寸图只是可以提供的型式中的一部分。详细的尺寸图可以在 [www.vega.com](http://www.vega.com) 的 "Downloads" 和 "Zeichnungen" 下载。

## 塑料外壳

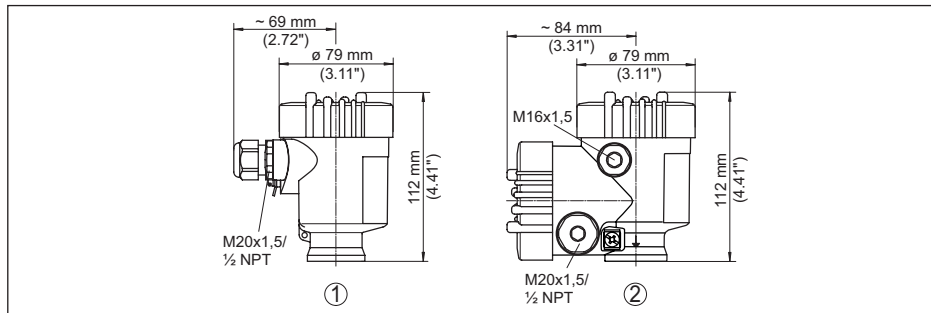


插图. 40: 采用防护等级为 IP66/IP67 的外壳版本 (内装显示和调整模块后, 外壳高度增加了 9 mm/0.35 in)

- 1 塑料制单腔
- 2 塑料制双腔

## 铝外壳

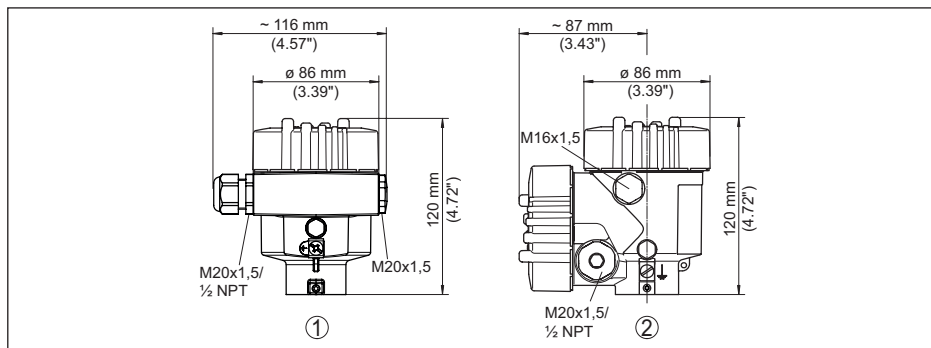


插图. 41: 采用防护等级达 IP66/IP68 (0.2 bar) 的壳体版本, (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了18 mm/0.71 in)

- 1 铝 - 单腔
- 2 铝 - 双腔

## 防护等级达 IP66/IP68 (1 bar) 的铝外壳

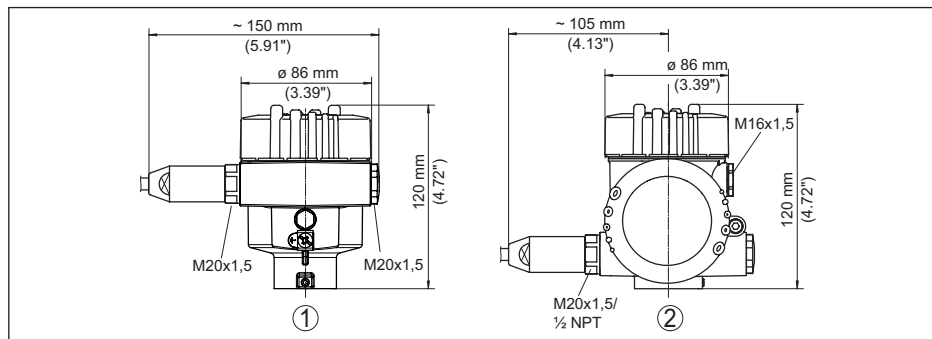


插图. 42: 采用防护等级达 IP66/IP68 (1 bar) 的壳体版本 (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了18 mm/0.71 in)

- 1 铝 - 单腔
- 2 铝 - 双腔

## 不锈钢外壳

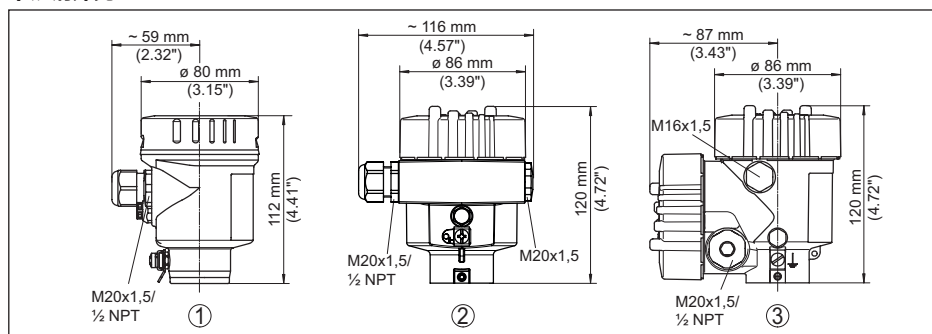


插图. 43: 采用防护等级达 IP66/IP68 (0.2 bar) 的壳体版本, (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了9 mm/0.35 in 或 18 mm/0.71 in)

- 1 不锈钢制单腔 (经电解抛光)
- 2 不锈钢单腔式 (精铸)
- 2 不锈钢双腔式 (精铸)

## 采用保护等级达 IP66/IP68 (1 bar) 的不锈钢外壳

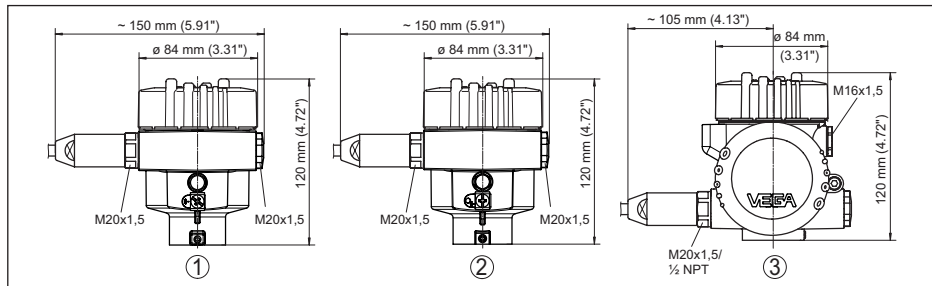


插图. 44: 采用防护等级达 IP 66/IP 68 (1 bar) 的壳体版本, (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了 9 mm/0.35 in 或 18 mm/0.71 in)

- 1 不锈钢制单腔 (经电解抛光)
- 2 不锈钢单腔式 (精铸)
- 3 不锈钢双腔式 (精铸)

## 防护等级达 IP69 的不锈钢壳体

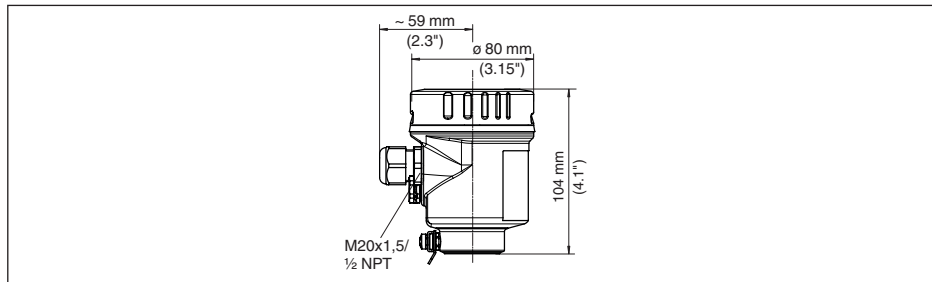


插图. 45: 采用保护等级达 IP69 的壳体型式 (内装显示和调整模块后, 壳体高度增加了 9 mm/0.35 in)

- 1 不锈钢制单腔 (经电解抛光)

## IP68 型上的外部壳体

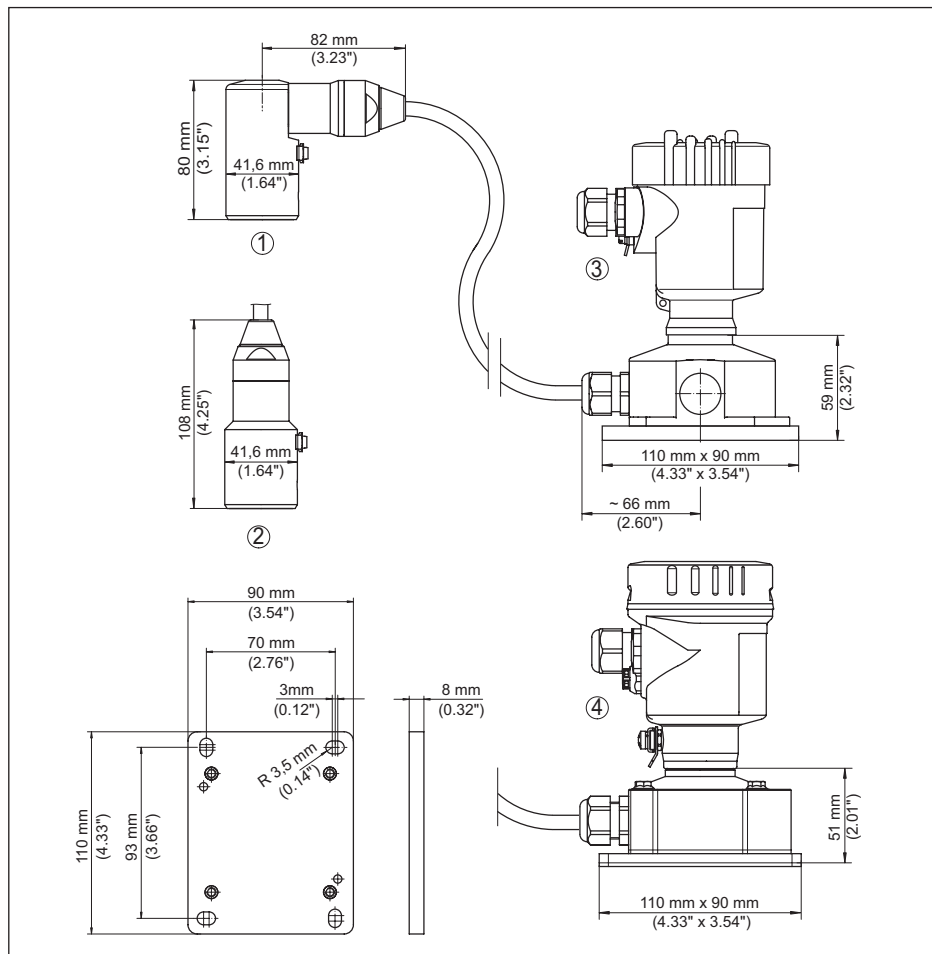


插图. 46: VEGABAR 87, IP68 型, 带外部壳体

- 1 侧面电缆出口
- 2 轴向电缆出口
- 3 塑料制单腔
- 4 不锈钢制单腔
- 5 密封件 2 mm (0.079 in), (只有在 3A 许可证时)

VEGABAR 87

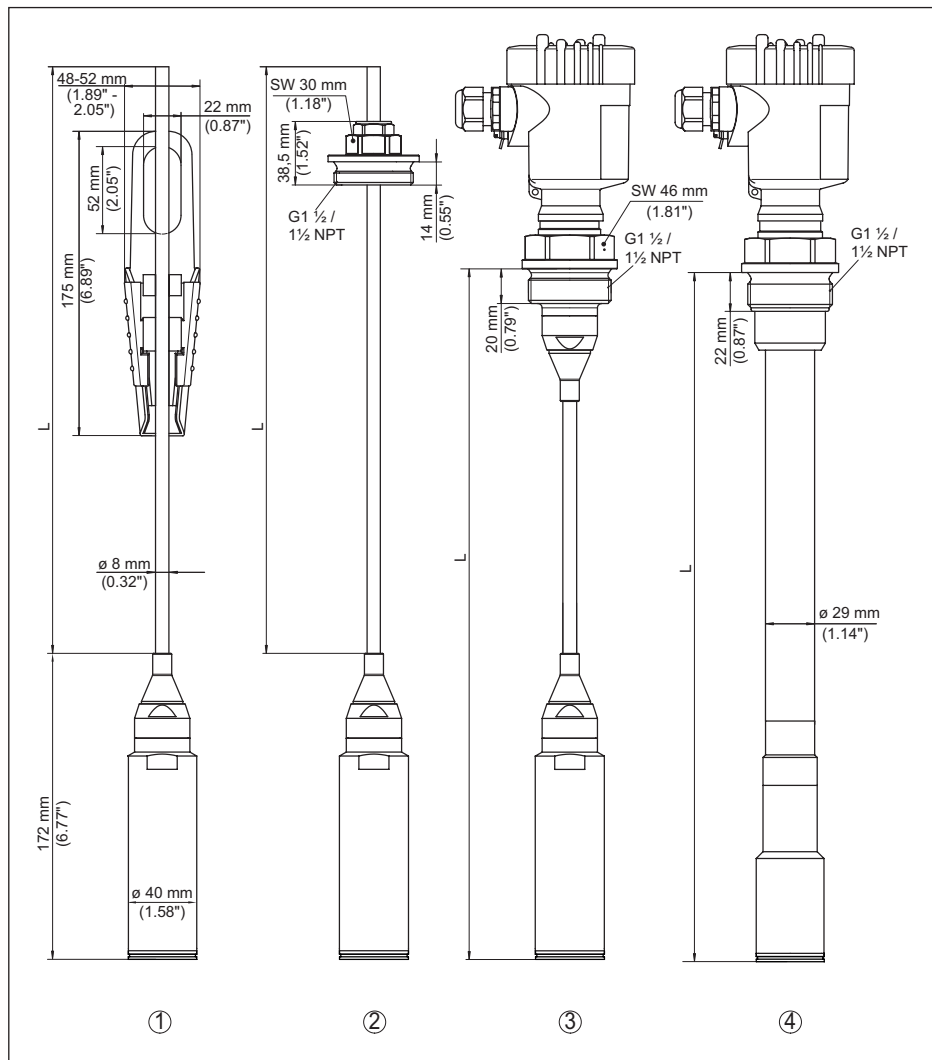


插图. 47: VEGABAR 87, 标准接头

- 1 固定夹
- 2 螺纹连接
- 3 螺纹 G1 1/2
- 4 螺纹 1 1/2 NPT
- L 来自配置器的总长

VEGABAR 87, 法兰连接

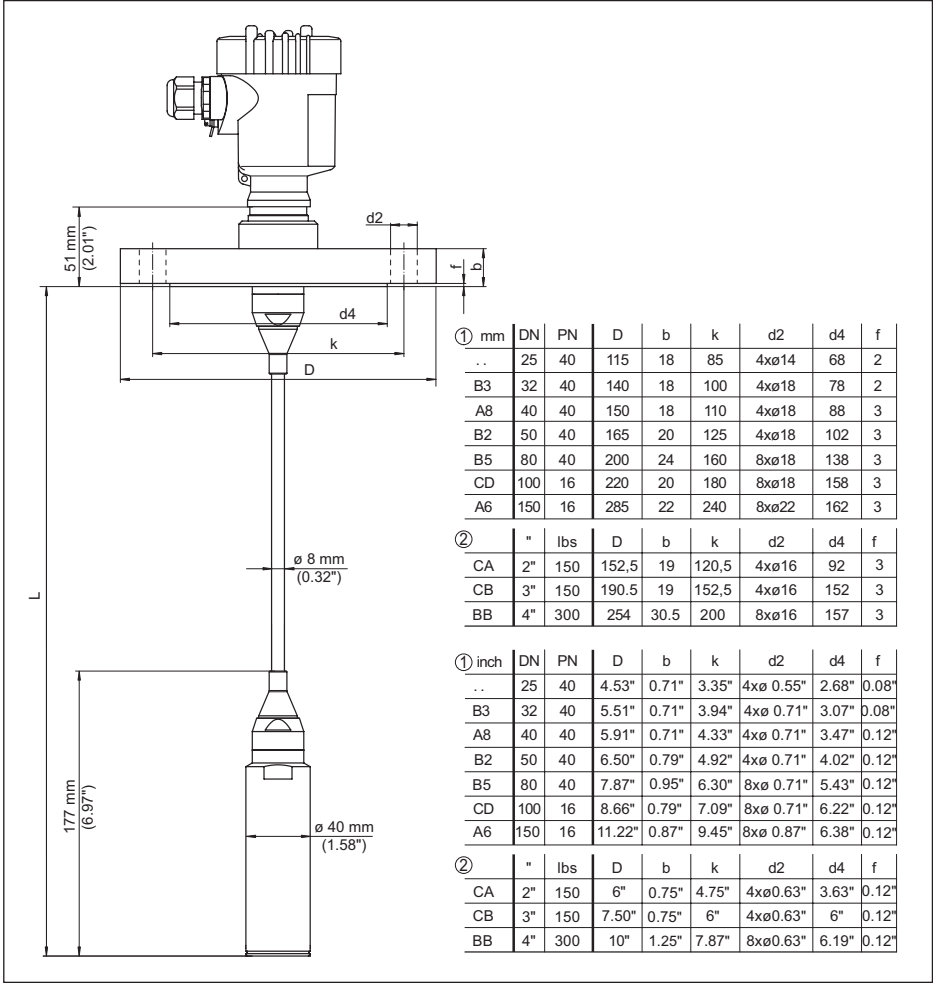


插图. 48: VEGABAR 87, 法兰连接

- 1 符合 DIN 2501 的法兰
- 2 符合 ASME B16.5 的法兰
- L 来自配置器的总长

VEGABAR 87, 卫生型接口

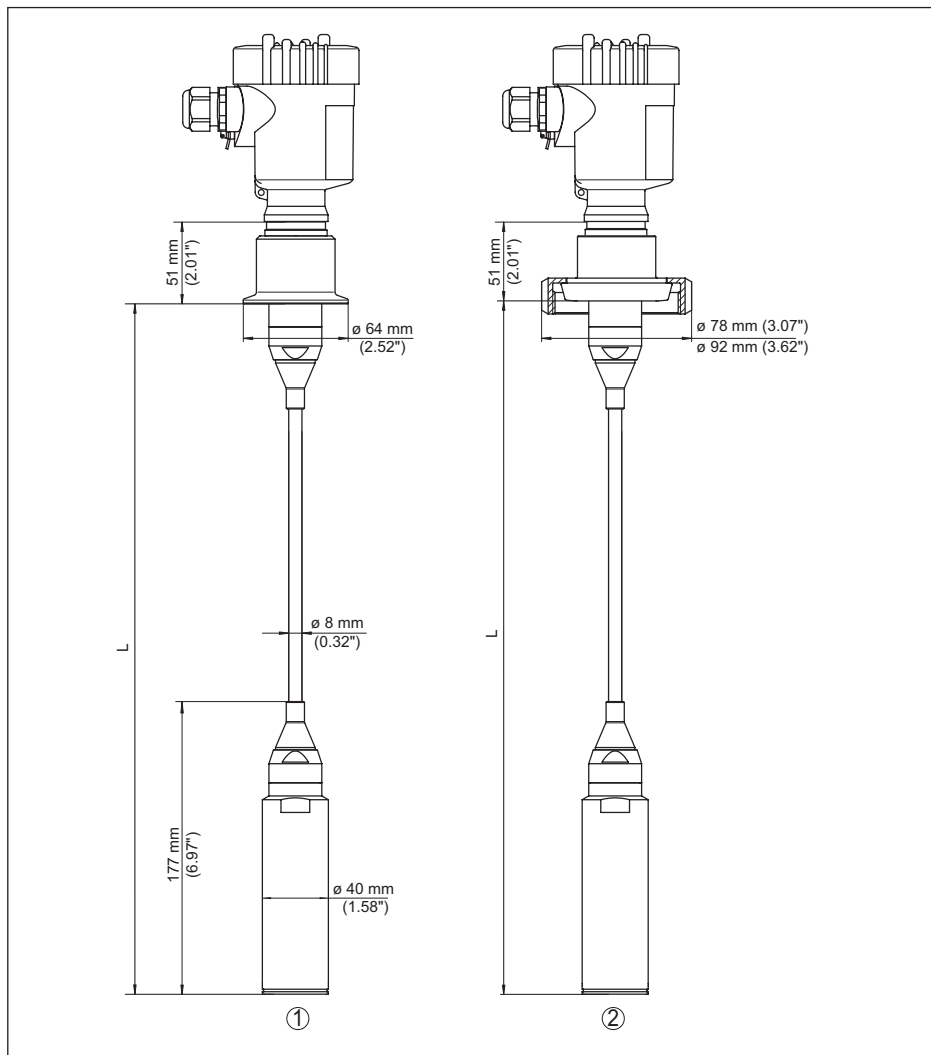


插图. 49: VEGABAR 87, 无菌接口

- 1 卡箍 2" PN 16 ( $\varnothing 64 \text{ mm}$ ), (DIN 32676, ISO 2852)
- 2 管螺纹接头 DN 50
- L 来自配置器的总长

## 11.5 企业知识产权保护

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站[www.vega.com](http://www.vega.com)。

## 11.6 商标

使用的所有商标以及商业和公司名称都是其合法的拥有人/原创者的财产。







Printing date:

# VEGA

中国VEGA技术销售 [www.ainstru.com](http://www.ainstru.com)  
电话: 0755-82221901  
邮箱: [sales@ainstru.com](mailto:sales@ainstru.com)

关于传感器和分析处理系统的供货范围, 应用和工作条件等说明, 请务必关注 本操作说明书的印刷时限。  
保留技术数据修改和解释权

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2025

45046-ZH-250516

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany 德国  
Phone +49 7836 50-0  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)

[www.vega.com](http://www.vega.com)